

## IR Thermometer



**Operating manual**



English.....	1	GB
Svenska.....	7	SE
Norsk .....	13	NO
Dansk .....	19	DK
Suomi .....	25	FI
Deutsch.....	31	DE
Netherlands .....	37	NL
Français.....	43	FR
Italiano .....	49	IT
Español.....	55	ES
Português.....	61	PT
Polski.....	67	PL
Eesti.....	73	EE
Lietuviškai .....	79	LT
Latviski.....	85	LV



**Limit 96**  
**OPERATION MANUAL**

**English**

**GB**

**Overview**

LIMIT 96 professional non-contact infrared thermometer can determine surface temperature through measuring infrared energy radiated by the target surface. Compact and lightweight design easy to carry.

**Warning:**

To avoid eyes injury, do not look directly in to the laser beam.



**Features**


- Dual laser beams
- User selectable °C or °F
- Compact and ergonomic design
- Distance to spot ratio 10:1
- Automatic data hold
- Large screen with backlight
- MAX/MIN function
- Alarm function

**Specifications Limit 96**

IR measurement range:	-35°C ~ 800°C (-31°F ~ 1472°F)
IR accuracy:	-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F); ± 2.5°C (4.5°F) 20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F); ± 1% ± 1 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F); ± 1.5% ± 1
D:S ratio:	10:1
Emissivity:	0.1-1.0
Response time:	300 ms
Spectral response:	8 um ~ 14 um
Temperature resolution:	0.1°C (0.1°F) <1000, 1°F >1000
IR repeatability:	-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F); ± 1.3°C (2.3°F) 20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F); ± 0.5% ± 0.5°C 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F); ± 0.8% ± 0.5°C
Laser beam qty:	2
Laser Type:	CLASS II
Laser wavelength:	630 nm ~ 670 nm
Laser power:	< 1 mW
Battery type:	9 V (1604A, 6LR61)
Battery life:	≤ 10 h
Product size:	160 mm × 82 mm × 41.5 mm
Weight:	292 g
Operating temperature:	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Operating humidity:	< 90% RH (non-condensing)
Operating altitude:	2000 m
Storage altitude:	12000 m
Protection level:	IP4x
Drop test:	1 m


**Positions**

1. IR sensor
2. Laser pointer beam
3. LCD display
4. Down/ Backlight key
5. Up/ Laser key
6. Mode key
7. Measurement trigger
8. Battery cover
9. Handle grip

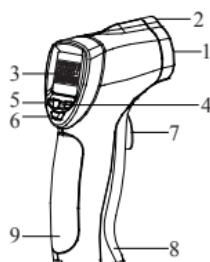

**Display symbol**


<b>SCAN</b>	Temperature measuring
<b>HOLD</b>	Measurement data locked
<b>▲</b>	Laser ON
<b>■</b>	Trigger free measuring
(H-L)	High alarm
L-(L)	Low alarm
<b>8888</b>	Main display value
<b>°C</b>	Temperature in Celsius
<b>°F</b>	Temperature in Fahrenheit
<b>!</b>	Low battery
<b>MAX TK LOG MIN DIF AVG</b>	Selected function
<b>8888</b>	Max/Min readout
<b>E=</b>	Emissivity factor

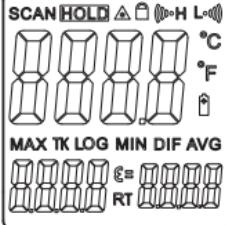


GB

**Operations:****1. Power On and Off**


- 1.1 Press the measurement trigger (Pos.7) to turn on the thermometer, LCD screen (Pos. 3) and backlight will turn on.  
 1.2 The thermometer will turn off automatically if there is no operation in 8 s.

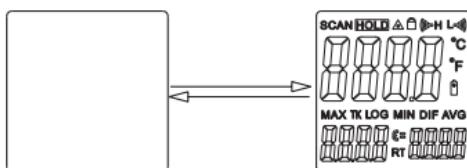**2. Manual measurement**

- 2.1 Aim at the target then press and hold the trigger. SCAN icon will indicate the targets temperature is being measured.  
 2.2 Release trigger and the SCAN icon will disappear, and HOLD icon appear indicating that the measuring has stopped, and the last value will be saved in the display.

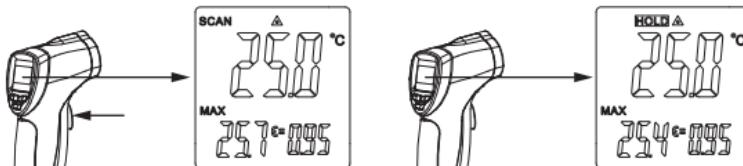
**3. Laser beam setup**

Press Up/ Laser key (Pos.5) to turn ON or OFF the laser beams. When ▲ icon disappear from the display you can measure without laser beam.

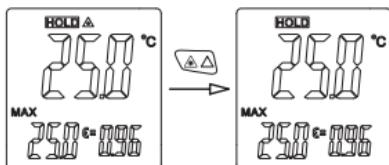**4. Functions setup**

- 4.1 Press MODE key (Pos.6) to choose between functions and values.  
 4.2 Press UP or DOWN key (Pos. 4 & 5) to turn ON/OFF or change value.


**Note:** Instrument will exit setup after 5 seconds if there are no operations.

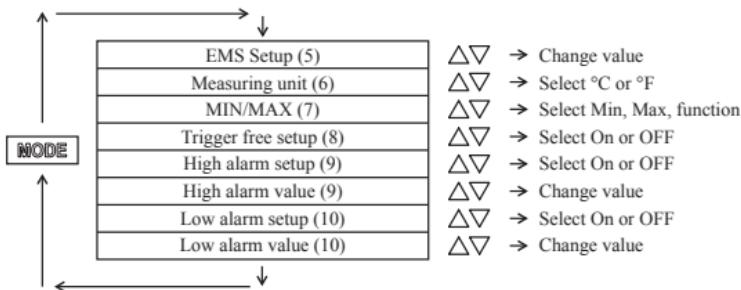

## 5. Emissivity setup

- 5.1 Press Mode key 1 times or until  $\epsilon =$  symbol is flashing to enter emissivity setup (shown below).
- 5.2 Press UP or DOWN arrow key to select desired value according to Emissivity values table.


**Note:** Emissivity can be adjusted from 0.01 to 1.0. Pressing the key shortly will result in value changing 1 digit at the time and holding down the key down will result in counting continually. Instrument will exit setup after 5 seconds if there are no operations.

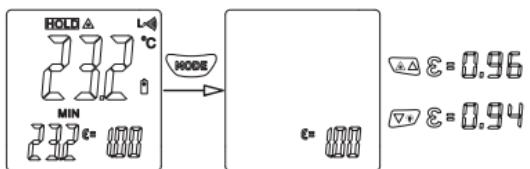

## 6. Unit setup

- 6.1 Press Mode key 2 times or until C or F start flashing to enter Temperature unit setup (shown below).
- 6.2 Press UP or DOWN arrow keys change between Celsius (°C) and Fahrenheit (°F).

**Note:** Instrument will exit setup after 5 seconds if there are no operations.

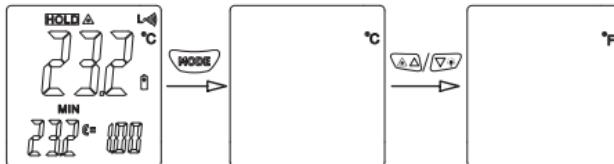


## 7. MAX/MIN function

- 7.1 Press MODE 3 time to select MAX/MIN function (shown below).
- 7.2 Press arrow UP or DOWN key to change between the different functions.
- 7.3 The value of selected function will be shown in the secondary display.

MAX = shows the highest value in the secondary display.

MIN = shows the lowest value in the secondary display.

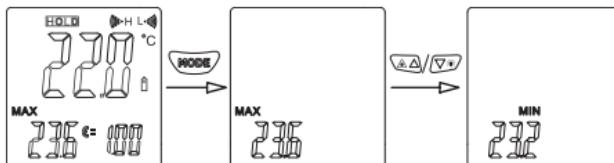


## 8. Trigger Free Measurement

- 8.1 Press Mode key 4 times to enter trigger free measurement setup (shown below) or until  $\blacksquare$  icon is flashing on the LCD screen.
- 8.2 Press UP or DOWN arrow key to turn ON or OFF the trigger free function. Instrument will exit setup after 5 seconds if there are no operations.
- 8.3 When trigger free function is selected the thermometer will continuously measure until you press the trigger.
- 8.4 Press the trigger again,  $\blacksquare$  and SCAN icon will disappear, and HOLD icon appear to indicate that the measuring has stopped, and the last value will be saved in the display.


**Note:** The target must be bigger than the diameter of the two laser spots to ensure accurate reading. Please also make sure to select correct Emissivity value.

GB

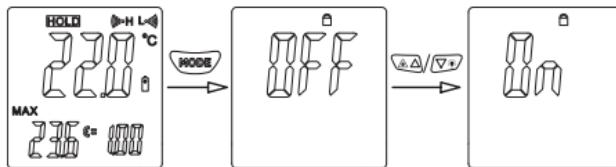**9. HIGH limit alarm setup**


- 9.1 Press Mode key 5 times or until H symbol is flashing to select HIGH limit alarm setup (shown below).
- 9.2 Press UP or DOWN arrow key to turn ON and OFF the function.
- 9.3 When in ON position, press MODE key to see the set alarm value.
- 9.4 Use UP or DOWN arrow key to change the value.

**Note:** The value must be higher than LOW limit alarm. Pressing the key shortly will result in value changing 1 digit at the time and holding down the key down will result in counting continually. Instrument will exit setup after 5 seconds if there are no operations.

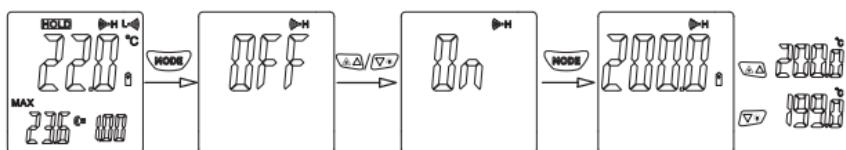
**10. Low limit alarm setup**

- 10.1 Press Mode key 7 times or until L symbol is flashing to select Low limit alarm setup (shown below).
- 10.2 Press UP or DOWN arrow key to turn ON and OFF the function.
- 10.3 When in ON position, press MODE key to see the set alarm value.
- 10.4 Use UP or DOWN arrow key to change the value.


**Note:** The value must be lower than HIGH limit alarm. Pressing the key shortly will result in value changing 1 digit at the time and holding down the key down will result in counting continually. Instrument will exit setup after 5 seconds if there are no operations.

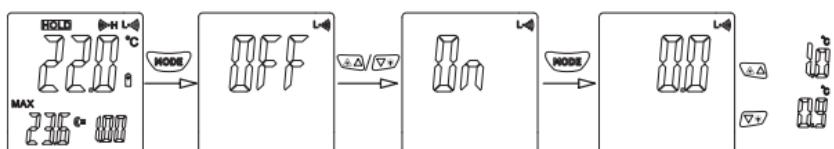**11. Find heat and cold point**

target at target area and start to measure, then move up and down slowly to sweep the whole area until the heat point and/or cold point are found.

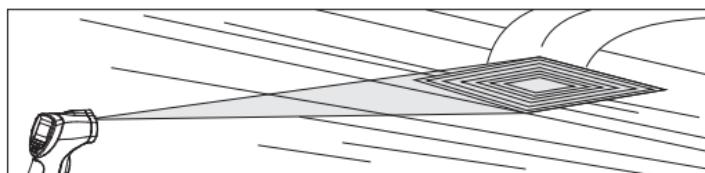**12. D:S (Distance Coefficient)**


Limit 96 has D:S of 10:1 which means that if an object is measured from a distance of 10m the instrument will show the average value of 1m in diameter (shown below).

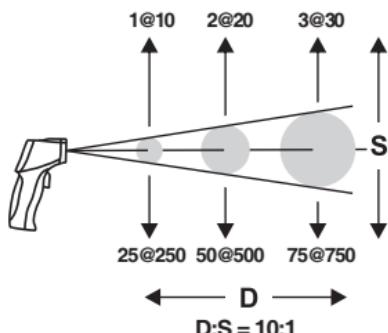

**13. Visual field**

Ensure that the target is larger than the diameter of the two laser spots. The smaller the target is, the closer should the measurement distance be. Suggested measurement distance should be so the diameter of the two laser spots cover less than 75% of the testing area (shown below).

GB

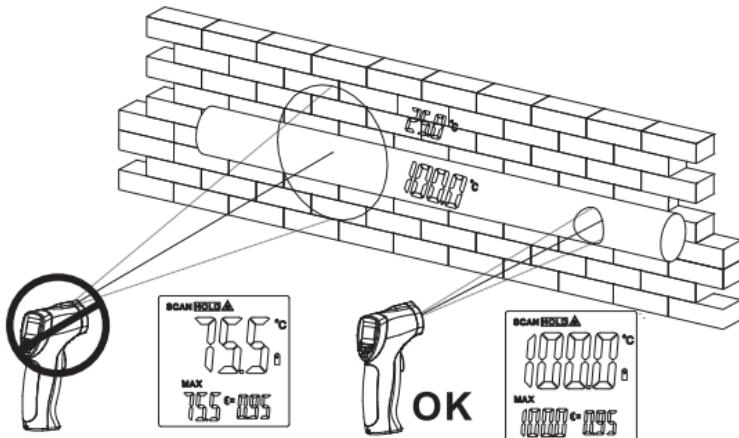**14. Emissivity**

Emissivity characterization reflects the material's radiated energy. Emissivity for most organic materials, paints or oxidized surfaces are about 0.95. Total emissivity of selected metals and non-metals are listed in the following table.


Measured surfaces		Emissivity
Metal		
Aluminum	Oxidization	0.2-0.4
A3003 Alloy	Oxidization	0.3
	Rough	0.1-0.3
Brass	Burnishing	0.3
	Oxidization	0.5
Copper	Oxidization	0.4-0.8
	Electric terminal board	0.6
Hastelloy	Alloy	0.3-0.8
Inconel	Oxidization	0.7-0.95
	Sand-blasting	0.3-0.6
	Electro burnishing	0.15
Iron	Oxidization	0.5-0.9
	Rusting	0.5-0.7
Iron (casting)	Oxidization	0.6-0.95
	Non-oxidization	0.2
	Casting	0.2-0.3
Iron (forging)	Passivation	0.9
Lead	Rough	0.4
	Oxidization	0.2-0.6
Molybdenum	Oxidization	0.2-0.6
Nickel	Oxidization	0.2-0.5
Platinum	Black	0.9
Steel	Cold rolling	0.7-0.9
	Steel plate burnishing	0.4-0.6
	Steel plate rubbing	0.1
Zinc	Oxidization	0.1

Measured surfaces		Emissivity
Non-metal		
Asbestos		0.95
Asphalt		0.95
Basalt		0.7
Carbon	Non-oxidization	0.8-0.9
	Graphite	0.7-0.8
	Silicon carbide	0.9
Ceramics		0.95
Clay		0.95
Concrete		0.95
Cloth		0.9
Glass	Convex glass	0.76-0.8
	Smooth glass	0.92-0.94
	Lead-boron glass	0.78-0.82
Plates		0.96
Stone products		0.93
Plaster		0.8-0.95
Ice		0.98
Limestone		0.98
Paper		0.95
Plastics		0.95
Water		0.93
Soil		0.9-0.98
Wood		0.9-0.95

**15. Battery install or Replacement**

- 15.1 Open the battery cover (Pos. 8)
- 15.2 Install or replace a 9 V battery.

GB

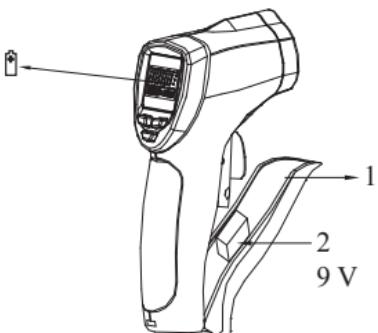

## Limit 96

### BRUKSANVISNING

Svenska

#### Översikt

Beröringsfri IR-termometer LIMIT 96 mäter yttemperaturen genom att detektera den infraröda energi som strålar ut från mätytan. Den är kompakt och lätt att bära med sig.

#### Varning!

Risk för ögonskada! Titta inte direkt mot laserstrålen!

SE



#### Egenskaper


- Dubbla laserstrålar
- Mäter °C och °F
- Kompakt och ergonomisk
- Skala för avstånd till punkt (10:1)
- Automatisk dathållning
- Stor display med bakgrundsbelysning
- MAX/MIN
- Larmfunktion

#### Specifikationer för Limit 96

Mätområde (IR):	-35°C ~ 800°C (-31°F ~ 1472°F)
Noggrannhet (IR):	-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F); ±2.5°C (4.5°F) 20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F); ±1% ± 1 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F); ±1.5% ± 1
Optisk upplösning (D:S):	10:1
Emissivitet:	0.1-1.0
Svarstid:	300 ms
Spektralområde:	8 um~14 um
Temperaturupplösning:	0.1 °C (0.1 °F) < 1000, 1 °F > 1000
Repeteterbarhet (IR):	-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F); ±1.3°C (2.3°F) 20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F); ±0.5% ± 0.5°C 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F); ±0.8% ± 0.5°C
Antal laserstrålar:	2
Lasertyp:	CLASS II
Väglängd för laserljus:	630 nm ~ 670 nm
Lasereffekt:	< 1 mW
Batterityp:	9 V (1604A, 6LR61)
Batteriets livslängd:	≤ 10 h
Produktstorlek:	160 mm × 82 mm × 41.5 mm
Vikt:	292 g
Drifttemperatur:	0°C ~ 50°C (32°F~122°F)
Driftfuktighet:	< 90% RH (non-condensing)
Drifthöjd:	2000 m
Förvaringshöjd:	12000 m
Kapslingsklass:	IP4x
Fallprov:	1 m


#### Positioner

1. IR-sensor
2. Laserstråle
3. LCD-display
4. Pil ned/bakgrundsbelysning
5. Pil upp/laser
6. MODE
7. Avtryckare för mätning
8. Batterilucka
9. Handtag

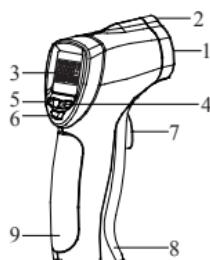


**Displaysymbol**


<b>SCAN</b>	Temperaturmätning
<b>HOLD</b>	Låsning av mätdata
<b>△</b>	Laser PÅ
<b>■</b>	Automatisk mätning
(L-H)	Larm (övre gräns)
(L-L)	Larm (nedre gräns)
<b>8888</b>	Värde på huvuddisplay
<b>°C</b>	Temperatur i Celsius
<b>°F</b>	Temperatur i Fahrenheit
<b>!</b>	Låg batteriladdning
<b>MAX TK LOG MIN DIF AVG</b>	Vald funktion
<b>8888</b>	MAX/MIN
<b>€=</b>	Emissivitetsfaktor

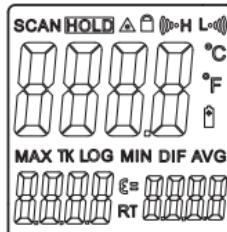**Användning:****1. Start och stopp**


- 1.1 Tryck på avtryckaren (7) för att starta termometern. LCD-displayen (3) och bakgrundsbelysningen tänds.  
1.2 Termometern stängs av automatiskt om den inte används under 8 sekunder.

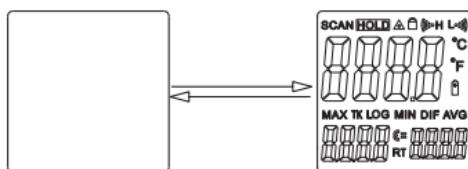**2. Manuell mätning**

- 2.1 Rikta termometern mot den yta som ska mäts och håll in avtryckaren. SCAN-ikonen indikerar att mätytan temperatur mäts.  
2.2 Släpp upp avtryckaren (SCAN-ikonen försvinner och HOLD-ikonen tänds för att indikera att mätningen har stoppats). Det senaste värdet sparas i displayen.

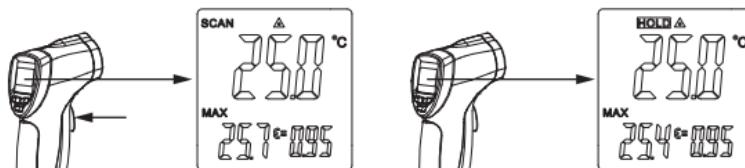
**3. Ställa in laserstråle**

Tryck på pil upp/laser (5) för att starta/stänga av laserstrålarna. När ikonen **△** försvinner från displayen kan du mäta utan laserstråle.

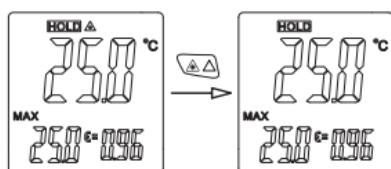**4. Ställa in funktioner**

- 4.1 Tryck på MODE (6) för att välja mellan funktioner och värden.  
4.2 Tryck på pil upp (5) eller pil ned (4) för att aktivera/avaktivera eller ändra värde.

**OBS!** Instrumentet avslutar inställningen efter 5 sekunders inaktivitet.

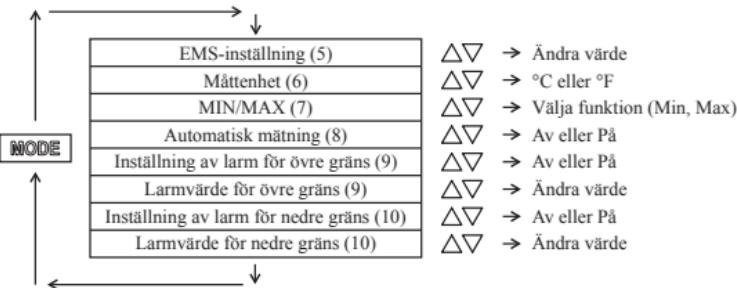


SE

## 5. Ställa in emissivitet

- 5.1 Tryck på MODE 1 gånger eller tills  $\epsilon=$ -symbolen blinkar för att öppna inställningar för emissivitet (se nedan).
- 5.2 Tryck på pil upp eller pil ned för att välja värde (se tabell med emissivitetsvärdet).


**OBS!** Emissiviteten justeras från 0,01 till 1,0. Tryck snabbt på knappen för att ändra värdet en siffra åt gången – håll ned knappen för att bläddra snabbt mellan värden.  
Instrumentet avslutar inställningen efter 5 sekunders inaktivitet.

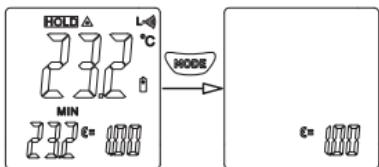 $\triangle \nabla \epsilon = 0.96$  $\nabla \epsilon = 0.94$ 

## 6. Ställa in enhet

- 6.1 Tryck på MODE 2 gånger eller tills C eller F börjar blinka för att öppna inställningar för temperatur (se nedan).
- 6.2 Tryck på pil upp eller pil ned för att växla mellan Celsius (°C) och Fahrenheit (°F).


**OBS!** Instrumentet avslutar inställningen efter 5 sekunders inaktivitet.

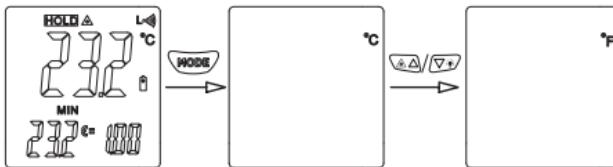 $\triangle \nabla \text{ °C}$  $\text{ °F}$ 

## 7. MAX/MIN

- 7.1 Tryck på MODE 3 gånger för att välja funktionen MAX/MIN (se nedan).
- 7.2 Tryck på pil upp eller pil ned för att växla mellan de olika funktionerna.
- 7.3 Värde för vald funktion visas på den sekundära displayen.


MAX = högsta värde visas i sekundär display.  
MIN = lägsta värde visas i sekundär display.

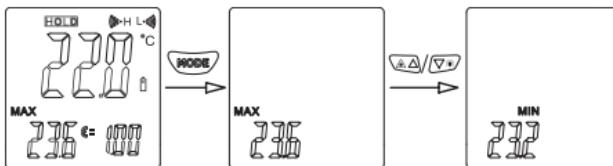 $\triangle \nabla \text{ MAX}$  $\text{ MIN}$ 

## 8. Automatisk mätning

- 8.1 Tryck på MODE 4 gånger för att aktivera automatisk mätning (se nedan) eller tills ikonen  $\blacksquare$  blinkar på LCD-displayen.
- 8.2 Tryck på pil upp eller pil ned för att starta eller stänga av funktionen automatisk mätning. Instrumentet avslutar inställningen efter 5 sekunders inaktivitet.
- 8.3 När automatisk mätning är aktiverad mäter termometern kontinuerligt tills du trycker på avtryckaren.
- 8.4 Tryck på avtryckaren igen ( $\blacksquare$  (SCAN)-ikonen försvinner och HOLD-ikonen tänds för att indikera att mätningen har stoppats). Det senaste värdet sparas i displayen.

**OBS!** Måtytan måste vara större än diametern för de två laserpunkterna för att korrekt mätning ska kunna säkerställas. Försäkra dig också om att korrekt emissivitetsvärdet har valts.

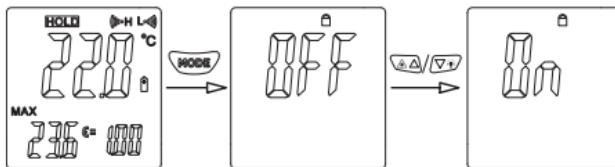


#### 9. Inställning av larm för övre gräns

- 9.1 Tryck på MODE 5 gånger (eller tills symbolen H blinkar) för att välja Inställning av larm för övre gräns (se nedan).
- 9.2 Tryck på pil upp eller pil ned för att starta eller stänga av funktionen.
- 9.3 Tryck på MODE med enheten aktiverad för att se inställt larmvärde.
- 9.4 Tryck på pil upp eller pil ned för att ändra värde.

**OBS!** Värdet måste vara högre än larm för övre gräns. Tryck snabbt på knappen för att ändra värdet en siffra åt gången – håll ned knappen för att bläddra snabbt mellan värden.

Instrumentet avslutar inställningen efter 5 sekunders inaktivitet.

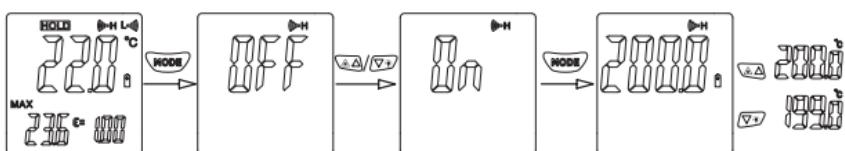


#### 10. Inställning av larm för nedre gräns

- 10.1 Tryck på MODE 7 gånger (eller tills symbolen L blinkar) för att välja inställning av larm för nedre gräns (se nedan).
- 10.2 Tryck på pil upp eller pil ned för att starta eller stänga av funktionen.
- 10.3 Tryck på MODE med enheten aktiverad för att se inställt larmvärde.
- 10.4 Tryck på pil upp eller pil ned för att ändra värde.


**OBS!** Värdet måste vara lägre än larm för övre gräns. Tryck snabbt på knappen för att ändra värdet en siffra åt gången – håll ned knappen för att bläddra snabbt mellan värden.

Instrumentet avslutar inställningen efter 5 sekunders inaktivitet.

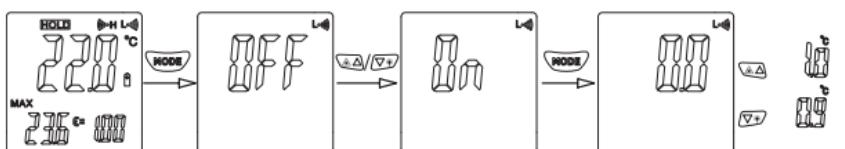


#### 11. Hitta varm och kall punkt

Rikta termometern mot mätytan och starta mätningen. Flytta därefter termometern uppåt och nedåt sakta för att skanna av hela ytan tills varm och/eller kall punkt detekteras.

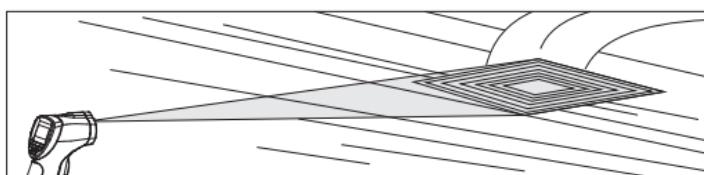

#### 12. D:S (optisk upplösning)


Den optiska upplösningen (D:S) för Limit 96 är 10:1, vilket betyder att instrumentet visar ett genomsnittligt värde på 1 meters diameter om ett objekt mäts på 10 meters avstånd (se nedan).

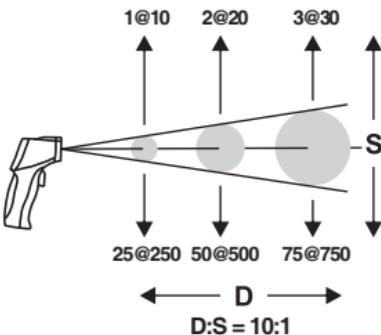

SE

**13. Synfält**

Försäkra dig om att mätytan är större än diametern för de två laserpunktterna. Ju mindre mätytan är desto kortare ska mätavståndet vara. Rekommenderat mätavstånd ska vara så stort att diametern för de två laserpunktterna täcker mindre än 75 % av mätområdet (se nedan).

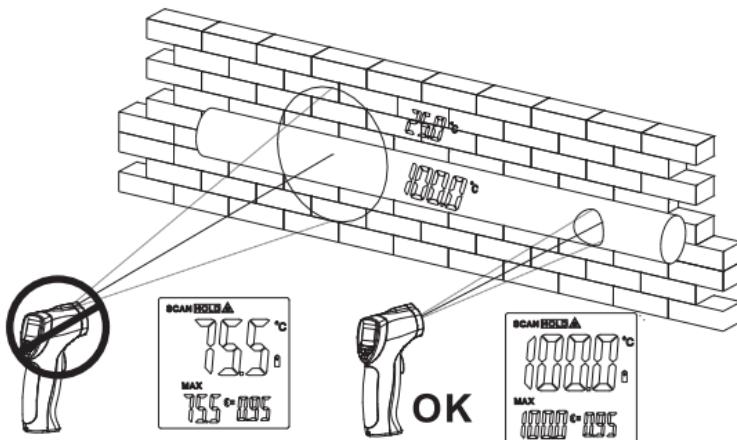**14. Emissivitet**

Emissivitetens karakteristik avspeglar den energi som strålar ut från materialet. Emissiviteten för flertalet organiska material, färg eller oxiderade ytor är cirka 0,95. Total emissivitet för metaller och icke-metaller visas i tabellen nedan.

Mätt yta	Emissivitet
Metall	
Aluminium	Oxiderad 0,2–0,4
Aluminiumlegering (3003)	Oxiderad 0,3 Grov 0,1–0,3
Mässing	Polerad 0,3 Oxiderad 0,5
Koppar	Oxiderad 0,4–0,8 Elektrisk kopplingsplint 0,6
Hastelloy	Legering 0,3–0,8
Inconel	Oxiderad 0,7–0,95 Sandblästrad 0,3–0,6 Elpolerad 0,15
Järn	Oxiderad 0,5–0,9 Rost 0,5–0,7
Järn (gjutet)	Oxiderad 0,6–0,95 Icke-oxiderad 0,2 Gjutet 0,2–0,3


Mätt yta	Emissivitet
Icke-metall	
Asbest	0,95
Asfalt	0,95
Basalt	0,7
Kol	Icke-oxiderad 0,8–0,9 Grafit 0,7–0,8 Kiselkarbid 0,9
Keramik	0,95
Lera	0,95
Betong	0,95
Tyg	0,9
Glas	Konvext glas 0,76–0,8 Slät glasyta 0,92–0,94 Blyborsilikat 0,78–0,82
Plåtar	0,96
Stenprodukter	0,93
Gipsbruk	0,8–0,95
Is	0,98

Mätt yta		Emissivitet
Metall		
Järn (smitt)	Betat	0,9
Bly	Grov	0,4
	Oxiderad	0,2–0,6
Molybden	Oxiderad	0,2–0,6
Nickel	Oxiderad	0,2–0,5
Platina	Svart	0,9
Stål	Kallvalsat	0,7–0,9
	Polerad stålplåt	0,4–0,6
	Slipad stålplåt	0,1
Zink	Oxiderad	0,1

Mätt yta		Emissivitet
Icke-metall		
Kalksten		0,98
Papper		0,95
Plast		0,95
Vatten		0,93
Jord		0,9–0,98
Trä		0,9–0,95

**15. Sätta i eller byta batteri**

- 15.1 Öppna batteriluckan (8)  
 15.2 Sätt i eller byt batteri (9 V).

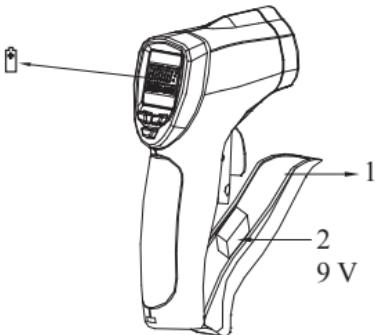

## Limit 96 BRUKERHÅNDBOK

Norsk

### Oversikt

Med det profesjonelle kontaktløse, infrarøde termometeret LIMIT 96 kan man fastslå overflatetemperaturen ved å måle den infrarøde energien som stråler ut fra måleoverflaten. Kompakt og lett design gjør det enkelt å frakte med seg.

### Advarsel:

For å unngå øyeskader, unngå å se direkte inn i laserstrålen.



NO

### Egenskaper


- Doble laserstråler
- Brukeren velger mellom °C eller °F
- Kompakt og ergonomisk design
- Forhold avstand/måleflate 10:1
- Automatisk dathold
- Stort display med baklys
- Funksjonene MAX/MIN
- Alarmfunksjon

### Spesifikasjoner Limit 96

IR-måleområde:	-35°C ~ 800°C (-31°F ~ 1472°F)
IR-nøyaktighet:	-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ± 2.5°C (4.5°F) 20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ± 1% ± 1 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 1.5% ± 1
D:S-forhold:	10:1
Emissivitet:	0.1-1.0
Responstid:	300 ms
Spektralrespons:	8 um ~ 14 um
Temperaturoppløsning:	0.1°C (0.1°F) < 1000, 1°F > 1000
IR-repeterbarhet:	-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ± 1.3°C (2.3°F) 20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ± 0.5% ± 0.5°C 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 0.8% ± 0.5°C
Laserstrålekvantitet:	2
Lasertype:	CLASS II
Laserens bølgelengde:	630 nm ~ 670 nm
Lasereffekt:	<1mW
Batteritype:	9 V (1604A, 6LR61)
Batterilevetid:	≤ 10 h
Produktstørrelse:	160 mm × 82 mm × 41.5 mm
Vekt:	292 g
Arbeidstemperatur:	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Arbeidsfuktighet:	< 90% RH (non-condensing)
Arbeidshøyde:	2000 m
Lagringshøyde:	12000 m
Beskyttelsesnivå:	IP4x
Falltest:	1 m


### Posisjoner

1. IR-sensor
2. Laserstråle
3. LCD-display
4. Pil ned/baklys-knapp
5. Pil opp/laser-knapp
6. Modus-knapp
7. Måleavtrekker
8. Batterideksel
9. Grep

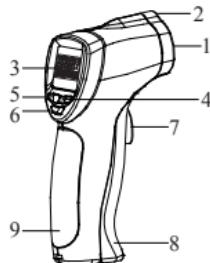


**Displaysymbol**


<b>SCAN</b>	Temperaturmåling
<b>HOLD</b>	Måledata låst
<b>△</b>	Laser PÅ
<b>■</b>	Måling uten bruk av avtrekker
( <b>•••H</b> )	Høy alarm
( <b>L••L</b> )	Lav alarm
<b>8888</b>	Verdi på hoveddisplay
<b>°C</b>	Temperatur i Celsius
<b>°F</b>	Temperatur i Fahrenheit
<b>!</b>	Lavt batterinivå
<b>MAX TK LOG MIN DIF AVG</b>	Valgt funksjon
<b>8888</b>	Avlesning av MAX/MIN
<b>€=</b>	Emissivitetsfaktor

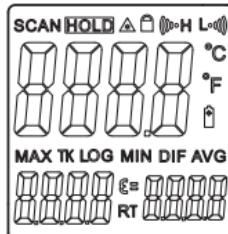**Anvendelse:****1. Strøm på og av**


- Trykk på måleavtrekken (pos. 7) for å slå på termometeret. Da slås også LCD-displayet (pos. 3) og bakklys på.
- Termometeret slår seg av automatisk etter 8 sek dersom det ikke brukes.

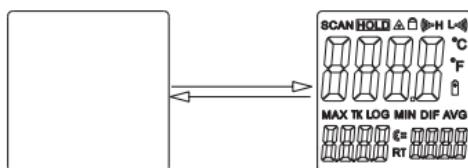**2. Manuell måling**

- Rett termometeret mot målet og trykk på og hold inne avtrekkeren. SCAN-ikonet indikerer at målets temperatur måles.
- Slipp avtrekkeren slik at SCAN-ikonet forsvinner. HOLD-ikonet vises nå for å indikere at målingen er avsluttet og den siste verdien lagres på displayet.

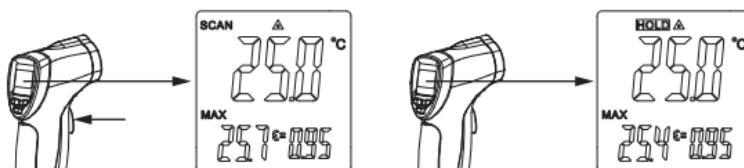
**3. Oppsett av laserstråle**

Trykk på Pil opp/laser-knappen (pos. 5) for å slå laserstrålen PÅ eller AV. Når ikonet **△** forsvinner fra displayet, kan du måle uten laserstråle.

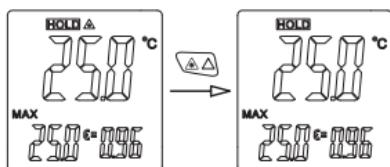**4. Funksjonsoppsett**

- Trykk på MODUS-knappen (pos. 6) for å velge mellom funksjoner og verdier.
- Trykk på OPP- eller NED-knappen (pos. 4 og 5) for å slå PÅ/AV eller endre verdi.

**Merk:** Instrumentet går ut av oppsettmodus etter 5 sek hvis det ikke utføres noe.

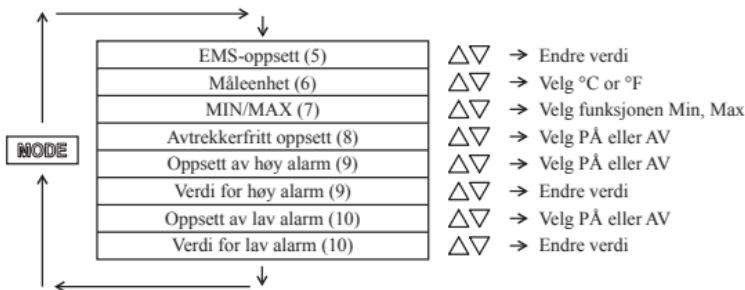


NO

**5. Oppsett av emissivitet**

- 5.1 Trykk 1 gang på Modus-knappen til **E=** symbolet blinker for å gå inn i oppsett av emissivitet (vist nedenfor).
- 5.2 Trykk på OPP- eller NED-knappen for å velge ønsket verdi i henhold til tabellen med emissivitetsverdier.


**Merk:** Emissiviteten kan justeres fra 0,01 til 1,0. Når du trykker kortvarig på knappen, endres verdien ett siffer om gangen og hvis du holder knappen inne, telles det kontinuerlig.

Instrumentet går ut av oppsettmodus etter 5 sek hvis det ikke utføres noe.

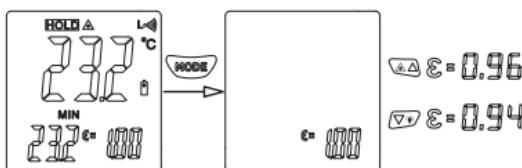**6. Oppsett av enhet**

- 6.1 Trykk 2 ganger på Modus-knappen eller til C eller F begynner å blinke for å gå inn i oppsett av temperaturenhet (vist nedenfor).
- 6.2 Trykk på OPP- eller NED-knappen for å veksle mellom Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).


**Merk:** Instrumentet går ut av oppsettmodus etter 5 sek hvis det ikke utføres noe.

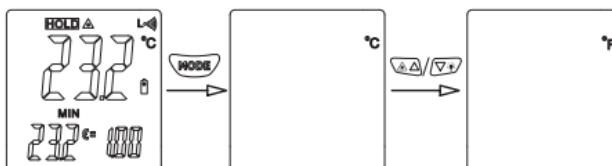**7. Funksjonene MAX/MIN**

- 7.1 Trykk 3 ganger på MODUS-knappen for å velge funksjonen MAX/MIN (vist nedenfor).
- 7.2 Trykk på OPP- eller NED-knappen for å veksle mellom de ulike funksjonene.
- 7.3 Verdien for den valgte funksjonen vises på sekundærdisplayet.


MAX = viser høyeste verdi på sekundærdisplayet.

MIN = viser laveste verdi på sekundærdisplayet.

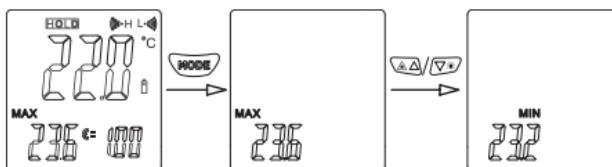**8. Måling uten bruk av avtrekker**

- 8.1 Trykk 4 ganger på Modus-knappen for å gå inn i oppsett av måling uten bruk av avtrekker (vist nedenfor) eller til ikonet **SCAN** blinker på LCD-displayet.
- 8.2 Trykk på OPP- eller NED-knappen for å slå den avtrekkerfrie funksjonen PÅ eller AV. Instrumentet går ut av oppsettmodus etter 5 sek hvis det ikke utføres noe.
- 8.3 Når du velger den avtrekkerfrie funksjonen, vil termometeret måle kontinuerlig til du trykker på avtrekken.
- 8.4 Trykk på avtrekken igjen, **SCAN** slik at SCAN-ikonet forsvinner. HOLD-ikonet vises for å indikere at målingen er avsluttet og den siste verdien lagres på displayet.


**Merk:** Målet må være større enn diameteren mellom de to laserpunktene for å sikre nøyaktig avlesning. Pass også på å velge riktig emissivitetsverdi.

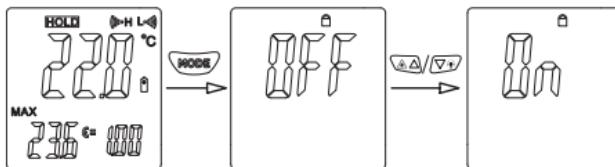

#### 9. Oppsett av høy alarmgrense

- 9.1 Trykk 5 ganger på Modus-knappen eller til H-symbolet blinker for å velge oppsett av høy alarmgrense (vist nedenfor).
- 9.2 Trykk på OPP- eller NED-knappen for å slå funksjonen PÅ og AV.
- 9.3 Trykk på MODUS-knappen i PÅ-posisjon for å se innstilt alarmverdi.
- 9.4 Bruk OPP- eller NED-knappen for å endre verdien.


**Merk:** Verdien må være høyere enn den lave alarmgrensen. Når du trykker kortvarig på knappen, endres verdien ett siffer om gangen og hvis du holder knappen inne, telles det kontinuerlig. Instrumentet går ut av oppsettmodus etter 5 sek hvis det ikke utføres noe.

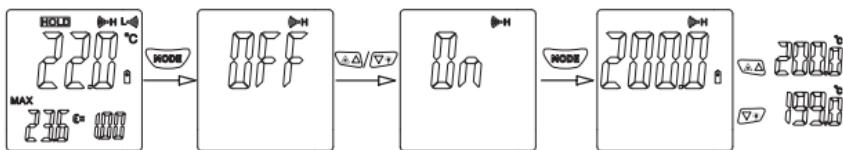

#### 10. Oppsett av lav alarmgrense


- 10.1 Trykk 7 ganger på Modus-knappen eller til L-symbolet blinker for å velge oppsett av lav alarmgrense (vist nedenfor).
- 10.2 Trykk på OPP- eller NED-knappen for å slå funksjonen PÅ og AV.
- 10.3 Trykk på MODUS-knappen i PÅ-posisjon for å se innstilt alarmverdi.
- 10.4 Bruk OPP- eller NED-knappen for å endre verdien.

**Merk:** Verdien må være lavere enn den høye alarmgrensen. Når du trykker kortvarig på knappen, endres verdien ett siffer om gangen og hvis du holder knappen inne, telles det kontinuerlig. Instrumentet går ut av oppsettmodus etter 5 sek hvis det ikke utføres noe.

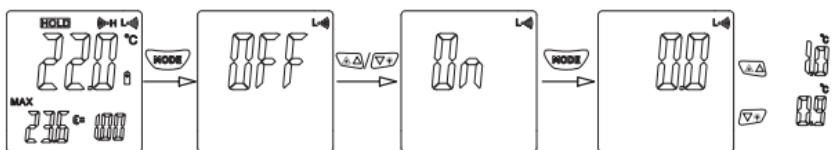


#### 11. Finne varme- og kuldepunkt

Rett termometeret mot måleområdet og start målingen. Beveg deretter termometeret sakte opp og ned for å sveipe hele området inntil varmepunktet og/eller kuldepunktet er funnet.

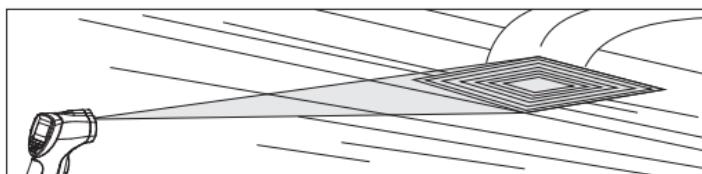

#### 12. D:S (distansekoeffisient)


Limit 96 har en D:S på 10:1, noe som betyr at hvis en gjenstand måles fra en avstand på 10 m, viser instrumentet gjennomsnittsverdien for 1 m i diameter (vist nedenfor).

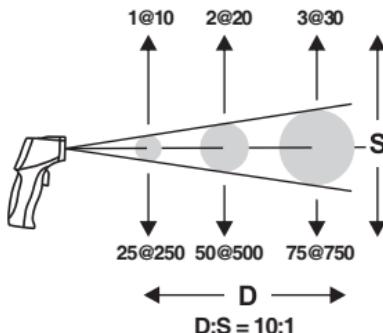

NO

**13. Visuelt felt**

Sorg for at målet er større enn diameteren mellom de to laserpunktene. Jo mindre målet er, desto kortere bør måleavstanden være. Foreslått måleavstand bør være slik at diameteren mellom de to laserpunktene dekker mindre enn 75 % av testområdet (vist nedenfor).

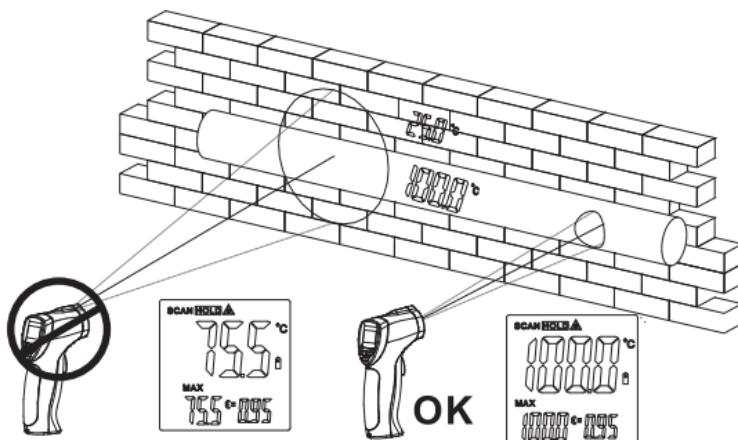**14. Emissivitet**

Emissivitetsegenskapene gjenspeiler materialets utstralte energi. Emissiviteten for de fleste organiske materialer samt malte eller oksiderte overflater er ca. 0,95. Total emissivitet for valgte metaller og ikke-metaller er oppført i tabellen nedenfor.

Målte overflater	Emissivitet	Målte overflater	Emissivitet		
Metall		Ikke-metall			
Aluminium	Oksidasjon	0,2–0,4	Asbest	0,95	
A3003 legering	Oksidasjon	0,3	Asfalt	0,95	
	Grovtt	0,1–0,3	Basalt	0,7	
Messing	Polert	0,3	Karbon	0,8–0,9	
	Oksidasjon	0,5		Grafitt	0,7–0,8
Kobber	Oksidasjon	0,4–0,8		Silisiumkarbid	0,9
	Elektrisk rekkeklemme	0,6	Keramikk	0,95	
Hastelloy	Legering	0,3–0,8	Leire	0,95	
Inconel	Oksidasjon	0,7–0,95	Betong	0,95	
	Sandblåst	0,3–0,6	Tøy	0,9	
	Elektropolert	0,15		Konvekst glass	0,76–0,8
Jern	Oksidasjon	0,5–0,9		Glatt glass	0,92–0,94
	Rust	0,5–0,7		Bly-bor glass	0,78–0,82
Jern (støpejern)	Oksidasjon	0,6–0,95	Plater	0,96	
	Ikke-oksidasjon	0,2	Steinprodukter	0,93	
	Støpejern	0,2–0,3	Gips	0,8–0,95	
			Is	0,98	

Målte overflater		Emissivitet
Metall		
Jern (smijern)	Passivisering	0,9
Bly	Grov	0,4
	Oksidasjon	0,2–0,6
Molybden	Oksidasjon	0,2–0,6
Nikkel	Oksidasjon	0,2–0,5
Platina	Svart	0,9
Stål	Kaldvalset	0,7–0,9
	Polert stålplate	0,4–0,6
	Slipt stålplate	0,1
Sink	Oksidasjon	0,1


Målte overflater	Emissivitet
Ikke-metall	
Kalkstein	0,98
Papir	0,95
Plast	0,95
Vann	0,93
Jord	0,9–0,98
Tre	0,9–0,95

NO

**15. Sette inn eller skifte batteri**

15.1 Åpne batteridekselet (pos. 8).

15.2 Sett inn eller skift batteriet på 9 V.

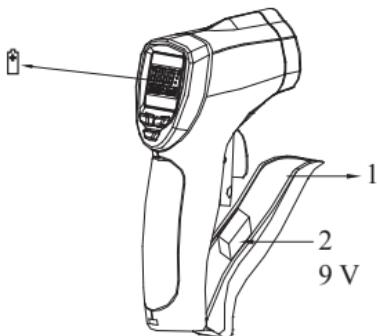

## Limit 96

### BETJENINGSVEJLEDNING

Dansk

#### Oversigt

Det professionelle berøringsfri infrarøde termometer LIMIT 96 kan bestemme overfladetemperaturen ved at måle den infrarøde energi, der udsendes fra objektets overflade. Det kompakte og lette design gør det nemt at bære.

#### Advarsel:

Se ikke direkte ind i laserstrålen da dette kan give øjenskader.



DK

#### Egenskaber


- Dobbelt laserstråler
- Brugervalg mellem °C og °F
- Kompakt og ergonomisk design
- Forhold mellem afstand/areal 10:1
- Automatisk data gemmning
- Stor skærm med baggrundsllys
- MAX/MIN-funktion
- Alarmfunktion

#### Specifications Limit 96

IR-måleinterval:	-35°C ~ 800°C (-31°F ~ 1472°F)
IR-nojagtighed:	-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ±2.5°C (4.5°F) 20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ± 1% ± 1 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 1.5% ± 1
D:S-forhold:	10:1
Emissivitet:	0.1-1.0
Responstid:	300 ms
Spektral respons:	8 um ~ 14 um
Temperaturoplosning:	0.1 °C (0.1 °F) <1000, 1 °F>1000
IR-gentagelsenojagtighed:	-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ±1.3°C (2.3°F) 20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ±0.5% ±0.5°C 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ±0.8% ± 0.5°C
Antal laserstråler:	2
Lasertype:	CLASS II
Laser, bølgelængde:	630 nm ~ 670 nm
Lasereffekt:	< 1 mW
Batteritype:	9 V (1604A, 6LR61)
Batterilevetid:	≤ 10 h
Produktstørrelse:	160 mm × 82 mm × 41.5 mm
Vægt:	292 g
Temperatur, drift:	0°C ~ 50°C (32°F~122°F)
Luftfugtighed, drift:	< 90% RH (non-condensing)
Driftshøjde:	2000 m
Opbevaringshøjde:	12000 m
Kapslingsklasse:	IP4x
Faldtest:	1 m


#### Positions

1. IR-sensor
2. Laserstråle
3. LCD-display
4. NED/baggrundslystast
5. OP/lasertast
6. MODE-tast
7. Måleudløser
8. Batterideksel
9. Håndtag

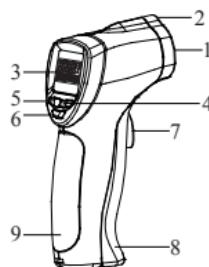

**Displaysymbol**


<b>SCAN</b>	Temperaturmåling
<b>HOLD</b>	Måledata låst
<b>▲</b>	Laser ON
<b>■</b>	Udløserfri måling
(L-H)	Øvre alarm
(L-L)	Nedre alarm
<b>8888</b>	Primær displayværdi
°C	Temperatur i Celsius
°F	Temperatur i Fahrenheit
<b>!</b>	Lav batteristatus
<b>MAX TK LOG MIN DIF AVG</b>	Valgt funktion
<b>8888</b>	MAX/MIN-udlæsning
<b>E=</b>	Emissivitetsfaktor

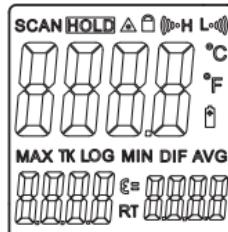


DK

**Drift:****1. Tænd og sluk**


- 1.1 Tryk på måleudløseren (Pos. 7) for at tænde for termometeret. LCD-skærmen (Pos. 3) og baggrundslyset tændes.  
1.2 Termometeret slukker automatisk hvis der ikke er nogen aktivitet i 8 sekunder.

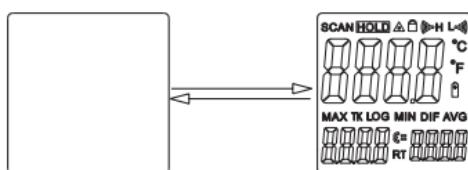**2. Manuel måling**

- 2.1 Sigt på objektet, tryk på udløseren, og hold den inde. SCAN-ikonet indikerer, at objektets temperatur bliver målt.  
2.2 Slip udløseren, hvorefter SCAN-ikonet forsvinder. HOLD-ikonet vises, hvilket indikerer, at målingen er stoppet, og at den senest målte værdi gemmes i displayet.

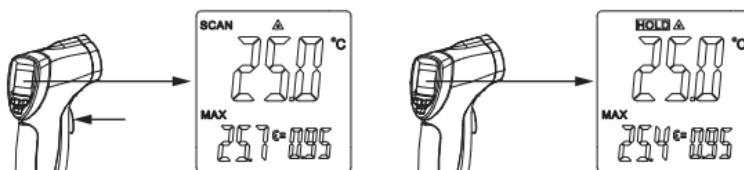
**3. Opsætning af laserstråle**

Tryk på OP/lasertasten (Pos. 5) for at TÆNDE og SLUKKE for laserstrålerne. Når ▲ ikonet forsvinder fra displayet, kan du måle uden laserstråle.

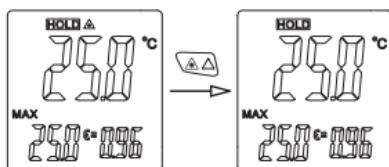**4. Opsætning af funktioner**

- 4.1 Tryk på MODE-tasten (Pos. 6) for at vælge mellem funktioner og værdier.  
4.2 Tryk på OP- eller NED-tasten (Pos. 4 & 5) for at TÆNDE/SLUKKE eller ændre værdi.

**Bemerk:** Opsætningsfunktionen vil blive forladt efter 5 sekunder, hvis der ikke er nogen aktivitet.

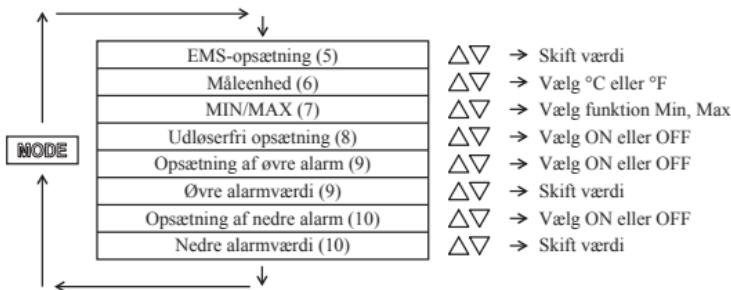


## 5. Opsætning af emissivitet

- 5.1 Tryk på MODE-tasten 1 gange, eller indtil  $\epsilon$ -symbolet blinker, for at opsætte emissivitet (se nedenfor).  
5.2 Tryk på OP- eller NED-tasten for at vælge ønsket værdi iht. værditabellen for emissivitet.

**Bemærk:** Emissiviteten kan justeres fra 0,01 til 1,0. Trykkes der kortvarigt på tasten, vil værdien ændre sig 1 ciffer ad gangen; holdes tasten inde, vil værdien ændres løbende.  
Opsætningsfunktionen vil blive forladt efter 5 sekunder, hvis der ikke er nogen aktivitet.


DK

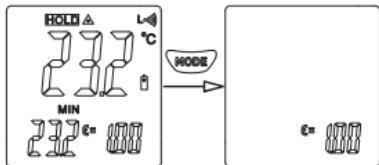 $\epsilon = 0.96$  $\epsilon = 0.94$ 

## 6. Opsætning af temperaturenhed

- 6.1 Tryk på MODE-tasten 2 gange, eller indtil symbolet C eller F begynder at blinke, for at opsætte temperaturenhed (se nedenfor).  
6.2 Tryk på OP- eller NED-tasterne for at skifte mellem Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).

**Bemærk:** Opsætningsfunktionen vil blive forladt efter 5 sekunder, hvis der ikke er nogen aktivitet.

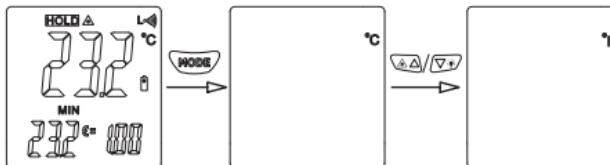


## 7. MAX/MIN-funktion

- 7.1 Tryk på MODE-tasten 3 gang for at vælge MAX/MIN-funktion (se nedenfor).  
7.2 Tryk på OP- eller NED-tasten for at skifte mellem de forskellige funktioner.  
7.3 Værdien for den valgte funktion vil blive vist i det sekundære display.

MAX = viser den højeste værdi i det sekundære display.


MIN = viser den laveste værdi i det sekundære display.

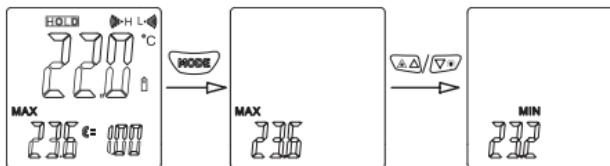

## 8. Udløserfri målinger

- 8.1 Tryk på MODE-tasten 4 gange for at skifte til udløserfri måleopsætning (se nedenfor), eller indtil  $\blacksquare$  ikonet blinker på LCD-skærmen.  
8.2 Tryk på OP- eller NED-tasten for at TÆNDE eller SLUKKE for udløserfri måling.  
Opsætningsfunktionen vil blive forladt efter 5 sekunder, hvis der ikke er nogen aktivitet.  
8.3 Når den udløserfri funktion er valgt, vil termometeret måle løbende, indtil du trykker på udløseren.  
8.4 Tryk på udløseren igen,  $\blacksquare$  hvorefter SCAN-ikonet vil forsvinde, og HOLD-ikonet vises for at indikere, at mælingen er stoppet, og at den senest målte værdi gemmes i displayet.

**Bemærk:** Objektet skal være større end diameteren for de to laserpunkter for at sikre en præcis aflæsning.  
Tjek også at den korrekte emissivitetsværdi er valgt.

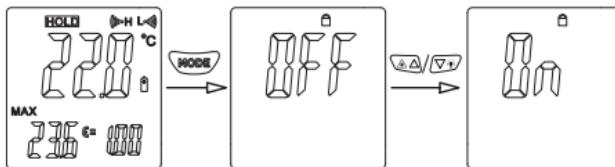


#### 9. Opsætning af ØVRE alarmgrænse

- 9.1 Tryk på MODE-tasten 5 gange, eller indtil symbolet H blinker, for at vælge opsætning af ØVRE alarmgrænse (se nedenfor).
- 9.2 Tryk på OP- eller NED-tasten for at TÆNDE og SLUKKE for funktionen.
- 9.3 Når funktionen er TÆNDT, trykkes der på MODE-tasten for at opsætte alarmværdien.
- 9.4 Brug OP- eller NED-tasten for at ændre værdien.

**Bemerk:** Værdien skal være højere end alarmen for NEDRE grænse. Trykkes der kortvarigt på tasten, vil værdien ændre sig 1 ciffer ad gangen; holdes tasten inde, vil værdien ændres løbende.


Opsætningsfunktionen vil blive forladt efter 5 sekunder, hvis der ikke er nogen aktivitet.

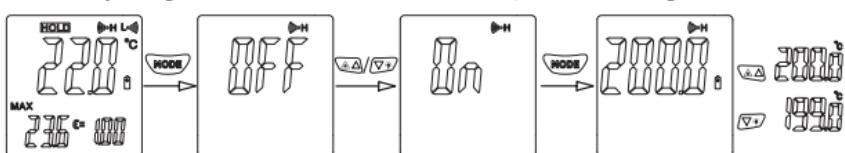

#### 10. Opsætning af NEDRE alarmgrænse


- 10.1 Tryk på MODE-tasten 7 gange, eller indtil symbolet L blinker, for at vælge opsætning af NEDRE alarmgrænse (se nedenfor).
- 10.2 Tryk på OP- eller NED-tasten for at TÆNDE og SLUKKE for funktionen.
- 10.3 Når funktionen er TÆNDT, trykkes der på MODE-tasten for at opsætte alarmværdien.
- 10.4 Brug OP- eller NED-tasten for at ændre værdien.

**Bemerk:** Værdien skal være lavere end alarmen for ØVRE grænse. Trykkes der kortvarigt på tasten, vil værdien ændre sig 1 ciffer ad gangen; holdes tasten inde, vil værdien ændres løbende.

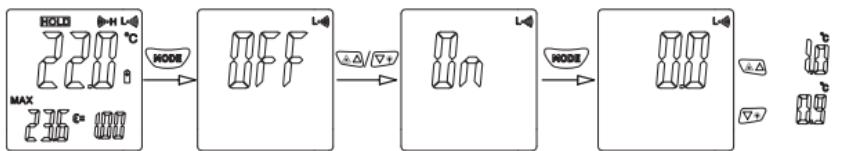


#### 11. Find varme- og kuldepunkt

Ret termometeret mod objektområdet, og begynd at måle; bevæg derefter termometeret langsomt op og ned for at afsøge hele området indtil varme- og eller kuldepunktet.

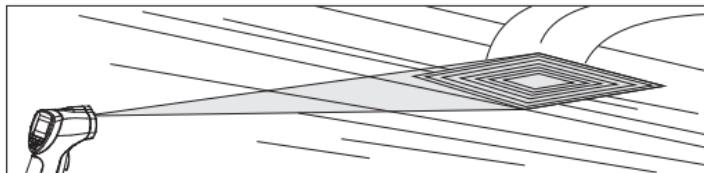

#### 12. D:S (Afstandskoefficient)


Limit 96 har en D:S på 10:1 hvilket betyder, at hvis et objekt måles fra en afstand på 10 m, vil instrumentet vise gennemsnitsværdien for en diameter på 1 m (se nedenfor).

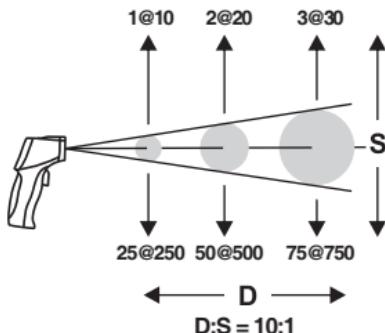

### 13. Synsfelt

Tjek at objektet er større end diametren for de to laserpunkter. Jo mindre objektet er, desto kortere skal måleafstanden være. Den foreslæde måleafstand bør være således, at diameteren for de to laserpunkter dækker mindre end 75 % af testområdet (se nedenfor).

DK

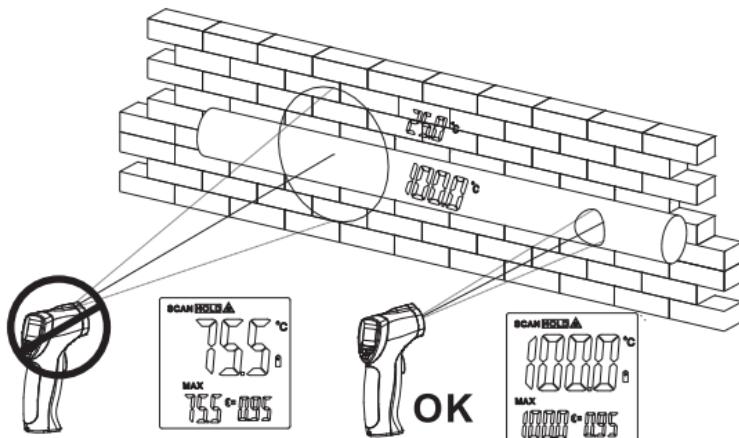

### 14. Emissivity

Emissivity characterization reflects the of material's radiated energy. Emissivity for most organic materials, paints or oxidized surfaces are about 0.95. Total emissivity of selected metals and non-metals are listed in the following table.

Målte overflader		Emissivitet
Metal		
Aluminium	Oxideret	0,2–0,4
A3003-legering	Oxideret	0,3
	Rå	0,1–0,3
Messing	Poleret	0,3
	Oxideret	0,5
Kobber	Oxideret	0,4–0,8
	Elektrisk terminalarkort	0,6
Hastelloy	Legering	0,3–0,8
Inconel	Oxideret	0,7–0,95
	Sandblæst	0,3–0,6
	Elektropoleret	0,15
Jern	Oxideret	0,5–0,9
	Rust	0,5–0,7
Jern (støbejern)	Oxideret	0,6–0,95
	Ikke-oxideret	0,2
	Støbt	0,2–0,3

Målte overflader		Emissivitet
Ikke-metal		
Asbest		0,95
Asfalt		0,95
Basalt		0,7
Kulstof	Ikke-oxideret	0,8–0,9
	Grafit	0,7–0,8
	Siliciumkarbid	0,9
Keramik		0,95
Ler		0,95
Beton		0,95
Stof		0,9
Glas	Konvekst glas	0,76–0,8
	Plant glas	0,92–0,94
	Bly-bor glas	0,78–0,82
Plader		0,96
Stenprodukter		0,93
Gips		0,8–0,95
Is		0,98

Målte overflader		Emissivitet
Metal		
Jern (smedejern)	Passiveret	0,9
Bly	Rå	0,4
	Oxideret	0,2–0,6
Molybdæn	Oxideret	0,2–0,6
Nikkel	Oxideret	0,2–0,5
Platin	Sort	0,9
Stål	Koldvalset	0,7–0,9
	Poleret pladestål	0,4–0,6
Slebet pladestål		0,1
Zink	Oxideret	0,1

Målte overflader		Emissivitet
Ikke-metal		
Kalksten		0,98
Papir		0,95
Plast		0,95
Vand		0,93
Jord		0,9–0,98
Træ		0,9–0,95

DK

**15. Installation eller udskiftning af batteri**

15.1 Åbn batteridækslet (Pos. 8)

15.2 Indsæt eller udskift 9 V batteriet.



## Limit 96 KÄYTTÖOHJE

**Suomi**

### Yleiskuvaus

LIMIT 96 on ammattikäyttöön suunniteltu kosketukseton infrapunalämpömittari pintalämpötilojen määrittämiseen kohdepinnasta säteilevän infrapunaenergian perusteella. Kompakti ja kevyt laite on helppo pitää mukana.

### Varoitus!

Älä katso suoraan lasersäteeseen, se voi vahingoittaa silmiä.



### Ominaisuudet

- Kaksi lasersäettä
- Mittayksikön valinta °C/°F
- Kompakti ja ergonominen
- Etäisyys/koko-suhde 10:1
- Automaattinen arvon jäädytys
- Suuri taustavalaitu näytö
- MAX/MIN-toiminto
- Hälytystoiminto


FI

### Tekniset tiedot Limit 96

IR-mittausalue:	-35°C ~ 800°C (-31°F ~ 1472°F)
IR-erottelutarkkuus:	-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ± 2.5°C (4.5°F) 20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ± 1% ± 1 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 1.5% ± 1
Mittapisteen etäisyys/koko-suhde:	10:1
Säteilykerroin:	0.1-1.0
Vasteaika:	300 ms
Spektrinen vaste:	8 um ~ 14 um
Lämpötilatarkkuus:	0.1 °C (0.1 °F) <1000, 1 °F > 1000
IR-toistettavuus:	-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ± 1.3°C (2.3°F) 20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ± 0.5% ± 0.5°C 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 0.8% ± 0.5°C
Lasersäiden lkm:	2
Lasertyyppi:	CLASS II
Laserin aallonpituuus:	630 nm ~ 670 nm
Laserteho:	< 1 mW
Paristotyyppi:	9 V (1604A, 6LR61)
Pariston käyttöaika:	≤ 10 h
Tuotteen koko:	160 mm × 82mm × 41.5mm
Paino:	292 g
Käytöllämpötila:	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Käyttötilan ilmankosteus:	< 90% RH (non-condensing)
Käytöpaikan korkeus mpy:	2000 m
Säilytyspaikan korkeus mpy:	12000 m
Suojausluokka:	IP4x
Pudotustesti:	1 m


### Numerot:

1. IR-anturi
2. Suunnattava laser-säde
3. LCD-näyttö
4. ALAS/taustavalopaine
5. YLÖS/laser-painike
6. MODE-painike
7. Liipaisin
8. Paristokotelon kanssi
9. Kädensija

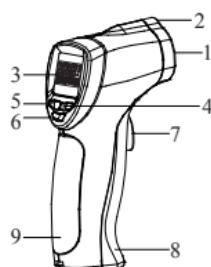

**Näytön symbolit**


<b>SCAN</b>	Lämpötilamittaus
<b>HOLD</b>	Mittausarvon lukitus
<b>△</b>	Laser ON
<b>■</b>	Mittaus ilman liipaisinta
(L-H)	Hälytyksen yläraja
(L-L)	Hälytyksen alaraja
<b>8888</b>	Näytön pääarvo
°C	Lämpötila C-asteikko
°F	Lämpötila F-asteikko
¶	Alhainen paristovaraus
MAX TK LOG MIN DIF AVG	Valittu toiminto
<b>8888</b>	MAX/MIN-lukema
<b>€=</b>	Säteilykerroin

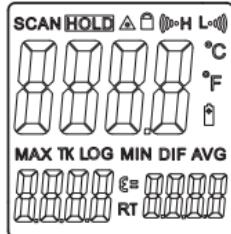


FI

**Toiminnot:****1. Laite On/Off**


- 1.1 Käynnistää LCD-näyttö (3) painamalla liipaisinta (7), taustavalo syttyy.  
1.2 Lämpömittari sammuu automaattisesti, mikäli sitä ei käytetä 8 sekuntiin.

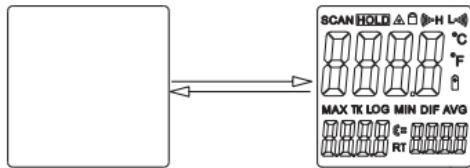**2. Mittaaminen manuaalisesti**

- 2.1 Suuntaa laite kohteeseen ja paina liipaisin alas. Näytössä sytyy SCAN, joka osoittaa mittauksen olevan käynnissä.  
2.2 Vapauta liipaisin, jolloin SCAN-kuvake häviää ja esiiin tulee HOLD-kuvake. Se tarkoittaa, että mittaus on keskeytetty ja viimeisin lukema on tallennettu näytölle.

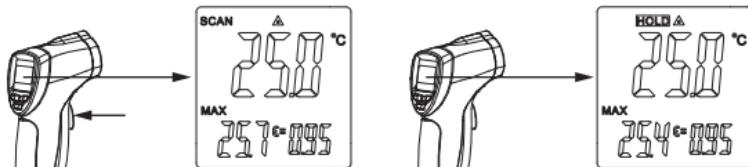
**3. Lasersäteen käyttö**

Lasersäeteet sytytetään ja sammutetaan painamalla YLÖS/laser-painiketta (5). Kun kuvake **△** sammuu näytöltä, mittauksia voi tehdä ilman lasersäettä.

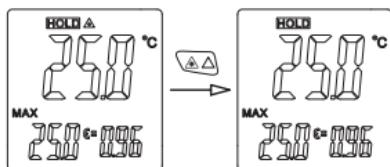**4. Toimintojen asettaminen**

- 4.1 Toiminnot ja arvot valitaan painamalla MODE-painiketta (6).  
4.2 Nuolipainikkeilla YLÖS- ja ALAS (4 ja 5) vaihdetaan arvoa ja käynnistetään/sammutetaan toiminto.

**Huom!** Laite siirtyy pois asetustilasta 5 sekunnin kuluttua.

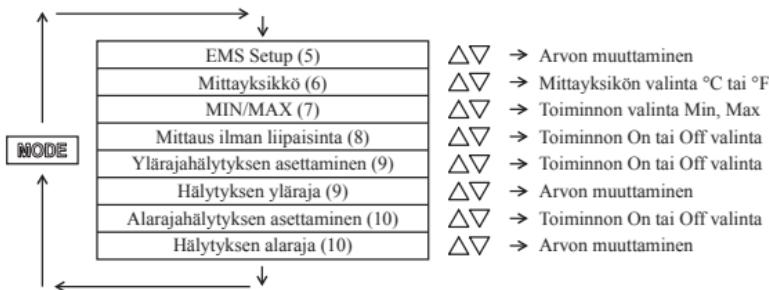


### 5. Säteilykertoimen asettaminen

- 5.1 Säteilykerroin asetetaan painamalla MODE-painiketta 1 kertaa tai kunnes toiminnon **E=** symboli vilkkuu (ks. alla).
- 5.2 Valitse säteilykerrointaulukon mukainen arvo nuolipainikkeella YLÖS tai ALAS.

**Huom!** Säteilykertoimen voi valita väliltä 0,01–1,0. Lyhyellä painalluksella arvo muuttuu 1 numero kerrallaan, pitkällä painalluksella numerot vaihtuvat nopeasti.


Laite siirtyy pois asetustilasta 5 sekunnin kuluttua.

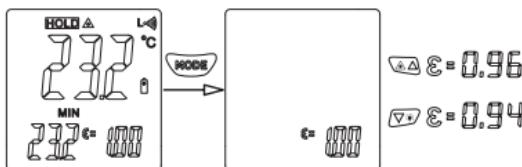

### 6. Yksikön asettaminen

- 6.1 Paina MODE-painiketta 2 kertaa tai kunnes C tai F alkaa vilkkuu. Jolloin lämpötilayksikön voi asettaa (ks. alla).
- 6.2 Vaihda Celsius (°C) ja Fahrenheit (°F)-asteikkojen välillä nuolipainikkeella YLÖS tai ALAS.

**Huom!** Laite siirtyy pois asetustilasta 5 sekunnin kuluttua.

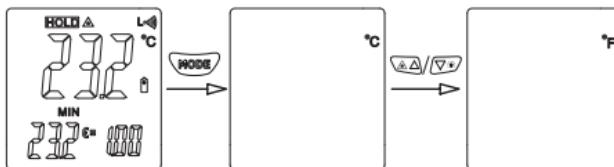


### 7. MAX/MIN-toiminto

- 7.1 Vaihda toimintojen MAX/MIN välillä painamalla MODE-painiketta 3 kerran, kun laite on käynnissä (ks. alla).
- 7.2 Vaihda toimintojen välillä nuolipainikkeella YLÖS tai ALAS.
- 7.3 Valitun toiminnon arvo näkyy sivunäytössä.

MAX = näyttää korkeimman arvon sivunäytössä.


MIN = näyttää alimman arvon sivunäytössä.

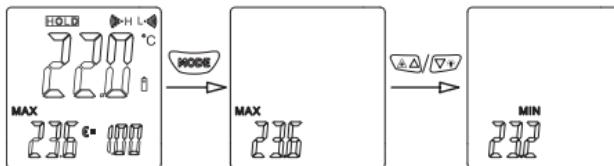

### 8. Mittaus ilman liipaisinta

- 8.1 Siirry mittaukseen ilman liipaisinta painamalla MODE-painiketta 4 kertaa (ks. alla) tai kunnes **█**-kuvake vilkkuu LCD-näytöllä.
- 8.2 Mittaus ilman liipaisinta käynnistetään ja sammutetaan painamalla nuolipainiketta YLÖS tai ALAS. Laite siirtyy pois asetustilasta 5 sekunnin kuluttua.
- 8.3 Kun tämä toiminto on valittu, lämpömittari mittaa koko ajan ilman liipaisimen painamista.
- 8.4 Paina liipaisinta uudelleen, **█** jolloin SCAN-kuvake häviää ja esiihin tulee HOLD-kuvake. Se tarkoittaa, että mittaus on keskeytetty ja viimeisin lukema on tallennettu näytölle.

**Huom!** Kohdepisteen on oltava kahden laserpisteen yhteenlaskettua läpimittaa suurempi, jotta mittaustulos on tarkka. Muista valita myös oikea säteilykerroin.

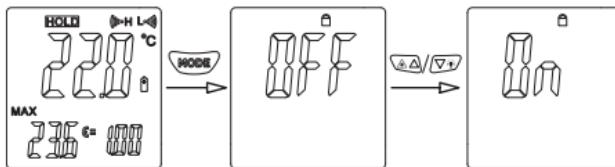


#### 9. Ylärajahälytyksen asettaminen

1. Hälytyksen yläraja asetetaan painamalla MODE-painiketta 5 kertaa tai kunnes toiminnon symboli H vilkkuu (ks. alla).
2. Toiminto käynnistetään ja sammutetaan painamalla nuolipainiketta YLÖS tai ALAS.
3. Kun toiminto on käytössä, tarkista asetettu hälytysarvo painamalla MODE-painiketta.
4. Vaihda arvo nuolipainikkeella YLÖS tai ALAS.

**Huom!** Arvon on oltava korkeampi kuin alarajan hälytysarvo. Lyhyellä painalluksella arvo muuttuu 1 numero kerrallaan, pitkällä painalluksella numerot vaihtuvat nopeasti.

Laite siirtyy pois asetustilasta 5 sekunnin kuluttua.

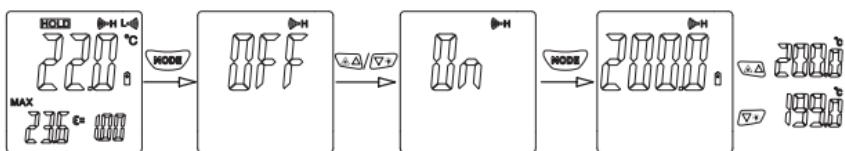


#### 10. Alarajahälytyksen asettaminen

1. Hälytyksen alaraja asetetaan painamalla MODE-painiketta 7 kertaa tai kunnes toiminnon symboli L vilkkuu (ks. alla).
2. Toiminto käynnistetään ja sammutetaan painamalla nuolipainiketta YLÖS tai ALAS.
3. Kun toiminto on käytössä, tarkista asetettu hälytysarvo painamalla MODE-painiketta.
4. Vaihda arvo nuolipainikkeella YLÖS tai ALAS.


**Huom!** Arvon on oltava matalampi kuin ylärajan hälytysarvo. Lyhyellä painalluksella arvo muuttuu 1 numero kerrallaan, pitkällä painalluksella numerot vaihtuvat nopeasti.

Laite siirtyy pois asetustilasta 5 sekunnin kuluttua.

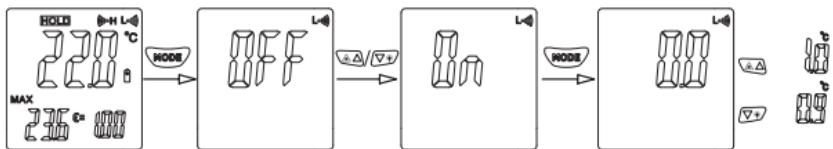


#### 11. Kuuman ja kylmän pisteen etsiminen

Suuntaa lämpömittari kohdealueelle ja aloita mittaus. Käy koko alue läpi siirtämällä mittauspistettä hitaasti ylös ja alas, kunnes kuuma ja kylmä piste ovat löytyneet.

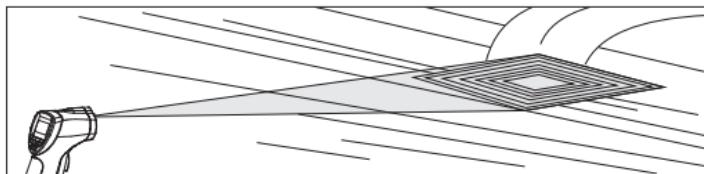

#### 12. E:K (Etäisyysskerroin)


Limit 96:n E:K-etäisyysskerroin on 10:1, eli kun mittaus suoritetaan 10 metrin päästä, laite näyttää keskiarvolämpötilan 1 metrin suuruiselta alueelta (ks. alla).

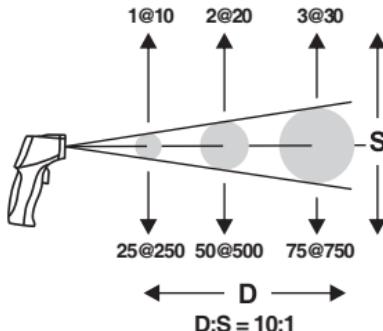

### 13. Näkyvä kenttä

Varmista, että kohdealue on suurempi kuin kahden laserpisteen yhteenlaskettu läpimitta. Mitä pienempi kohde on, sitä lähempää mittaus kannattaa tehdä. Suosittelemme mittausten tekemistä etäisyydeltä, jolta laserpisteet kattavat alle 75 % mittauskohteesta (ks. alla).

FI

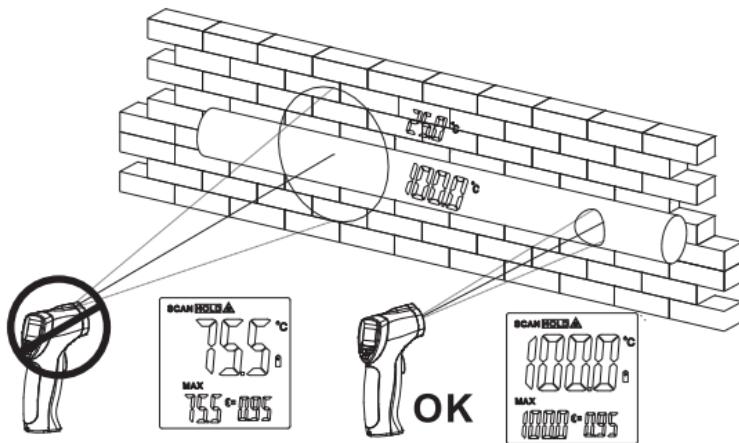

### 14. Säteilykerroin

Säteilykerroin kuvaa materiaalista heijastuvan energian määrää. Useimpien orgaanisten aineiden, maalien ja hapettuneiden pintojen säteilykerroin on noin 0,95. Tiettyjen metallien ja epämallaisten kokonaissäteilykerroin on ilmoitettu alla olevassa taulukossa.

Mitatut pinnat		Säteilykerroin
Metalli		
Alumiini	Hapettunut	0,2–0,4
A3003 Seos	Hapettunut	0,3
	Karkea	0,1–0,3
Messinki	Kiillotettu	0,3
	Hapettunut	0,5
Kupari	Hapettunut	0,4–0,8
	Sähkökytkentärimä	0,6
Hastelloy	Seos	0,3–0,8
Inconel	Hapettunut	0,7–0,95
	Hiekkapuhallushiekka	0,3–0,6
	Sähkökiillotettu	0,15
Rauta	Hapettunut	0,5–0,9
	Ruoste	0,5–0,7
Rauta (valu-)	Hapettunut	0,6–0,95
	Ei-hapettunut	0,2
	Valetut	0,2–0,3

Mitatut pinnat		Säteilykerroin
Epämetsä		
Asbesti		0,95
Asvaltti		0,95
Basaltti		0,7
	Ei-hapettunut	0,8–0,9
Hiili	Grafiitti	0,7–0,8
	Piikarbidi	0,9
Keramiikka		0,95
Clay		0,95
Betoni		0,95
Tekstiili		0,9
	Kupera lasi	0,76–0,8
Lasi	Sileä lasi	0,92–0,94
	Lyijy-boori-lasi	0,78–0,82
Levyt		0,96
Kivitavarat		0,93
Laasti		0,8–0,95
Jää		0,98

Mitatut pinnat		Säteilykerroin
Metalli		
Rauta (taottu)	Passivoitu	0,9
Lyijy	Karkea	0,4
	Hapettunut	0,2–0,6
Molybdeeni	Hapettunut	0,2–0,6
Nikkeli	Hapettunut	0,2–0,5
Platina	Musta	0,9
Teräs	Kylmävalssattu	0,7–0,9
	Teräslevy kiillotettu	0,4–0,6
	Teräslevy hiottu	0,1
Sinkki	Hapettunut	0,1


Mitatut pinnat		Säteilykerroin
Epämetsä		
Kalkkikivi		0,98
Paperi		0,95
Muovit		0,95
Vesi		0,93
Maa-aines		0,9–0,98
Puu		0,9–0,95

## 15. Pariston asentaminen ja vaihtaminen

15.1 Avaa paristokotelon kansi (8)

15.2 Asenna tai vaihda 9V-paristo.

FI

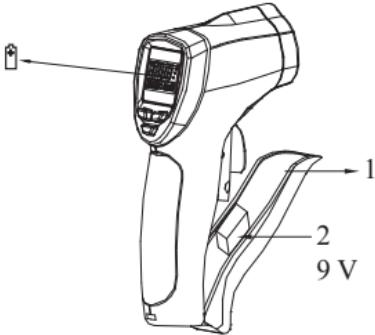

## Limit 96

### BEDIENUNGSANLEITUNG

#### Deutsch

#### Übersicht

Das professionelle kontaktlose Infrarotthermometer LIMIT 96 kann durch Messung der von der Oberfläche des Gegenstands ausgestrahlten Infrarotenergie dessen Oberflächentemperatur ermitteln. Kompaktes und leichtes Design zum einfachen Tragen.

#### Warnung:

Zur Vermeidung von Augenverletzungen nicht direkt in den Laserstrahl sehen.



#### Eigenschaften

- Zwei Laserstrahlen
- Benutzerauswahl zwischen °C und °F
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Verhältnis zwischen Abstand und Punkt Durchmesser 50:1
- Automatische Datenhaltung
- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- MAX/MIN Funktion
- Alarmfunktion


DE

#### Spezifikationen Limit 96

IR-Messbereich:	-35°C ~ 800°C (-31°F ~ 1472°F)
IR-Genauigkeit:	-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ±2.5°C (4.5°F) 20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ±1% ± 1 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 1.5% ± 1
D:S-Verhältnis:	10:1
Emissionsgrad:	0.1-1.0
Reaktionszeit:	300 ms
Spektralempfindlichkeit:	8 um ~ 14 um
Temperaturauflösung:	0.1 °C (0.1 °F) <1000, 1 °F>1000
IR-Wiederholgenauigkeit:	-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ± 1.3°C (2.3°F) 20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ± 0.5% ± 0.5°C 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 0.8% ± 0.5°C
Anzahl Laserstrahlen:	2
Laser-Klasse:	CLASS II
Laser-Wellenlänge:	630 nm-670 nm
Laserleistung:	< 1 mW
Batterieart:	9 V (1604A, 6LR61)
Batterielebensdauer:	≤ 10 h
Produktgröße:	160 mm × 82 mm × 41.5 mm
Gewicht:	292 g
Betriebstemperatur:	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Betriebsluftfeuchtigkeit:	< 90% RH (nicht kondensierend)
Betriebs Höhe:	2000 m
Lagerungshöhe:	12000 m
Schutzgrad:	IP4x
Falltest:	1 m


#### Positionen

1. IR-Sensor
2. Laserpointer-Strahl
3. LCD-Display
4. Runter-/Hintergrundbeleuchtungstaste
5. Hoch-/Laser-Taste
6. MODE-Taste (Modus)
7. Messauslöser
8. Batteriefach
9. Handgriff

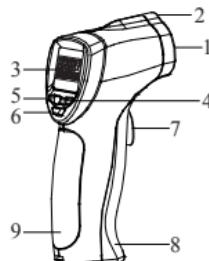


**Display-Symbol**


SCAN	Temperaturmessung
<b>HOLD</b>	Messdaten gesperrt
▲	Laser ON (EIN)
■	Auslöserfreie Messung
(L-H)	Obere Alarmgrenze
(L-L)	Untere Alarmgrenze
8888	Hauptdisplay-Wert
°C	Temperatur in Celsius
°F	Temperatur in Fahrenheit
▮	Geringer Batteriestand
MAX TK LOG MIN DIF AVG	Ausgewählte Funktion
8888	Auslesen von MAX/MIN
€=	Emissionsgrad

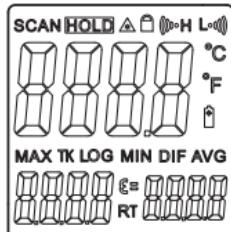**Betrieb:****1. Ein- und ausschalten (ON/OFF)**


- 1.1 Drücken Sie den Messauslöser (Pos. 7), um das Thermometer einzuschalten, wobei LCD-Display (Pos. 3) und Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet werden.  
1.2 Wenn 8 s lang keine Operation erfolgt, wird das Thermometer automatisch ausgeschaltet.

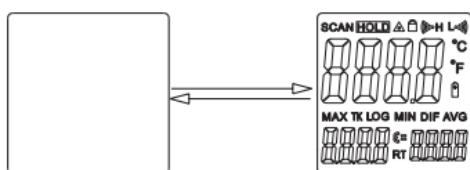**2. Manuelle messung**

- 2.1 Zielen Sie auf das Ziel und betätigen und halten Sie den Auslöser. Das SCAN-Symbol zeigt an, dass die Temperatur des Ziels gemessen wird.  
2.2 Beim Loslassen des Auslösers verlischt das SCAN-Symbol. Das HOLD-Symbol erscheint und zeigt an, dass die Messung beendet wurde und der letzte Wert auf dem Display gespeichert wird.

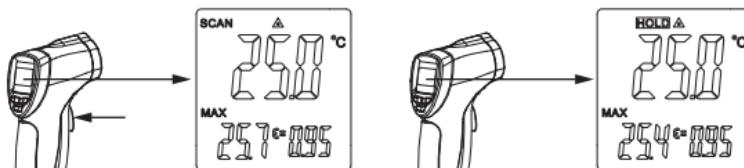
**3. Einstellung der laserpunkte**

Drücken Sie die Hintergrundbeleuchtungs-/Laser-Taste (Pos. 5), um den Laserstrahl EIN oder AUS zu schalten. Wenn das ▲-Symbol auf dem Display verlischt, können Sie ohne Laserstrahl messen.

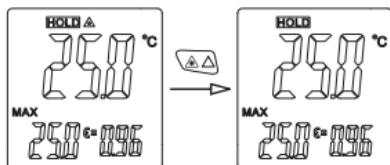**4. Funktionseinstellung**

- 4.1 Drücken Sie die MODE-Taste (Pos. 6), um zwischen Funktionen und Werten zu auszuwählen.  
4.2 Drücken Sie die Pfeilnach-oben oder die Pfeilnach-unten-Taste (Pos. 5 & 4), um EIN oder AUS zu schalten oder den Wert zu ändern.

**Hinweis:** Wenn keine Eingaben erfolgen, verlässt das Instrument nach 5 Sekunden den Einstellmodus.

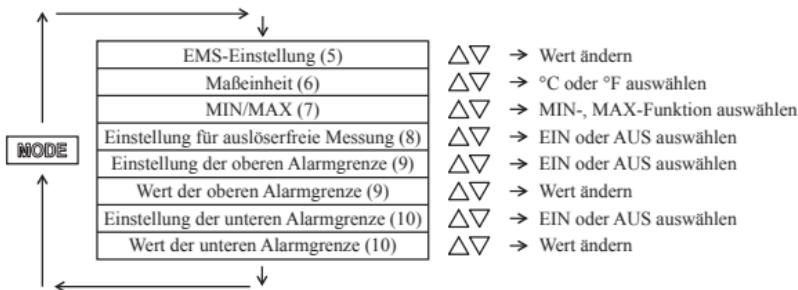


### 5. Einstellung des emissionsgrads

- Drücken Sie 1 Mal oder bis das Symbol **E=** blinkt die MODE-Taste, um zur Emissionsgradeinstellung zu gelangen (siehe unten).
- Drücken Sie die Pfeil-nach-oben- oder die Pfeil-nach-unten-Taste, um den entsprechend der Emissionswertetabelle ausgewählten Wert einzustellen.

**Hinweis:** Der Emissionsgrad kann von 0,01 bis 1,0 eingestellt werden. Schnelles Drücken der Taste ändert den Wert jedes Mal um 1 Einheit, wird die Taste gedrückt gehalten, ändert sich der Wert kontinuierlich.

Wenn keine Eingaben erfolgen, verlässt das Instrument nach 5 Sekunden den Einstellmodus.

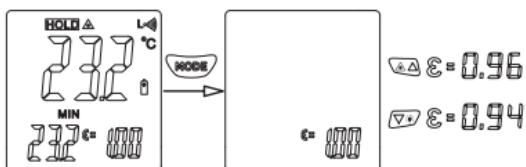


DE

### 6. Geräteeinstellung

- Drücken Sie die MODE-Taste 2 Mal oder bis C oder F anfängt zu blinken, um zur Einstellung der Temperatur-Einheit zu gelangen (siehe unten).
- Drücken Sie die Pfeilnach-oben- oder die Pfeilnach-unten-Taste, um zwischen Celsius (°C) und Fahrenheit (°F) umzuschalten

**Hinweis:** Wenn keine Eingaben erfolgen, verlässt das Instrument nach 5 Sekunden den Einstellmodus.

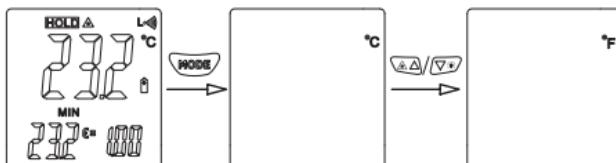


### 7. MAX/MIN-funktion

- Drücken Sie die MODE-Taste 3 Mal, um die MAX/MIN-Funktion auszuwählen (siehe unten).
- Drücken Sie die Pfeil-nach-oben- oder die Pfeil-nach-unten-Taste, um zwischen den verschiedenen Funktionen zu wechseln.
- Der Wert der ausgewählten Funktion wird auf dem zweiten Display angezeigt.

MAX = zeigt auf dem zweiten Display den höchsten Wert an.

MIN = zeigt auf dem zweiten Display den niedrigsten Wert an.

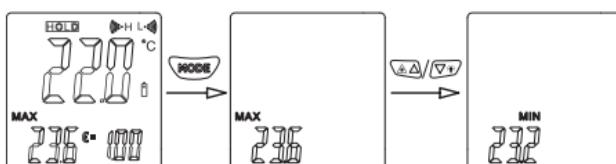


### 8. Messung ohne auslöser

- Drücken Sie 4 Mal die MODE-Taste, um in die Einstellung für die auslöserfreie Messung zu gelangen (siehe unten) oder bis auf dem LCD-Display das **■**-Symbol anfängt zu blinken.
- Drücken Sie die Pfeilnach-oben- oder die Pfeilnach-unten-Taste, um die auslöserfreie Funktion ein- oder auszuschalten. Wenn keine Eingaben erfolgen, verlässt das Instrument nach 5 Sekunden den Einstellmodus.

- 8.3 Bei Auswahl der auslöserfreien Funktion misst das Thermometer kontinuierlich, bis der Auslöser gedrückt wird.
- 8.4 Beim nochmaligen Drücken des Auslösers verlöschen das **H**- und das SCAN-Symbol. Das HOLD-Symbol erscheint und zeigt an, dass die Messung beendet wurde und der letzte Wert auf dem Display gespeichert wird.


**Hinweis:** Um eine genaue Messung sicherzustellen, muss das Ziel größer als der Durchmesser der beiden Laserpunkte sein. Stellen Sie bitte auch sicher, dass Sie den korrekten Emissionsgrad-Wert einstellen.

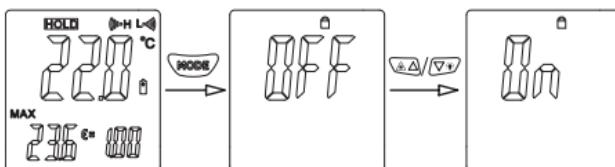

#### 9. Einstellung der oberen alarmgrenze (HIGH-Limit)

- Drücken Sie die MODE-Taste 5 Mal oder bis das H-Symbol blinkt, um zur Einstellung der oberen Alarmgrenze (HIGH-Limit) zu gelangen (siehe unten).
- Drücken Sie die Pfeilnach-oben- oder die Pfeilnach-unten-Taste, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie im eingeschalteten Zustand (ON) die MODE-Taste, um den eingestellten Alarmwert zu sehen.
- Verwenden Sie die Pfeilnach-oben- oder die Pfeilnach-unten-Taste, um den Wert zu ändern.


**Hinweis:** Der Wert muss größer als die untere Alarmgrenze sein. Schnelles Drücken der Taste ändert den Wert jedes Mal um 1 Einheit, wird die Taste gedrückt gehalten, ändert sich der Wert kontinuierlich. Wenn keine Eingaben erfolgen, verlässt das Instrument nach 5 Sekunden den Einstellmodus.

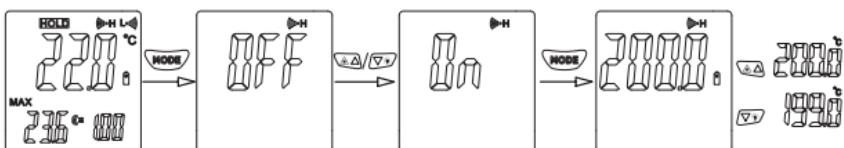

#### 10. Einstellung der unteren alarmgrenze (LOW-Limit)


- Drücken Sie die MODE-Taste 7 Mal oder bis das L-Symbol blinkt, um zur Einstellung der unteren Alarmgrenze (LOW-Limit) zu gelangen (siehe unten).
- Drücken Sie die Pfeilnach-oben- oder die Pfeilnach-unten-Taste, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie in eingeschaltetem Zustand (ON), die MODE-Taste, um den eingestellten Alarmwert zu sehen.
- Verwenden Sie die Pfeilnach-oben- oder die Pfeilnach-unten-Taste, um den Wert zu ändern.

**Hinweis:** Der Wert muss kleiner als die obere Alarmgrenze sein. Schnelles Drücken der Taste ändert den Wert jedes Mal um 1 Einheit, wird die Taste gedrückt gehalten, ändert sich der Wert kontinuierlich. Wenn keine Eingaben erfolgen, verlässt das Instrument nach 5 Sekunden den Einstellmodus.

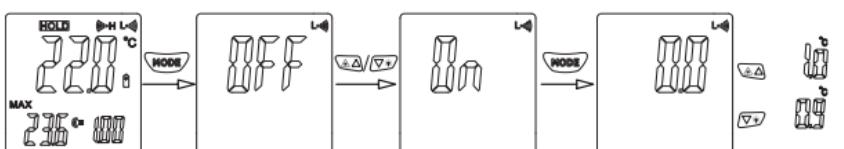


#### 11. Warmen und kalten punkt finden

Richten Sie das Thermometer auf den Zielbereich und starten Sie die Messung. Bewegen Sie es dann langsam hoch und runter und streichen Sie dabei über die gesamte Fläche, bis der warme und/oder der kalte Punkt gefunden wurde.

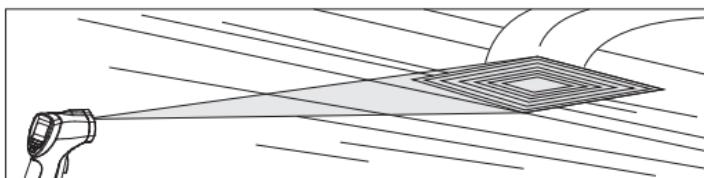


### 12. D:S (Abstandskoeffizient)

Limit 96 hat einen D:S von 10:1. Dies bedeutet, dass das Instrument bei der Messung eines Objekts aus einer Entfernung von 10 m den Durchschnittswert für einen Durchmesser von 1 m anzeigt (siehe unten).

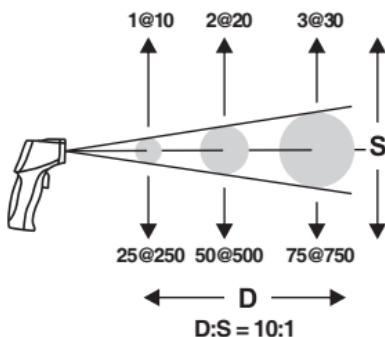

### 13. Sichtfeld

Stellen Sie sicher, dass das Ziel größer als der Durchmesser der beiden Laserpunkte ist. Je kleiner das Ziel ist, desto geringer muss der Messabstand sein. Für den Messabstand wird empfohlen, dass der Durchmesser der beiden Laserpunkte weniger als 75 % des Prüfgebiets bedeckt (wie unten gezeigt).

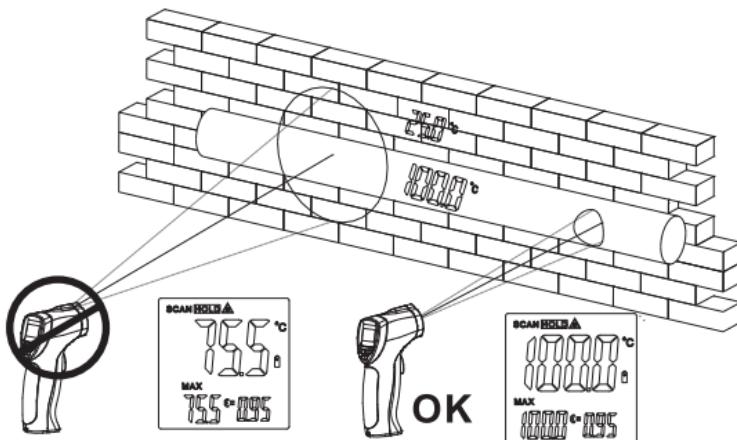

### 14. Emissionsgrad

Die Charakterisierung des Emissionsgrads gibt die vom Material ausgestrahlte Energie wieder. Der Emissionsgrad für die meisten organischen Materialien, Farben oder oxidierten Oberflächen liegt bei 0,95. Der Gesamtemissionsgrad ausgewählter Metalle und Nichtmetalle ist in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Gemessene oberfläche		Emissionsgrad
Metall		
Aluminium	Oxidiert	0,2–0,4
A3003-Legierung	Oxidiert	0,3
	Angeraut	0,1–0,3
Messing	Brüniert	0,3
	Oxidiert	0,5
Kupfer	Oxidiert	0,4–0,8
	Elektrische Klemmleiste	0,6
Hastelloy	Legierung	0,3–0,8
Inconel	Oxidiert	0,7–0,95
	Sandgestrahlt	0,3–0,6
	Elektrisch poliert	0,15

Gemessene oberfläche		Emissionsgrad
Nichtmetall		
Asbest		0,95
Asphalt		0,95
Basalt		0,7
Kohle	Nicht oxidiert	0,8–0,9
	Graphit	0,7–0,8
	Siliziumkarbid	0,9
Keramik		0,95
Lehm		0,95
Beton		0,95
Stoff		0,9
Glas	Konvexes glas	0,76–0,8
	Spiegelglas	0,92–0,94
	Blei-borosilikatglas	0,78–0,82

Gemessene oberfläche		Emissionsgrad
Metall		
Eisen	Oxidiert	0,5–0,9
	Rost	0,5–0,7
Eisen (Guss)	Oxidiert	0,6–0,95
	Nicht oxidiert	0,2
	Guss	0,2–0,3
Eisen (geschmiedet)	Passiviert	0,9
Blei	Angeraut	0,4
	Oxidiert	0,2–0,6
Molybdän	Oxidiert	0,2–0,6
Nickel	Oxidiert	0,2–0,5
Platin	Schwarz	0,9
Stahl	Kalt gewalzt	0,7–0,9
	Stahlblech poliert	0,4–0,6
	Stahlblech aufgeraut	0,1
Zink	Oxidiert	0,1

Gemessene oberfläche		Emissionsgrad
Nichtmetall		
Bleche		0,96
Steinprodukte		0,93
Gips		0,8–0,95
Eis		0,98
Kalkstein		0,98
Papier		0,95
Kunststoff		0,95
Wasser		0,93
Erde		0,9–0,98
Holz		0,9–0,95

**DE**
**15. Einlegen oder austauschen der batterien**

15.1 Öffnen Sie das Batteriefach (Pos. 8)

15.2 Legen Sie eine 9-V-Batterie ein oder tauschen Sie sie aus.



**Limit 96**  
**BEDIENINGSHANDLEIDING**
**Netherlands**
**Overzicht**

De LIMIT 96 professionele contactloze IR-thermometer kan de oppervlaktetemperatuur bepalen door het meten van de IR-energiestraling van het doeloppervlak. Compact en lichtgewicht design om eenvoudig mee te nemen.

**Waarschuwing:**

Kijk nooit recht in de laserstraal om verwondingen aan de ogen te voorkomen.


**Kenmerken**


- Dubbele laserstralen
- °C of °F door gebruiker te selecteren
- Compact en ergonomisch design
- Distance-to-spot verhouding 10:1
- Automatische Data Hold
- Groot scherm met achtergrondverlichting
- MAX/MIN-functie
- Alarmfunctie

**Specificaties Limit 96**

IR-meetbereik:	-35°C ~ 800°C (-31°F ~ 1472°F)
IR-nauwkeurigheid:	-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ± 2.5°C (4.5°F) 20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ± 1% ± 1 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 1.5% ± 1
D:S-verhouding:	10:1
Emissiviteit:	0.1-1.0
Reactietijd:	300 ms
Spectrale respons:	8 um ~ 14 um
Temperatuurreolutie:	0.1 °C (0.1 °F) <1000, 1 °F>1000
IR-reproduceerbaarheid:	-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ± 1.3°C (2.3°F) 20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ± 0.5% ± 0.5°C 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 0.8% ± 0.5°C
Aantal laserstralen:	2
Lasertype:	CLASS II
Golflengte laser:	630 nm ~ 670 nm
Vermogen laser:	< 1 mW
Type batterij:	9 V (1604A, 6LR61)
Levensduur batterij:	≤ 10 h
Productafmeting:	160 mm × 82 mm × 41.5 mm
Gewicht:	292 g
Bedrijfstemperatuur:	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Relatieve vochtigheid in bedrijf:	< 90% RH (non-condensing)
Hoogte bij gebruik:	2000 m
Hoogte bij opslag:	12000 m
Beschermingsklasse:	IP4x
Valbestendigheid:	1 m


**Posities**

1. IR-sensor
2. Laserpointerstraal
3. LCD
4. Toets omlaag/Achtergrondverlichting
5. Toets omhoog/Laser
6. Toets mode
7. Meetrekker
8. Batterijdeksel
9. Handgreep

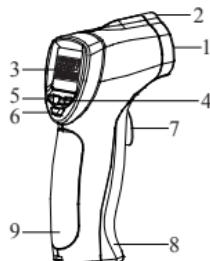
**NL**


**Displaypictogram**

<b>SCAN</b>	Temperatuurmeting
<b>HOLD</b>	Meetgegevens vergrendeld
<b>▲</b>	Laser AAN
<b>■</b>	Meten zonder trekker
<b>(H-H)</b>	High-alarm
<b>L-L</b>	Low-alarm
<b>8888</b>	Meetwaarde hoofddisplay
<b>°C</b>	Temperatuur in Celsius
<b>°F</b>	Temperatuur in Fahrenheit
<b>!</b>	Batterij bijna leeg
<b>MAX TK LOG MIN DIF AVG</b>	Geselecteerde functie
<b>8888</b>	Aflezing MAX/MIN
<b>E=</b>	Emissiviteitsfactor

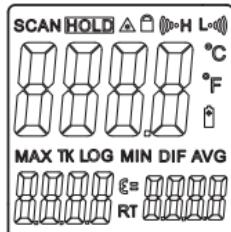

**Werking:**
**1. In- en uitschakelen**

- 1.1 Druk de meettrekker in (Pos. 7) om de thermometer in te schakelen, LCD (Pos. 3) en achtergrondverlichting worden ingeschakeld.  
 1.2 De thermometer wordt na 8 s automatisch uitgeschakeld als deze niet wordt gebruikt.


NL

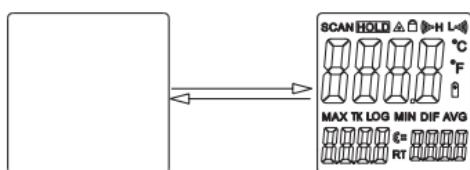
**2. Handmatig meten**

- 2.1 Richt de thermometer op het doel, druk de trekker in en houd deze vast. Het SCAN-pictogram geeft aan dat de temperatuur wordt gemeten.  
 2.2 Als u de trekker loslaat, verdwijnt het SCAN-pictogram en verschijnt het HOLD-pictogram om aan te geven dat het meten is gestopt. De laatste meetwaarde wordt opgeslagen op het display.

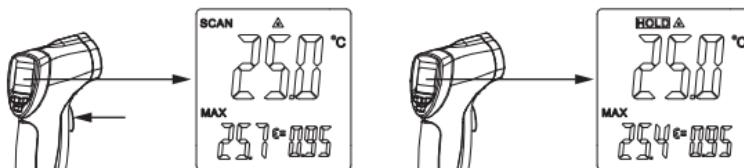

**3. Instelling laserstraal**

Druk op de toets Omhoog/Laser (Pos. 5) om de laserstralen IN of UIT te schakelen. Als het ▲ -pictogram van het display verdwijnt, kunt u zonder laserstraal meten.

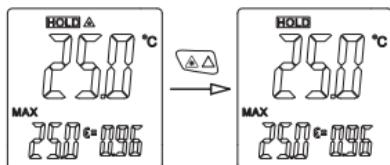
**4. Functies instellen**

- 4.1 Druk de toets MODE (Pos. 6) in om te kiezen tussen functies en waarden.  
 4.2 Druk de toets OMHOOG of OMLAAG (Pos. 4 & 5) in om de thermometer IN/UIT te schakelen of de waarde te wijzigen.

**Opmerking:** Na 5 s van inactiviteit verlaat het instrument de instelmodus.

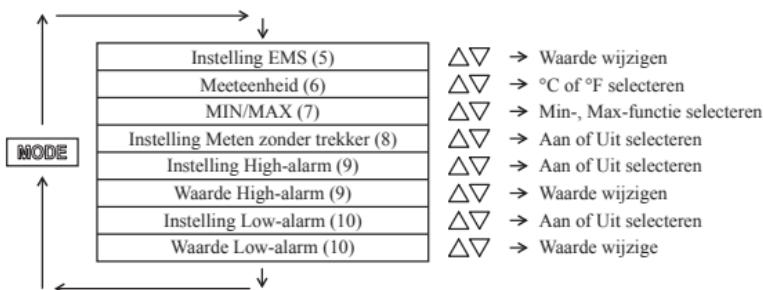


### 5. Instelling emissiviteit

- 5.1 Druk de toets MODE 1 keer in of tot het symbool gaat knipperen voor toegang tot de instelling voor emissiviteit (zie hieronder).
- 5.2 Druk de toets OMHOOG of OMLAAG in om de gewenste waarde te selecteren volgens de tabel met Emissiviteitswaarden.

**Opmerking:** Het emitterend vermogen kan worden ingesteld tussen 0,01 en 1,00. Het kort indrukken van de toets resulteert in een wijziging van de waarde met 1 cijfer per keer. Als u de toets ingedrukt houdt, wordt er continu doorgeteld.

Na 5 s van inactiviteit verlaat het instrument de instelmodus.

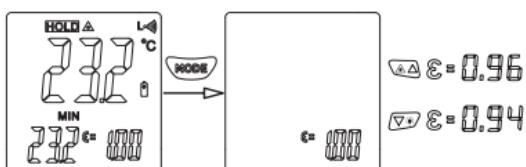


NL

### 6. Instelling meeteenheid

- 6.1 Druk de toets MODE 2 keer in of totdat C of F gaat knipperen voor toegang tot de instelling voor Temperatuureenheid (zie hieronder).
- 6.2 Druk op de toetsen OMHOOG of OMLAAG om te schakelen tussen Celsius (°C) en Fahrenheit (°F).

**Opmerking:** Na 5 s van inactiviteit verlaat het instrument de instelmodus.

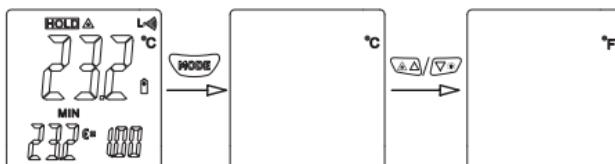


### 7. MAX/MIN-functie

- 7.1 Druk de MODE-toets 3 keer in om de MAX/MIN-functie te selecteren (zie hieronder).
- 7.2 Druk op de toets OMHOOG of OMLAAG om te schakelen tussen de verschillende functies.
- 7.3 De waarde van de geselecteerde functie wordt weergegeven op het secundaire display.

MAX = toont de hoogste waarde in het secundaire display.


MIN = toont de laagste waarde in het secundaire display.

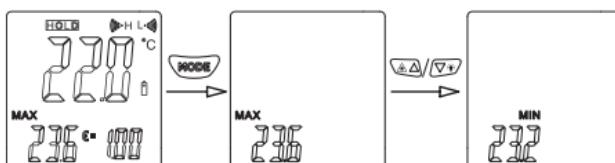

### 8. Meten zonder trekker

- 8.1 Druk de toets MODE 3 keer in voor toegang tot het instellen van Meten zonder trekker (zie hieronder) of tot het pictogram knippert op het LCD.
- 8.2 Druk de toets OMHOOG of OMLAAG in om de Meten zonder trekker-functie IN of UIT te schakelen. Na 5 s van inactiviteit verlaat het instrument de instelmodus.
- 8.3 Als de functie Meten zonder trekker is geselecteerd, meet de thermometer continu totdat u de trekker indrukt.
- 8.4 Als u de trekker nogmaals indrukt, verdwijnt het HOLD-pictogram om aan te geven dat het meten is gestopt. De laatste meetwaarde wordt bewaard in het display.

**Opmerking:** Het doeloppervlak moet groter zijn dan de diameter tussen de twee laserpunten om een nauwkeurige meting te waarborgen. Selecteer ook de juiste waarde voor Emissiviteit.

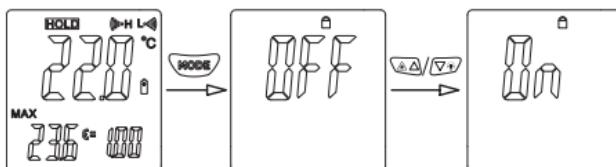


#### 9. Instelling limiet HIGH-alarm

- 9.1 Druk de toets MODE 5 keer in of tot het H-symbool gaat knipperen om de instelling van de limiet voor HIGH-alarm te selecteren (zie hieronder).
- 9.2 Druk de toets OMHOOG of OMLAAG in om de functie IN of UIT te schakelen.
- 9.3 In de positie AAN, drukt u op de toets MODE voor weergave van de ingestelde alarmwaarde.
- 9.4 Druk de toets OMHOOG of OMLAAG in om de waarde te wijzigen.

**Opmerking:** De waarde moet boven de limiet van het LOW-alarm liggen. Het kort indrukken van de toets resulteert in een wijziging van de waarde met 1 cijfer per keer. Als u de toets ingedrukt houdt, wordt er continu doorgedekt.

Na 5 s van inactiviteit verlaat het instrument de instelmodus.

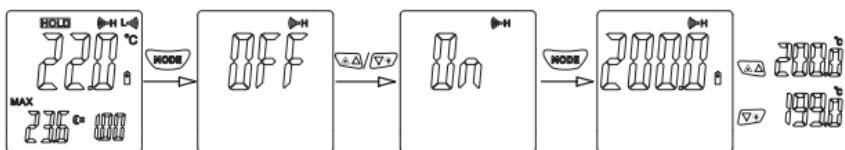


#### 10. Instelling limiet Low-alarm

- 10.1 Druk de toets MODE 7 keer in of tot het L-symbool gaat knipperen om de instelling van de limiet voor Low-alarm te selecteren (zie hieronder).
- 10.2 Druk de toets OMHOOG of OMLAAG in om de functie IN of UIT te schakelen.
- 10.3 In de positie AAN, drukt u op de toets MODE voor weergave van de ingestelde alarmwaarde.
- 10.4 Druk de toets OMHOOG of OMLAAG in om de waarde te wijzigen.


**Opmerking:** De waarde moet onder de limiet van het HIGH-alarm liggen. Het kort indrukken van de toets resulteert in een wijziging van de waarde met 1 cijfer per keer. Als u de toets ingedrukt houdt, wordt er continu doorgedekt.

Na 5 s van inactiviteit verlaat het instrument de instelmodus.

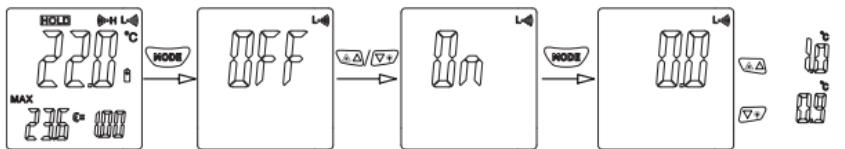


#### 11. Hot en cold spots vinden

Richt de thermometer op het doeloppervlak en start met meten. Beweeg vervolgens langzaam omhoog en omlaag om het volledige oppervlak te onderzoeken tot de hot en/of cold spots gevonden zijn.

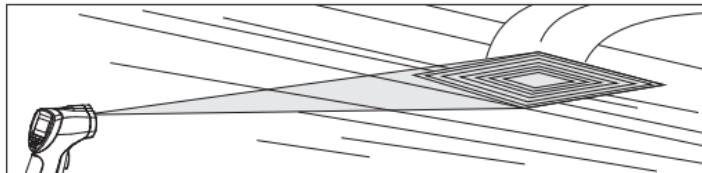


#### 12. D:S (verhouding afstand en meetpunt)

Limit 96 heeft een D:S van 10:1. Dit betekent het volgende: als een object op een afstand van 10 meter wordt gemeten, toont het instrument de gemiddelde waarde van een vlak met een diameter van 1 m (zie hieronder).

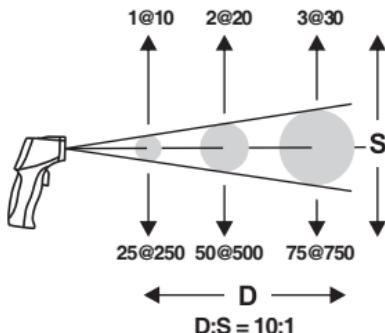

### 13. Gezichtsveld

Zorg dat het doeloppervlak groter is dan de diameter tussen de twee laserpunten. Hoe kleiner het doeloppervlak, hoe kleiner de meetafstand moet zijn. De meetafstand moet zo groot zijn dat de diameter tussen de twee laserpunten minder bedraagt dan 75% van het testgebied (zie hieronder).

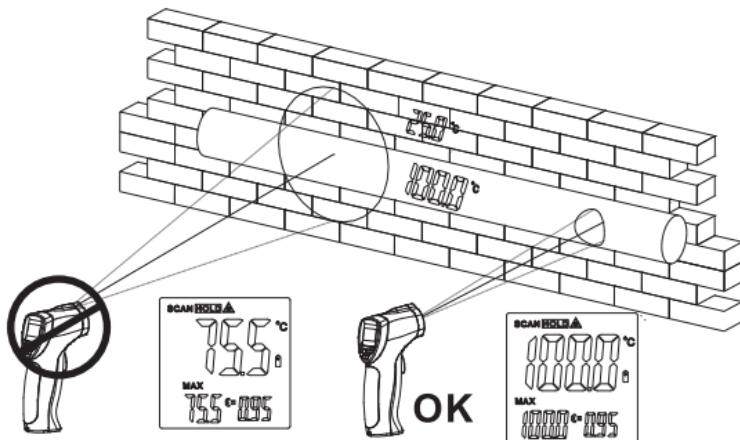

NL

### 14. Emissiviteit

Emissiviteit wordt gebruikt voor het beschrijven van de uitgestraalde energie van het materiaal. De emissiviteit van de meeste organische materialen, verf of geoxideerde oppervlakken bedraagt ca. 0,95. Het emitterend vermogen van metalen en niet-metalen wordt in de volgende tabel weergegeven.

Gemeten oppervlakken		Emissiviteit
Metaal		
Aluminium	Geoxideerd	0,2–0,4
A3003 legering	Geoxideerd	0,3
	Ruw	0,1–0,3
Koper	Gepolijst	0,3
	Geoxideerd	0,5
Koper	Geoxideerd	0,4–0,8
	ECB	0,6
Hastelloy	Legering	0,3–0,8
Inconel	Geoxideerd	0,7–0,95
	Gezandstraald	0,3–0,6
	Elektrisch gepolijst	0,15
IJzer	Geoxideerd	0,5–0,9
	Roestvorming	0,5–0,7
IJzer (Gegoten)	Geoxideerd	0,6–0,95
	Niet-oxiderend	0,2
	Gegoten	0,2–0,3


Gemeten oppervlakken		Emissiviteit
Niet-metaal		
Asbest		0,95
Asfalt		0,95
Basalt		0,7
Koolstof	Niet-oxiderend	0,8–0,9
	Grafiet	0,7–0,8
	Siliciumcarbide	0,9
Keramiek		0,95
Klei		0,95
Beton		0,95
Doek		0,9
Glas	Bol glas	0,76–0,8
	Gezandstraald glas	0,92–0,94
	Lood-boor glas	0,78–0,82
Platen		0,96
Steen		0,93
Gips		0,8–0,95

Gemeten oppervlakken		Emissiviteit
Metaal		
IJzer (Smeed)	Passivatie	0,9
Lood	Ruw	0,4
	Geoxideerd	0,2–0,6
Molybdeen	Geoxideerd	0,2–0,6
Nikkel	Geoxideerd	0,2–0,5
Platinum	Zwart	0,9
Staal	Koud gewalst	0,7–0,9
	Plaatstaal Gepolijst	0,4–0,6
	Plaatstaal Kransstaal	0,1
Zink	Geoxideerd	0,1

Gemeten oppervlakken	Emissiviteit
Niet-metaal	
IJs	0,98
Kalksteen	0,98
Papier	0,95
Kunststoffen	0,95
Water	0,93
Aarde	0,9–0,98
Hout	0,9–0,95

**15. Batterij plaatsen of vervangen**

- 15.1 Open het batterijcompartiment (Pos. 8)
- 15.2 Plaats of vervang de 9V-batterij.

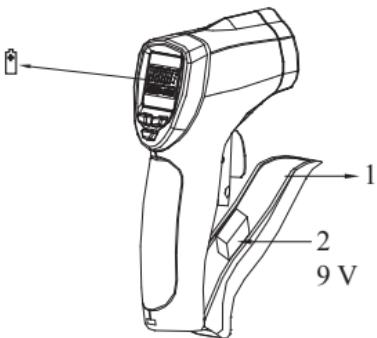

## Limit 96

### MANUEL D'UTILISATION

#### Français

#### Présentation

Le thermomètre infrarouge professionnel sans contact LIMIT 96 peut déterminer la température de surface en mesurant l'énergie infrarouge émise par la surface cible. Avec un design compact et léger, il est facile à transporter.

#### Mise en garde:

Pour éviter de vous blesser les yeux, ne regardez pas directement dans le faisceau laser.



#### Caractéristiques

- Double faisceau laser
- Sélection par l'utilisateur °C ou °F
- Design compact et ergonomique
- Rapport distance à spot 10 : 1
- Gel automatique de la valeur
- Grand écran rétro-éclairé
- Fonction MAX/MIN
- Fonction alarme

#### Caractéristiques Limit 96

Plage de mesure IR:

-35°C ~ 800°C (-31°F ~ 1472°F)

Précision IR:

-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ± 2.5°C (4.5°F)

20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ± 1% ± 1

300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 1.5% ± 1

Rapport D:S (Résolution optique):

10:1

Émissivité:

0.1-1.0

Temps de réaction:

300 ms

Réponse spectrale:

8 um ~ 14 um

Résolution de température:

0.1 °C (0.1 °F) <1000, 1 °F>1000

Reproductibilité IR:

-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ± 1.3°C (2.3°F)

20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ± 0.5% ± 0.5°C

300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 0.8% ± 0.5°C

Faisceau laser, quantité:

2

Type de laser:

CLASS II

Longueur d'onde du laser:

630 nm ~ 670 nm

Puissance du laser:

< 1 mW

Type de pile:

9 V (1604A, 6LR61)

Autonomie de la pile:

≤ 10 h

Taille du produit:

160 mm × 82 mm × 41.5 mm

Poids:

292g

Température de fonctionnement:

0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Humidité en fonctionnement:

< 90% RH (non-condensing)

Altitude de fonctionnement:

2000 m

Altitude de stockage:

12000 m

Niveau de protection:


IP4x

Essai de chute:

1 m


#### Positions

1. Sonde IR
2. Faisceau laser
3. Écran LCD
4. Touche Bas / Rétro-éclairage
5. Touche Haut / Laser
6. Touche Mode
7. Déclencheur de mesure
8. Couvercle de pile
9. Poignée

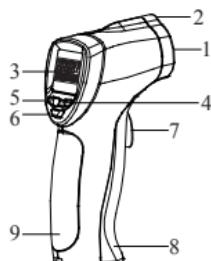


**Symboles à l'écran**


<b>SCAN</b>	Mesure de température
<b>HOLD</b>	Valeur de mesure verrouillée
<b>▲</b>	Laser MARCHE
<b>■</b>	Mesure sans déclenchement
(H-H)	Alarme haute
L-L)	Alarme basse
<b>8888</b>	Valeur écran principal
°C	Température en Celsius
°F	Température en Fahrenheit
<b>!</b>	Pile faible
<b>MAX TK LOG MIN DIF AVG</b>	Fonction sélectionnée
<b>8888</b>	Lecture MAX/MIN
<b>E=</b>	Facteur d'émissivité

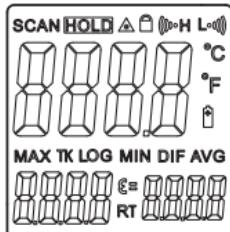**Opérations:****1. Mise sous tension Marche et Arrêt**


- Pressez sur la gâchette (Rep. 7) pour mettre sous tension le thermomètre. L'écran LCD (Rep. 3) et le rétro-éclairage s'allument alors.
- Le thermomètre s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 8 secondes.

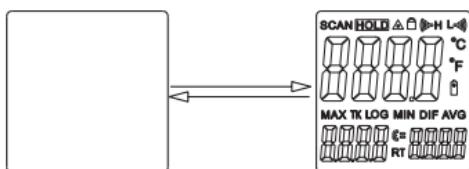**2. Mesure manuelle**

- Visez la cible, puis tirez et maintenez la gâchette. L'icône SCAN indique que la température de la cible est en cours de mesure.
- Relâchez la gâchette, l'icône SCAN disparaît et l'icône HOLD apparaît, indiquant que la mesure est interrompue, avec mémorisation de la dernière valeur à l'écran.

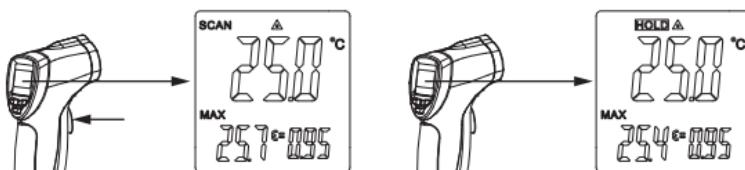
**3. Réglage du faisceau laser**

Pressez sur la touche Haut / Laser (Rep. 5) pour mettre sur MARCHE ou ARRÊT les faisceaux laser. Lorsque ▲ l'icône disparaît de l'écran, vous pouvez mesurer sans faisceau laser.

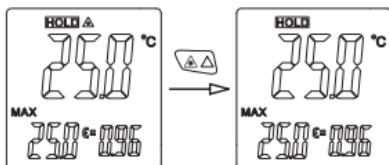**4. Réglage des fonctions**

- Pressez sur la touche MODE (Rep. 6) pour choisir entre les fonctions et les valeurs.
- Pressez sur les touches HAUT ou BAS (Rep. 4 & 5) pour mettre en marche ou arrêter, ou encore modifier la valeur.


**Remarque:** Le mode de réglage prend fin au bout de 5 secondes si aucune autre action n'est entreprise.

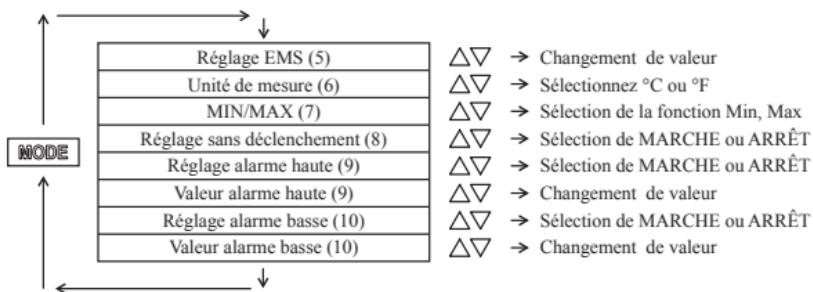

## 5. Réglage de l'émissivité

- 5.1 Pressez 1 fois sur la touche MODE, ou jusqu'au clignotement du **ε=** symbole, pour accéder au réglage de l'émissivité (illustré ci-dessous).
- 5.2 Pressez sur la touche HAUT ou BAS pour sélectionner la valeur souhaitée en fonction du tableau des valeurs d'émissivité.


**Remarque:** L'émissivité peut être ajustée entre 0,01 et 1,0. Si vous ne pressez que brièvement sur la touche, la valeur change de 1 chiffre à la fois, mais si vous maintenez la touche enfoncée, les chiffres se mettent à défiler de manière continue. Le mode de réglage prend fin au bout de 5 secondes si aucune autre action n'est entreprise.

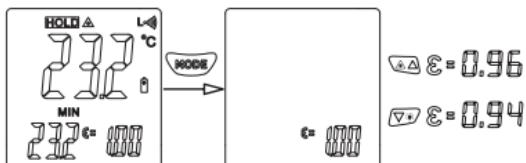

## 6. Réglage de l'unité

- 6.1 Pressez 2 fois sur la touche MODE, ou jusqu'au clignotement du symbole C ou F , pour accéder au réglage de l'unité de Température (illustré ci-dessous).
- 6.2 Pressez sur les touches HAUT ou BAS pour passer de Celsius (°C) à Fahrenheit (°F).

**Remarque:** Le mode de réglage prend fin au bout de 5 secondes si aucune autre action n'est entreprise.

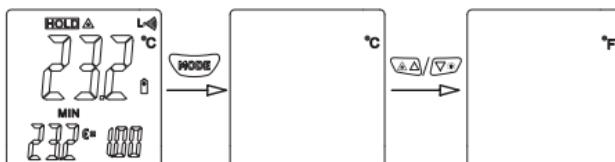


## 7. Fonction MAX/MIN

- 7.1 Pressez 3 fois sur MODE pour sélectionner la fonction MAX/MIN (illustré ci-dessous).
- 7.2 Pressez sur la touche fléchée HAUT ou BAS pour alterner entre les différentes fonctions.
- 7.3 La valeur correspondant à la fonction sélectionnée s'affiche sur l'écran secondaire.

MAX = indique la valeur la plus élevée sur l'écran secondaire.

MIN = indique la valeur la plus faible sur l'écran secondaire.

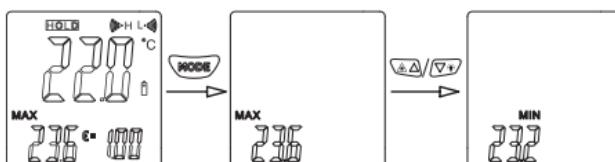


## 8. Mesure sans déclenchement

- 8.1 Pressez 4 fois sur la touche MODE pour accéder au réglage de la mesure sans déclenchement (indiqué ci-dessous) ou jusqu'à ce que l'icône **■** clignote sur l'écran LCD.
- 8.2 Pressez sur la touche HAUT ou BAS pour mettre sur MARCHE ou ARRÊT la fonction sans déclenchement. Le mode de réglage prend fin au bout de 5 secondes si aucune autre action n'est entreprise.
- 8.3 Lorsque la fonction sans déclenchement est sélectionnée, le thermomètre va mesurer continuellement jusqu'à ce que vous pressiez sur la gâchette.

8.4 Pressez de nouveau sur la gâchette, l'icône SCAN disparaît et l'icône HOLD apparaît, indiquant que la mesure est interrompue, avec mémorisation à l'écran de la dernière valeur.

**Remarque:** Pour que la mesure soit précise, la taille de la cible doit être plus importante que le diamètre des deux points laser. Assurez-vous également de choisir la valeur d'émissivité correcte.

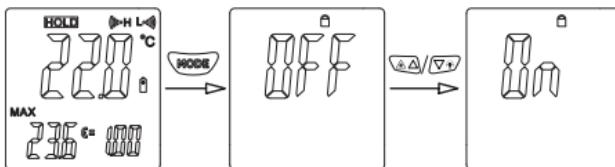


## 9. Réglage de l'alarme de limite HAUTE

- 9.1 Pressez 5 fois sur la touche MODE, ou jusqu'au clignotement du symbole H, pour accéder au réglage de limite HAUTE (illustré ci-dessous).
- 9.2 Pressez sur la touche HAUT ou BAS pour mettre sur MARCHE ou ARRÊT la fonction.
- 9.3 En position MARCHE, pressez sur la touche MODE pour voir la valeur d'alarme réglée.
- 9.4 Utilisez la touche HAUT ou BAS pour changer la valeur.

**Remarque:** La valeur doit être supérieure à celle de l'alarme de limite BASSE. Si vous ne pressez que brièvement sur la touche, la valeur change de 1 chiffre à la fois, mais si vous maintenez la touche enfoncée, les chiffres se mettent à défiler de manière continue.

Le mode de réglage prend fin au bout de 5 secondes si aucune autre action n'est entreprise.

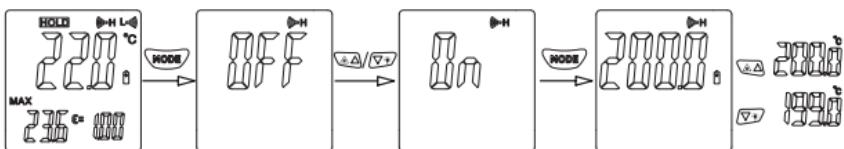


## 10. Réglage de l'alarme de limite basse

- 10.1 Pressez 7 fois sur la touche MODE, ou jusqu'au clignotement du symbole L pour accéder au réglage de limite Basse (illustré ci-dessous).
- 10.2 Pressez sur la touche HAUT ou BAS pour mettre sur MARCHE ou ARRÊT la fonction.
- 10.3 En position MARCHE, pressez sur la touche MODE pour voir la valeur d'alarme réglée.
- 10.4 Utilisez la touche HAUT ou BAS pour changer la valeur.


**Remarque:** La valeur doit être inférieure à celle de l'alarme de limite HAUTE. Si vous ne pressez que brièvement sur la touche, la valeur change de 1 chiffre à la fois, mais si vous maintenez la touche enfoncée, les chiffres se mettent à défiler de manière continue.

Le mode de réglage prend fin au bout de 5 secondes si aucune autre action n'est entreprise.

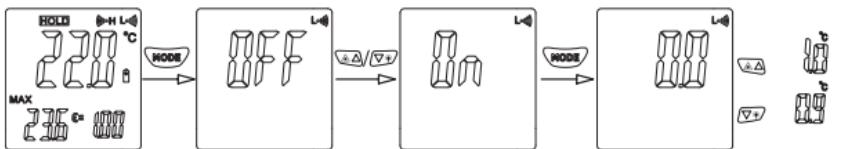


## 11. Trouver un point chaud et un point froid

Orientez le thermomètre vers la cible et lancez la mesure, puis déplacez l'appareil lentement vers le haut et vers le bas pour balayer toute la surface, jusqu'à avoir trouvé le point chaud et / ou le point froid.

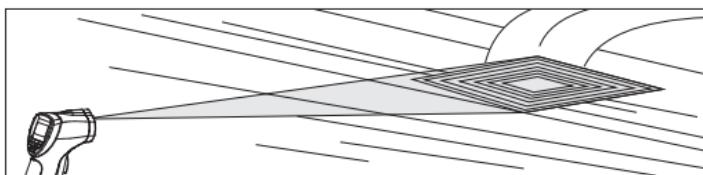


## 12. D:S (Coefficient de distance)

Le thermomètre Limit 98 a un coefficient D:S de 10:1, ce qui veut dire que si un objet est mesuré à une distance de 10 m, l'instrument indiquera la valeur moyenne sur un secteur de 1 m de diamètre (illustré ci-dessous).

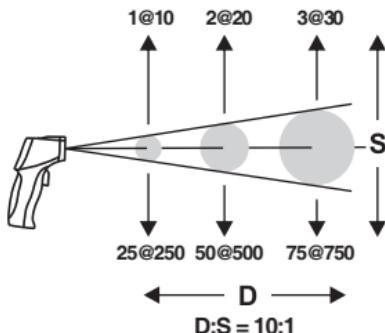

### 13. Champ de vision

Faites en sorte que la taille de la cible soit plus importante que le diamètre des deux points laser. Plus la cible est petite, plus la distance de mesure doit être faible. La distance de mesure conseillée doit être telle que le diamètre des deux points laser couvre moins de 75 % du secteur à mesurer (illustré ci-dessous).

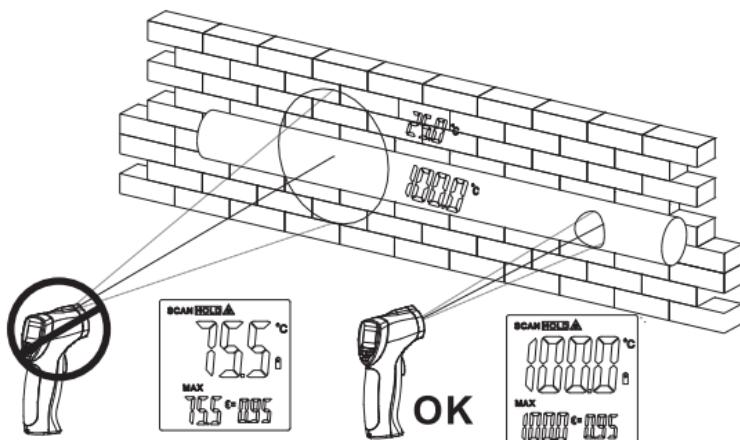

FR

### 14. Émissivité

La caractérisation de l'émissivité correspond à l'énergie rayonnée par le matériau. L'émissivité de la plupart des matériaux organiques, peintures et surfaces oxydées est d'environ 0,95. L'émissivité totale d'une sélection de métaux et non-métaux ressort du tableau suivant.

Surfaces mesurées		Émissivité
Métaux		
Aluminium	Oxydé	0,2–0,4
Alliage A3003	Oxydé	0,3
	Brut	0,1–0,3
Laiton	Poli	0,3
	Oxydé	0,5
Cuivre	Oxydé	0,4–0,8
	Bornier électrique	0,6
Hastelloy	Alliage	0,3–0,8
Inconel	Oxydé	0,7–0,95
	Sablé	0,3–0,6
	Polissage électrique	0,15
Fer	Oxydé	0,5–0,9
	Rouillé	0,5–0,7
Fer (fonte)	Oxydé	0,6–0,95
	Non oxydé	0,2
	Fonte	0,2–0,3

Surfaces mesurées		Émissivité
Non métaux		
Amiante		0,95
Asphalte		0,95
Basalte		0,7
Carbone	Non oxydé	0,8–0,9
	Graphite	0,7–0,8
	Carbure de silicium	0,9
Céramique		
Argile		
Béton		
Vêtement		
Verre	Verre convexe	0,76–0,8
	Verre lisse	0,92–0,94
	Verre plomb-bore	0,78–0,82
Plaques		
Produits en pierre		
Plâtre		

Surfaces mesurées		Émissivité
Métaux		
Fer (Forgé)	Terne	0,9
Plomb	Brut	0,4
	Oxydé	0,2–0,6
Molybdène	Oxydé	0,2–0,6
Nickel	Oxydé	0,2–0,5
Platine	Noir	0,9
Acier	Laminé à froid	0,7–0,9
	Plaque en acier, polie	0,4–0,6
	Plaque en acier, brute	0,1
Zinc	Oxydé	0,1

Surfaces mesurées		Émissivité
Non métaux		
Glace		0,98
Pierre calcaire		0,98
Papier		0,95
Plastiques		0,95
Eau		0,93
Terre		0,9–0,98
Bois		0,9–0,95

### 15. Mise en place ou remplacement de la pile

15.1 Ouvrez le couvercle de pile. (Rep. 8)

15.2 Installez ou remplacez la pile de 9 V.



**Limit 96**
**MANUALE ISTRUZIONI**
**Italiano**
**Presentazione**

Il termometro a infrarossi senza contatto LIMIT 96 è in grado di determinare la temperatura superficiale misurando l'energia infrarossa irradiata dalla superficie interessata. Il design è compatto e leggero, per facilitare il trasporto.

**Avvertenza:**

Per evitare il rischio di lesioni agli occhi, non guardare direttamente il raggio laser.


**Caratteristiche**

- Doppio raggio laser
- °C o °F selezionabili dall'utente
- Design compatto ed ergonomico
- Rapporto distanza/punto 10:1
- Acquisizione automatica dei dati
- Ampio schermo con retroilluminazione
- Funzione MAX/MIN
- Funzione di allarme

**Specifiche di Limit 96**

Intervallo di misurazione IR:

-35°C ~ 800°C (-31°F ~ 1472°F)

Precisione IR:

-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ± 2.5°C (4.5°F)

20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ± 1% ± 1

300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 1.5% ± 1

Rapporto D:S:

10:1

Emissività:

0.1-1.0

Tempo di risposta:

300 ms

Risposta spettrale:

8 um ~ 14 um

Risoluzione temperatura:

0.1 °C (0.1 °F) <1000, 1 °F>1000

Ripetibilità IR:

-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ± 1.3°C (2.3°F)

20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ± 0.5% ± 0.5°C

300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 0.8% ± 0.5°C

Numero di raggi laser:

2

Tipo di laser:

CLASS II

Lunghezza d'onda del laser:

630 nm ~ 670 nm

Potenza del laser:

< 1 mW

Tipo di batteria:

9 V (1604A, 6LR61)

Autonomia della batteria:

≤ 10 h

Dimensioni del prodotto:

160 mm × 82 mm × 41.5 mm

Peso:

292 g

Temperatura di esercizio:

0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Umidità di esercizio:

< 90% RH (non-condensing)

Altitudine di esercizio:

2000 m

Altitudine di conservazione:

12000 m

Classe di protezione:


IP4x

Test di caduta:

1 m


**Posizioni**

1. Sensore IR
2. Puntatore raggio laser
3. Display LCD
4. Tasto DOWN/BACKLIGHT
5. Tasto UP/LASER
6. Tasto DOWN
7. Grilletto di misurazione
8. Vano batterie
9. Impugnatura

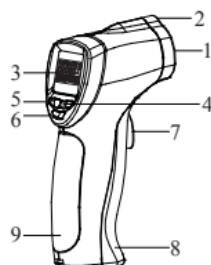


**Simbolo sul display**


<b>SCAN</b>	Misurazione della temperatura
<b>HOLD</b>	Dati di misurazione acquisiti
<b>△</b>	Laser attivato
<b>█</b>	Misurazione senza grilletto
(H-H)	Allarme massimo
L-L)	Allarme minimo
<b>8888</b>	Valore sul display principale
<b>°C</b>	Temperatura in gradi Centigradi
<b>°F</b>	Temperatura in gradi Fahrenheit
<b>!</b>	Batteria scarica
<b>MAX TK LOG MIN DIF AVG</b>	Funzione selezionata
<b>8888</b>	Lettura MAX/MIN
<b>E=</b>	Fattore di emissività

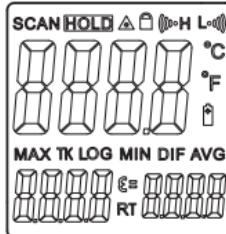**Funzionamento:****1. Accensione e spegnimento**


- 1.1 Premere il grilletto di misurazione (Pos. 9) per accendere il termometro, il display LCD (Pos. 2) e la retroilluminazione.  
 1.2 Dopo 8 secondi di inattività, il termometro si spegnerà automaticamente.

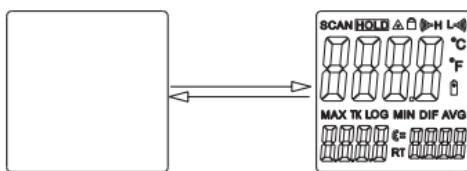**2. Misurazione manuale**

- 2.1 Orientare il termometro verso il target e premere il grilletto. L'icona SCAN indicherà che è in corso la misurazione della temperatura target.  
 2.2 Rilasciare il grilletto. L'icona SCAN scomparirà, mentre apparirà l'icona HOLD indicando che la misurazione è stata interrotta e l'ultimo valore misurato verrà salvato sul display.

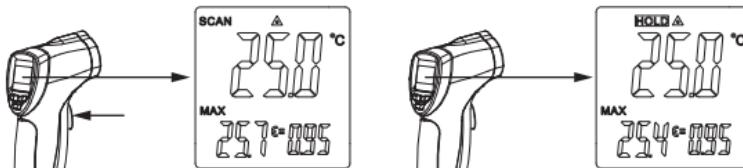**3. Impostazione dei raggi laser**

Premere il tasto UP/LASER (Pos. 5) per attivare o disattivare i raggi laser. Quando l'Icona **△** scompare dal display, è possibile misurare senza raggio laser.

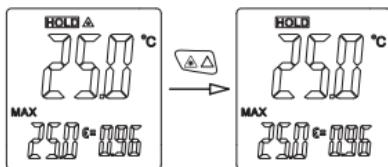**4. Impostazione delle funzioni**

- 4.1 Premere il tasto MODE (Pos. 5) per alternare tra funzioni e valori.  
 4.2 Premere il tasto UP o DOWN (Pos. 3 e 4) per attivare/disattivare la funzione o modificare il valore.

**Nota:** Dopo 5 secondi di inattività, lo strumento uscirà dalla modalità di impostazione.




## 5. Impostazione dell'emissività

- Premere il tasto MODE per 1 volte o finché non lampeggia il simbolo  $\epsilon =$  per l'impostazione dell'emissività (vedere sotto).
- Premere il tasto UP o DOWN per selezionare il valore desiderato secondo la tabella dei valori di emissività.

**Nota:** L'emissività può essere regolata da 0,01 a 1,0. Premendo brevemente il tasto il valore cambierà di 1 cifra per volta, mentre premendolo a lungo il valore cambierà di continuo.


Dopo 5 secondi di inattività, lo strumento uscirà dalla modalità di impostazione.

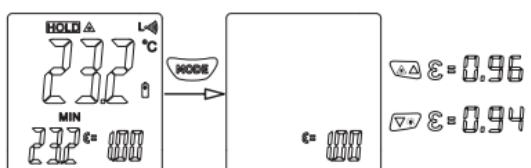

## 6. Impostazione dell'unità di misura

- Premere il tasto MODE per 2 volte o finché non inizia a lampeggiare C o F per impostare l'unità di misura della temperatura (vedere sotto).
- Premere il tasto UP o DOWN per alternare tra gradi Centigradi (°C) e Fahrenheit (°F).

**Nota:** Dopo 5 secondi di inattività, lo strumento uscirà dalla modalità di impostazione.

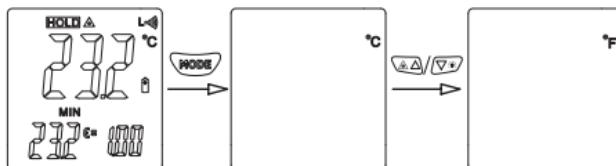


IT

## 7. Funzione MAX/MIN

- Premere il tasto MODE 3 volta per selezionare la funzione MAX/MIN (vedere sotto).
- Premere il tasto UP o DOWN per alternare le varie funzioni.
- Il valore della funzione selezionata verrà visualizzato sul display secondario.

MAX = mostra il valore più elevato sul display secondario.


MIN = mostra il valore più basso sul display secondario.

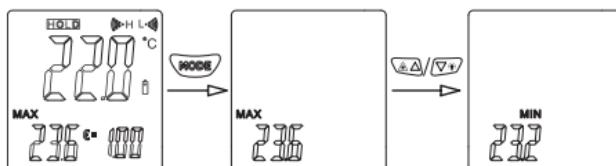

## 8. Misurazione senza grilletto

- Premere il tasto MODE per 4 volte per accedere alle impostazioni di misurazione senza grilletto (vedere sotto) o finché non lampeggia l'icona  $\blacksquare$  sul display LCD.
- Premere il tasto UP o DOWN per attivare o disattivare la funzione di misurazione senza grilletto. Dopo 5 secondi di inattività, lo strumento uscirà dalla modalità di impostazione.
- Attivando la funzione di misurazione senza grilletto, il termometro continuerà a misurare finché non viene premuto il grilletto.
- Premere nuovamente il grilletto.  $\blacksquare$  L'icona SCAN scomparirà, mentre apparirà l'icona HOLD indicando che la misurazione è stata interrotta e l'ultimo valore misurato verrà salvato sul display.


**Nota:** Per ottenere una lettura accurata, il target deve presentare un diametro maggiore rispetto ai due punti laser. Inoltre, occorre accertarsi di aver selezionato il valore di Emissività corretto.

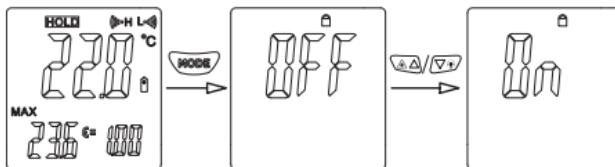

#### 9. Impostazione del limite di allarme MASSIMO

- 9.1 Premere il tasto MODE per 5 volte o finché non lampeggia il simbolo H per impostare il limite di allarme MASSIMO (vedere sotto).
- 9.2 Premere il tasto UP o DOWN per attivare o disattivare la funzione.
- 9.3 In posizione ON, premere il tasto MODE per visualizzare il valore di allarme impostato.
- 9.4 Premere il tasto UP o DOWN per modificare il valore.


**Nota:** Il valore deve essere più elevato rispetto al limite di allarme MINIMO. Premendo brevemente il tasto il valore cambierà di 1 cifra per volta, mentre premendolo a lungo il valore cambierà di continuo. Dopo 5 secondi di inattività, lo strumento uscirà dalla modalità di impostazione.

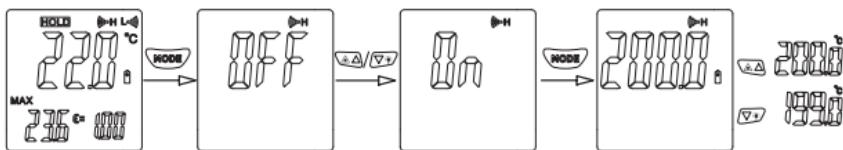

#### 10. Impostazione del limite di allarme MINIMO


- 10.1 Premere il tasto MODE per 6 volte o finché non lampeggia il simbolo L per impostare il limite di allarme MINIMO (vedere sotto).
- 10.2 Premere il tasto UP o DOWN per attivare o disattivare la funzione.
- 10.3 In posizione ON, premere il tasto MODE per visualizzare il valore di allarme impostato.
- 10.4 Premere il tasto UP o DOWN per modificare il valore.

**Nota:** Il valore deve essere inferiore al limite di allarme MASSIMO. Premendo brevemente il tasto il valore cambierà di 1 cifra per volta, mentre premendolo a lungo il valore cambierà di continuo. Dopo 5 secondi di inattività, lo strumento uscirà dalla modalità di impostazione.

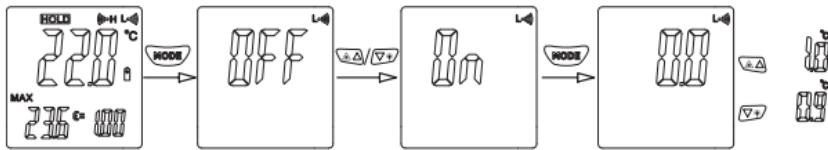


#### 11. Determinazione del punto più caldo e più freddo

Puntare il termometro sulla superficie target e avviare la misurazione, quindi sollevarlo e abbassarlo lentamente su tutta la superficie per determinare il punto più caldo e/o freddo.

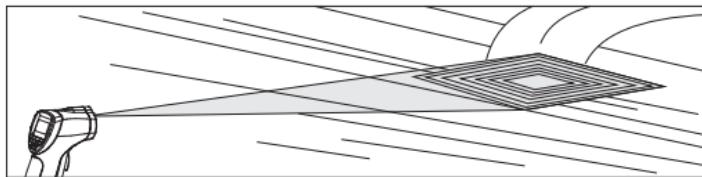


#### 12. D:S (coefficiente di distanza)

Limit 96 prevede un rapporto D:S di 10:1, cioè se un oggetto viene misurato da una distanza di 10 metri, lo strumento mostrerà il valore medio di 1 metro di diametro (vedere sotto).

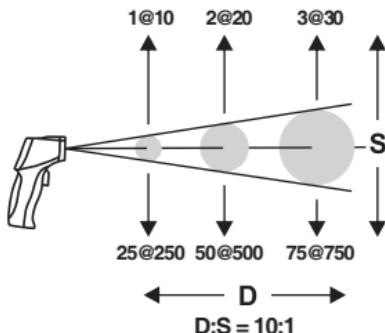

### 13. Campo visivo

Accertarsi che il target presenti un diametro maggiore rispetto ai due punti laser. Più piccolo è il target, minore dovrebbe essere la distanza di misurazione. La distanza di misurazione raccomandata è tale che il diametro dei due punti laser copra meno del 75% della superficie testata (vedere di seguito).

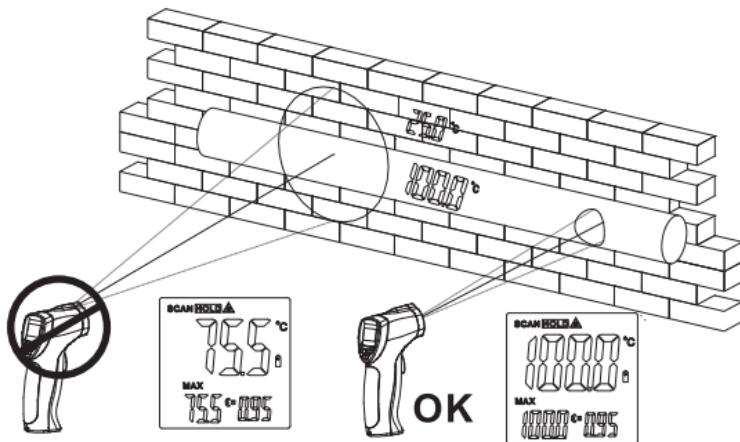

IT

### 14. Emissività

La caratterizzazione dell'emissività riflette l'energia irradiata dal materiale. Per la maggior parte dei materiali organici, vernici o superfici ossidate, l'emissività è di circa 0,95. La seguente tabella riporta l'emissività totale di alcuni metalli e non metalli selezionati.

Superfici misurate		Emissività
Metallo		
Alluminio	Ossidazione	0,2–0,4
Lega A3003	Ossidazione	0,3
	Grezzo	0,1–0,3
Ottone	Brunitura	0,3
	Ossidazione	0,5
Rame	Ossidazione	0,4–0,8
	Morsettiera elettrica	0,6
Hastelloy	Lega	0,3–0,8
Inconel	Ossidazione	0,7–0,95
	Sabbiatura	0,3–0,6
	Elettrobrunitura	0,15
Ferro	Ossidazione	0,5–0,9
	Ruggine	0,5–0,7
Ferro (fusione)	Ossidazione	0,6–0,95
	Non ossidazione	0,2
	Fusione	0,2–0,3

Superfici misurate		Emissività
Non metallo		
Amianto		0,95
Asfalto		0,95
Basalto		0,7
Carbonio	Non ossidazione	0,8–0,9
	Grafite	0,7–0,8
	Carburo di silicio	0,9
Ceramica		0,95
Argilla		0,95
Calcestruzzo		0,95
Tela		0,9
Vetro	Vetro convesso	0,76–0,8
	Vetro liscio	0,92–0,94
	Vetro borosilicato	0,78–0,82
Lastre		0,96
Prodotti in pietra		0,93
Malta		0,8–0,95


Superfici misurate		Emissività
Metallo		
Ferro (forgiatura)	Passivazione	0,9
Piombo	Grezzo	0,4
	Ossidazione	0,2–0,6
Molibdeno	Ossidazione	0,2–0,6
Nichel	Ossidazione	0,2–0,5
Platino	Nero	0,9
Acciaio	Laminatura a freddo	0,7–0,9
	Lamiera brunita	0,4–0,6
	Lamiera levigata	0,1
Zinco	Ossidazione	0,1

Superfici misurate		Emissività
Non metallo		
Ghiaccio		0,98
Calcare		0,98
Carta		0,95
Plastica		0,95
Acqua		0,93
Terra		0,9–0,98
Legno		0,9–0,95

### 15. Installazione o sostituzione della batteria

15.1 Aprire il vano batterie (Pos. 8).

15.2 Installare una batteria da 9 V o sostituire la batteria esistente.

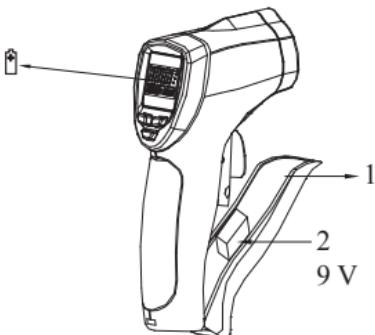

## Limit 96

### MANUAL DE INSTRUCCIONES

#### Español

#### Sinopsis

El termómetro infrarrojo sin contacto de la serie LIMIT 96 para uso profesional puede determinar la temperatura superficial midiendo la energía infrarroja radiada por la superficie del objetivo. Diseño compacto y ligero, fácil de transportar.

#### ¡Advertencia!

Para evitar daños en los ojos, no mirar directamente el haz láser.



#### Características

- Dos haces láser
- °C o °F opcionales
- Diseño compacto y ergonómico
- Coeficiente de distancia al punto, 10:1
- Retención automática de datos
- Display grande con luz de fondo
- Función MAX/MIN
- Función de alarma

#### Specifications Limit 96

Gama de medición IR:

-35°C ~ 800°C (-31°F ~ 1472°F)

Precisión IR:

-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ± 2.5°C (4.5°F)

20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ± 1% ± 1

300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 1.5% ± 1

Coeficiente de distancia (D:S):

10:1

Emitividad:

0.1-1.0

Tiempo de respuesta:

300 ms

Respuesta espectral:

8 um ~ 14 um

Resolución de temperatura:

0.1 °C (0.1 °F) <1000, 1 °F>1000

Repetibilidad IR:

-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ± 1.3°C (2.3°F)

20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ± 0.5% ± 0.5°C

300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 0.8% ± 0.5°C

Calidad del haz láser:

2

Tipo de láser:

CLASS II

Longitud de onda láser:

630 nm ~ 670 nm

Potencia de láser:

< 1 mW

Tipo de pila:

9 V (1604A, 6LR61)

Durabilidad de la pila:

≤ 10 h

Tamaño de producto:

160 mm × 82 mm × 41.5 mm

Peso:

292 g

Temperatura de funcionamiento:

0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Humedad de funcionamiento:

< 90% RH (non-condensing)

Altitud de funcionamiento:

2000 m

Altitud de almacenamiento:

12000 m

Nivel de protección:

IP4x


Ensayo de choque:

1 m

ES


#### Posiciones

1. Sensor IR
2. Haz de puntero láser
3. Display LCD
4. Tecla abajo/luz de fondo
5. Tecla arriba/láser
6. Botón de modo
7. Disparador de medición
8. Tapa de pila
9. Empuñadura

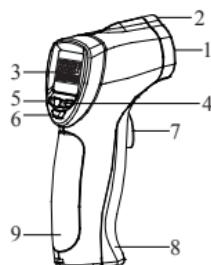


**Símbolo en display**


<b>SCAN</b>	Medición de temperatura
<b>HOLD</b>	Datos de medición bloqueados
<b>▲</b>	Láser encendido
<b>■</b>	Medición sin disparador
(L-H)	Alarma alta
(L-L)	Alarma baja
<b>8888</b>	Valor de display principal
<b>°C</b>	Temperatura en Celsius
<b>°F</b>	Temperatura en Fahrenheit
<b>■</b>	Pila descargada
<b>MAX TK LOG MIN DIF AVG</b>	Función seleccionada
<b>8888</b>	Lectura de MAX/MIN
<b>ε=</b>	Factor de emisividad

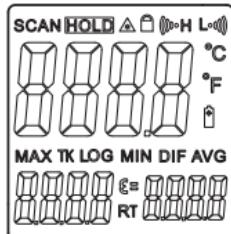**Manejo:****1. Encendido y apagado**


- 1.1 Para encender al termómetro, pulsar el disparador de medición (pos. 7): se encenderán el display LCD (pos. 3) y la luz de fondo.  
 1.2 El termómetro se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación en 8 segundos.

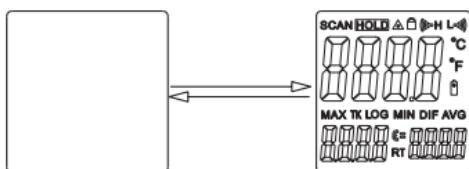**2. Medición manual**

- 2.1 Apuntar al objetivo y mantener pulsado el disparador. El icono SCAN indicará que se está midiendo la temperatura del objetivo.  
 2.2 Soltar el disparador. Desaparecerá el icono SCAN y aparecerá el icono HOLD, indicando que la medición se ha detenido. El último valor medido se guarda en el display.

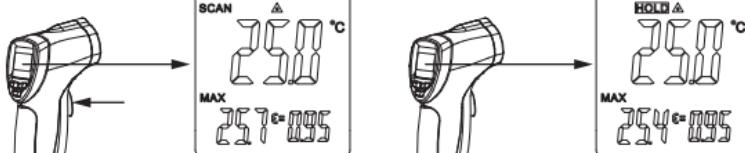
**3. Ajuste del haz láser**

Pulsar la tecla arriba/láser (pos. 5) para encender o apagar los haces láser. Cuando desaparece el icono ▲ del display, se puede medir sin haz láser.

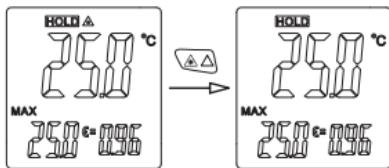**4. Ajuste de funciones**

- 4.1 Pulsar el botón MODE (pos. 6) para elegir funciones o valores.  
 4.2 Pulsar el botón de flecha arriba o abajo (pos. 4 y 5) para activar, desactivar o cambiar el valor.

**Nota:** El instrumento abandona el modo de ajuste después de 5 segundos sin operaciones.

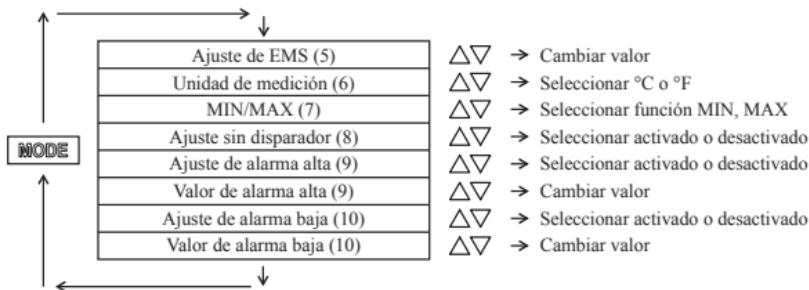


### 5. Ajuste de la emisividad

- 5.1 Pulsar el botón MODE 1 veces o hasta que destelle el **E=** símbolo para entrar en el modo de ajuste de emisividad (ver abajo).
- 5.2 Pulsar el botón de flecha arriba o abajo para seleccionar el valor deseado según la tabla de valores de emisividad.

**Nota:** La emisividad se puede ajustar en el intervalo de 0,01 a 1,0. Pulsando el botón brevemente, el valor cambia 1 dígito a la vez. Manteniendo el botón pulsado, se hace un cambio continuo.


El instrumento abandona el modo de ajuste después de 5 segundos sin operaciones.

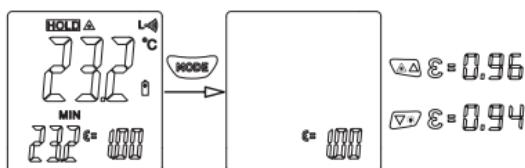

### 6. Ajuste de unidades

- 6.1 Pulsar el botón MODE 2 veces o hasta que destelle C o F para entrar en el modo de ajuste de unidades de temperatura (ver abajo).
- 6.2 Pulsar el botón de flecha arriba o abajo para cambiar entre (°C) y Fahrenheit (°F).

**Nota:** El instrumento abandona el modo de ajuste después de 5 segundos sin operaciones.

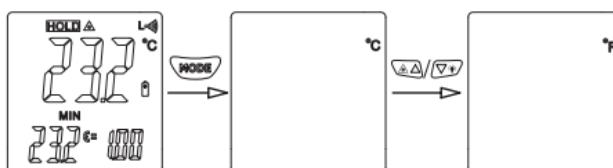


ES

### 7. Función MAX/MIN

- 7.1 Pulsar 3 vez el botón MODE para seleccionar la función MAX/MIN (ver abajo).
- 7.2 Pulsar el botón de flecha arriba o abajo para cambiar entre las diferentes funciones.
- 7.3 El valor de la función seleccionada se mostrará en el display secundario.

MAX = muestra el valor más alto en el display secundario.


MIN = muestra el valor más bajo en el display secundario.

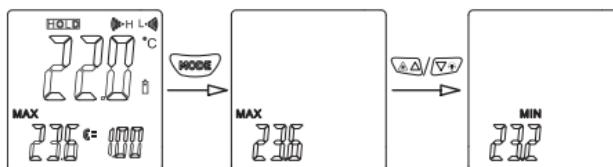

### 8. Medición sin disparador

- 8.1 Pulsar 4 veces el botón MODE para entrar en el ajuste de medición sin disparador (ver abajo) o hasta que destelle el ícono en el display LCD.
- 8.2 Pulsar el botón de flecha arriba o abajo para activar o desactivar la función sin disparador. El instrumento abandona el modo de ajuste después de 5 segundos sin operaciones.
- 8.3 Con la función sin disparador activada, el termómetro mide continuamente hasta que se presiona el disparador.
- 8.4 Presionar de nuevo el disparador. Desaparecerá el ícono SCAN y aparecerá el ícono HOLD, indicando que la medición se ha detenido. El último valor medido se guarda en el display.


**Nota:** Para asegurar una medición precisa, el objetivo debe ser más grande que el diámetro de los dos puntos de láser. Debe seleccionarse el valor de emisividad correcto.

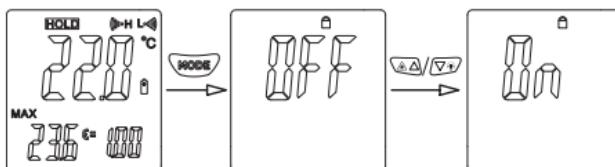

#### 9. Ajuste de límite de alarma alto (HIGH)

- 9.1 Pulsar el botón MODE 5 veces o hasta que destelle el símbolo H para entrar en el ajuste de límite de alarma alto (ver abajo).
- 9.2 Pulsar el botón de flecha arriba o abajo para activar o desactivar la función.
- 9.3 En la posición activada, pulsar el botón MODE para ver el valor de alarma ajustado.
- 9.4 Pulsar el botón de flecha arriba o abajo para activar o desactivar la función.


**Nota:** El valor debe ser mayor que el límite de alarma bajo (LOW). Pulsando el botón brevemente, el valor cambia 1 dígito a la vez. Manteniendo el botón pulsado, se hace un cambio continuo. El instrumento abandona el modo de ajuste después de 5 segundos sin operaciones.

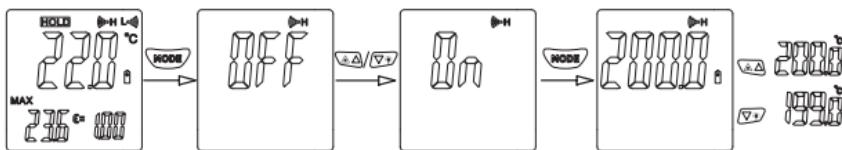

#### 10. Ajuste de límite de alarma bajo


- 10.1 Pulsar el botón MODE 6 veces o hasta que destelle el símbolo L para entrar en el modo de ajuste de límite de alarma bajo (ver abajo).
- 10.2 Pulsar el botón de flecha arriba o abajo para activar o desactivar la función.
- 10.3 En la posición activada, pulsar el botón MODE para ver el valor de alarma ajustado.
- 10.4 Pulsar el botón de flecha arriba o abajo para activar o desactivar la función.

**Nota:** El valor debe ser menor que el límite de alarma alto (HIGH). Pulsando el botón brevemente, el valor cambia 1 dígito a la vez. Manteniendo el botón pulsado, se hace un cambio continuo. El instrumento abandona el modo de ajuste después de 5 segundos sin operaciones.

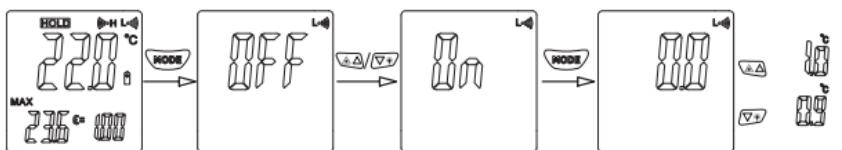


#### 11. Buscar punto caliente y frío

Apuntar el termómetro a la zona objetivo y empezar a medir. Luego, moverlo lentamente hacia arriba y abajo para barrer la zona completa hasta encontrar el punto caliente y/o el punto frío.

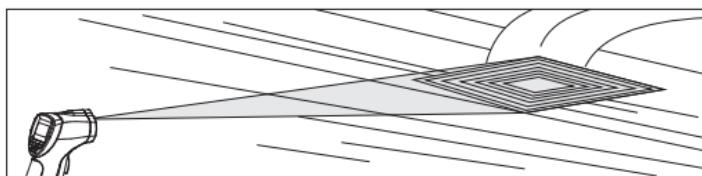


#### 12. D:S (coeficiente de distancia)

Limit 96 tiene un D:S de 10:1. Esto significa que si se mide un objeto desde una distancia de 10 m, el instrumento mostrará el valor medio de 1 m en diámetro (ver abajo).

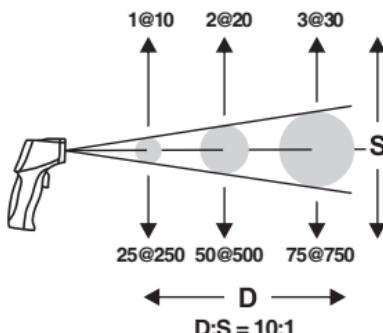

### 13. Campo visual

Asegurar que el objetivo sea más grande que el diámetro de los dos puntos de láser. Cuanto más pequeño es el objetivo, menor debe ser la distancia de medición. La distancia de medición recomendada debe ser tal que los dos puntos de láser cubran menos del 75% de la zona de ensayo (ver abajo).

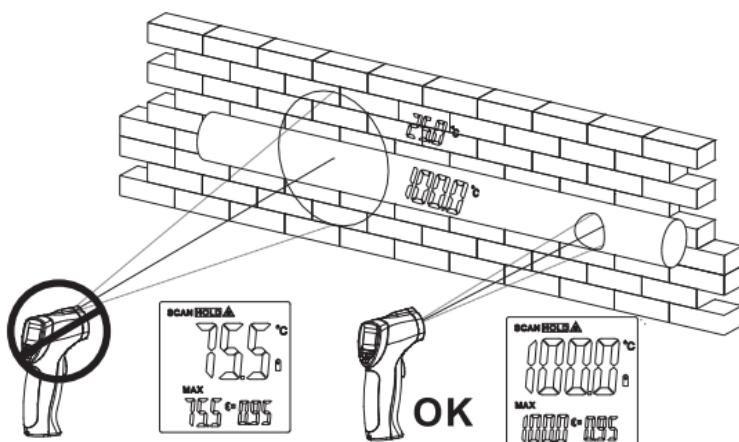

### 14. Emisividad

La caracterización de la emisividad refleja la energía radiada del material. La emisividad de la mayoría de materiales orgánicos, pinturas o superficies oxidadas es de aproximadamente 0,95. En la tabla siguiente se indica la emisividad total de metales y materiales no metálicos seleccionados.

ES

Superficies medidas		Emisividad
Metal		
Aluminio	Oxidación	0,2–0,4
Aleación	Oxidación	0,3
A3003	Basto	0,1–0,3
Latón	Bruñido	0,3
	Oxidación	0,5
Cobre	Oxidación	0,4–0,8
	Placa de terminales eléctricos	0,6
Hastelloy	Aleación	0,3–0,8
Inconel	Oxidación	0,7–0,95
	Granallado	0,3–0,6
	Electrobruñido	0,15
Hierro	Oxidación	0,5–0,9
	Enmohecimiento	0,5–0,7
Hierro (fundición)	Oxidación	0,6–0,95
	Inoxidable	0,2
	Fundición	0,2–0,3

Superficies medidas		Emisividad
Material no metálico		
Amianto		0,95
Asfalto		0,95
Basalto		0,7
Carbono	Inoxidable	0,8–0,9
	Grafito	0,7–0,8
	Carburo de silicio	0,9
Cerámica		0,95
Arcilla		0,95
Hormigón		0,95
Tejido		0,9
Vidrio	Vidrio convexo	0,76–0,8
	Vidrio liso	0,92–0,94
	Vidrio de plomo-boro	0,78–0,82
Láminas		0,96
Productos de piedra		0,93
Yeso		0,8–0,95
Hielo		0,98

Superficies medidas		Emisividad
Metal		
Hierro (forja)	Pasivación	0,9
Plomo	Basto	0,4
	Oxidación	0,2–0,6
Molibdeno	Oxidación	0,2–0,6
Níquel	Oxidación	0,2–0,5
Platino	Negro	0,9
Acero	Laminado en frío	0,7–0,9
	Chapa de acero bruñido	0,4–0,6
	Chapa de acero pulido	0,1
Zinc	Oxidación	0,1

Superficies medidas		Emisividad
Material no metálico		
Piedra caliza		0,98
Papel		0,95
Plástico		0,95
Agua		0,93
Tierra		0,9–0,98
Madera		0,9–0,95

### 15. Colocación o cambio de la pila

15.1 Abrir la tapa de pila (pos. 8).

15.2 Colocar o cambiar la pila 9V.



## Limit 96

### MANUAL DE OPERAÇÕES

#### Português

##### Descrição geral

O termômetro profissional de infravermelhos sem contactos LIMIT 96 consegue determinar a temperatura da superfície através da medição da energia de infravermelhos irradiada pela superfície alvo. Design compacto e leve fácil de transportar.

##### Aviso:

Para evitar lesões oculares, não olhe diretamente para o feixe de laser.



##### Características

- Feixes de laser duplo
- Opção de graus °C ou °F selecionável pelo utilizador
- Design compacto e ergonómico
- Rácio entre a distância e o objeto 10:1
- Retenção de dados automática
- Ecrã grande com retroiluminação
- Função MAX/MIN
- Função de alarme

##### Especificações do Limit 96

Intervalo de medição de IV:

-35°C ~ 800°C (-31°F ~ 1472°F)

Precisão de IV:

-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ± 2.5°C (4.5°F)

20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ± 1% ± 1

300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 1.5% ± 1

Rácio D:S:

10:1

Emissividade:

0.1-1.0

Tempo de resposta:

300 ms

Resposta espectral:

8 um ~ 14 um

Resolução de temperatura:

0.1 °C (0.1 °F) < 1000, 1 °F > 1000

Repetibilidade de IV:

-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ± 1.3°C (2.3°F)

20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ± 0.5% ± 0.5°C

300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 0.8% ± 0.5°C

Qtd. do feixe de laser:

2

Tipo de laser:

CLASS II

Comprimento de onda do laser:

630 nm ~ 670 nm

Potência do laser:

< 1 mW

Tipo de pilha:

9 V (1604A, 6LR61)

Duração da pilha:

≤ 10 h

Dimensão do produto:

160 mm × 82 mm × 41.5 mm

Peso:

292 g

Temperatura operacional:

0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Humidade operacional:

< 90% RH (non-condensing)

Altitude operacional:

2000 m

Altitude de armazenamento:

12000 m

Nível de proteção:

IP4x


Ensaio de queda:

1 m

PT


##### Posições

1. Sensor de IV
2. Feixe de ponteiro laser
3. Visor LCD
4. Tecla de seta para baixo/retroiluminação
5. Tecla de seta para cima/laser
6. Tecla Mode (Modo)
7. Gatilho de medição
8. Compartimento da pilha
9. Pega

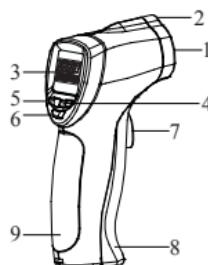


**Símbolos no visor**


SCAN	Medição da temperatura
<b>HOLD</b>	Dados de medição bloqueados
△	Laser ATIVADO
■	Medição sem gatilho
(H-L)	Alarme de limite superior
L-(H)	Alarme de limite inferior
8888	Valor no visor principal
°C	Temperatura em graus Celsius
°F	Temperatura em graus Fahrenheit
■	Pilha fraca
MAX TK LOG MIN DIF AVG	Função selecionada
8888	Leitura MAX/MIN
ε=	Fator de emissividade

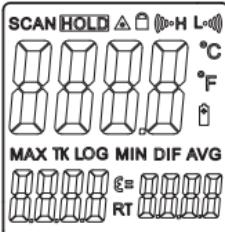**Operações:****1. Ligar e desligar**


- 1.1 Pressione o gatilho de medição (Pos. 7) para ligar o termômetro; o ecrã LCD (Pos. 3) e a retroiluminação acendem-se.
- 1.2 O termômetro desligar-se-á automaticamente se não for efetuada qualquer operação no espaço de 8 segundos.

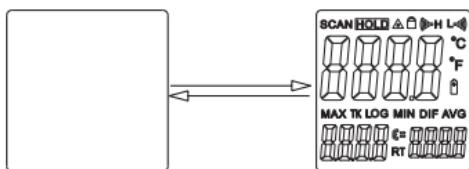**2. Medição manual**

- 2.1 Aponte para o alvo e, em seguida, pressione sem soltar o gatilho. O ícone SCAN (LER) indica que está a ser medida a temperatura do alvo.
- 2.2 Solte o gatilho. O ícone SCAN (LER) desaparece e o ícone HOLD (PAUSA) aparece, indicando que a medição parou. O último valor é guardado no visor.

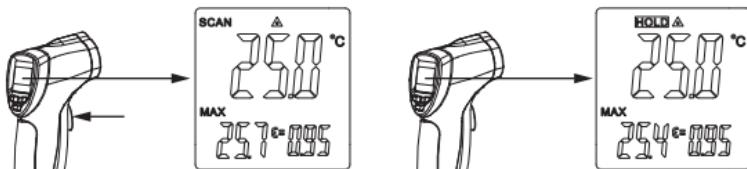
**3. Configuração do feixe de laser**

Prima a tecla de seta para cima/laser (Pos. 5) para LIGAR ou DESLIGAR os feixes de laser. Quando o ícone △ desaparecer do visor, pode efetuar uma medição sem o feixe de laser.

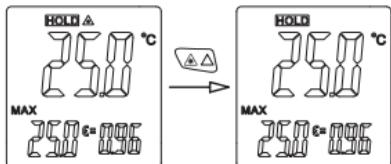**4. Configuração das funções**

- 4.1 Prima a tecla MODE (Pos. 6) para selecionar as várias funções e valores.
- 4.2 Prima a tecla de seta PARA CIMA ou PARA BAIXO (Pos. 4 e 5) para ATIVAR/DESATIVAR uma função ou alterar um valor.

**Nota:** O instrumento sairá da configuração após 5 segundos se não forem efetuadas operações.

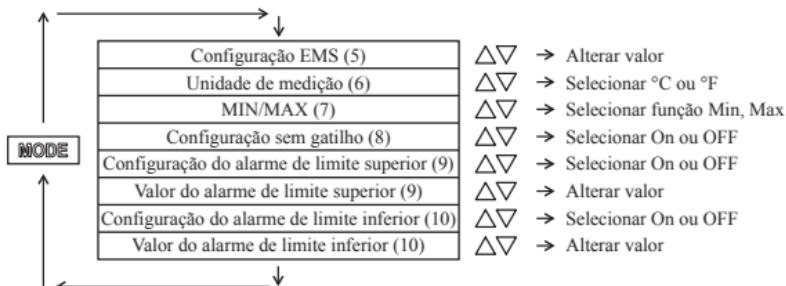


## 5. Configuração da emissividade

- 5.1 Prima a tecla MODE 1 vezes ou até o símbolo **E=** ficar intermitente para aceder à configuração da emissividade (apresentado abaixo).
- 5.2 Prima a tecla PARA CIMA ou PARA BAIXO para seleccionar o valor pretendido, de acordo com a tabela de valores de emissividade.

**Nota:** A emissividade pode ser ajustada de 0,01 a 1,0. Se premir a tecla brevemente, o valor irá mudar 1 dígito de cada vez; se mantiver a tecla premida, os dígitos irão mudar rapidamente.


O instrumento sairá da configuração após 5 segundos se não forem efetuadas operações.

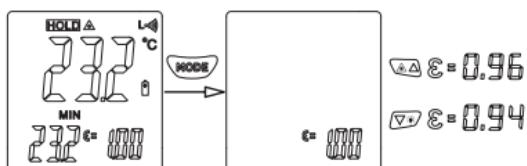

## 6. Configuração da unidade

- 6.1 Prima a tecla MODE 2 vezes ou até C ou F ficar intermitente para aceder à configuração da unidade de temperatura (apresentado abaixo).
- 6.2 Prima a tecla PARA CIMA ou PARA BAIXO para alternar entre graus Celsius (°C) e graus Fahrenheit (°F).

**Nota:** O instrumento sairá da configuração após 5 segundos se não forem efetuadas operações.

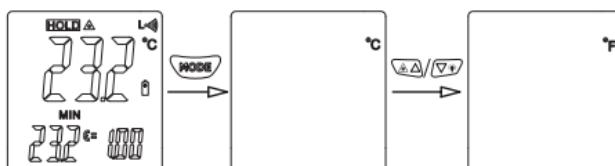


PT

## 7. Função MAX/MIN

- 7.1 Prima a tecla MODE 3 vez para seleccionar a função MAX/MIN (apresentado abaixo).
- 7.2 Prima a tecla de seta PARA CIMA ou PARA BAIXO para alternar entre as várias funções.
- 7.3 O valor da função seleccionada será apresentado no visor secundário.

MAX (MÁXIMO) = mostra o valor mais elevado no visor secundário.

MIN (MÍNIMO) = mostra o valor mais baixo no visor secundário.

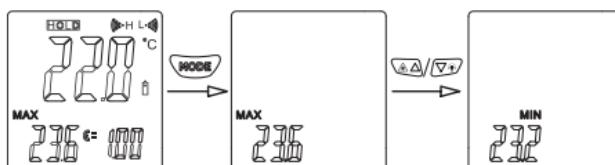


## 8. Medição sem gatilho

- 8.1 Prima a tecla MODE 4 vezes para aceder à configuração da medição sem gatilho (apresentado abaixo) ou até o ícone **■** ficar intermitente no ecrã LCD.
- 8.2 Prima a tecla PARA CIMA ou PARA BAIXO para ATIVAR ou DESATIVAR a função sem gatilho. O instrumento sairá da configuração após 5 segundos se não forem efetuadas operações.
- 8.3 Quando a função sem gatilho está selecionada, o termômetro efetua a medição continuamente até pressionar o gatilho.

8.4 Pressione novamente o gatilho. Os ícones e SCAN (LER) desaparecem e o ícone HOLD (PAUSA) aparece, indicando que a medição parou. O último valor é guardado no visor.


**Nota:** O alvo tem de ser maior do que o diâmetro dos dois pontos de laser para garantir uma leitura precisa. Certifique-se também de que seleciona o valor de Emissividade correto.

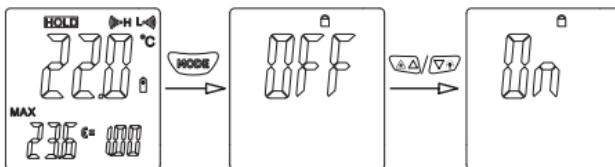

#### 9. Configuração do alarme de limite superior

- 9.1 Prima a tecla MODE 5 vezes ou até o símbolo H ficar intermitente para selecionar a configuração do alarme de limite superior (apresentado abaixo).
- 9.2 Prima a tecla PARA CIMA ou PARA BAIXO para ATIVAR e DESATIVAR a função.
- 9.3 Quando na posição ativado, prima a tecla MODE para ver o valor de alarme definido.
- 9.4 Utilize a tecla PARA CIMA ou PARA BAIXO para alterar o valor.


**Nota:** O valor tem de ser superior ao do alarme de limite inferior. Se premir a tecla brevemente, o valor irá mudar 1 dígito de cada vez; se mantiver a tecla premida, os dígitos irão mudar rapidamente. O instrumento sairá da configuração após 5 segundos se não forem efetuadas operações.

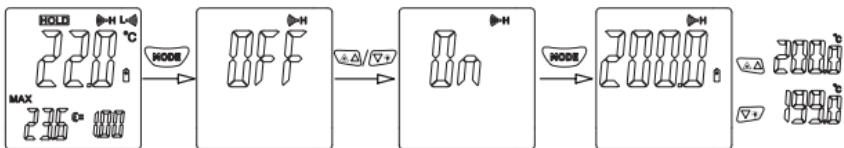

#### 10. Configuração do alarme de limite inferior


- 10.1 Prima a tecla MODE 7 vezes ou até o símbolo L ficar intermitente para selecionar a configuração do alarme de limite inferior (apresentado abaixo).
- 10.2 Prima a tecla PARA CIMA ou PARA BAIXO para ATIVAR e DESATIVAR a função.
- 10.3 Quando na posição ativado, prima a tecla MODE para ver o valor de alarme definido.
- 10.4 Utilize a tecla PARA CIMA ou PARA BAIXO para alterar o valor.

**Nota:** O valor tem de ser inferior ao do alarme de limite superior. Se premir a tecla brevemente, o valor irá mudar 1 dígito de cada vez; se mantiver a tecla premida, os dígitos irão mudar rapidamente. O instrumento sairá da configuração após 5 segundos se não forem efetuadas operações.

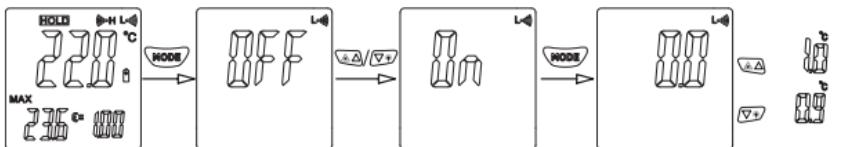


#### 11. Localizar ponto quente e frio

Aponte o termômetro para a área alvo e comece a medir. Em seguida, desloque o termômetro para cima e para baixo lentamente para percorrer toda a área até serem encontrados os pontos quente e/ou frio.

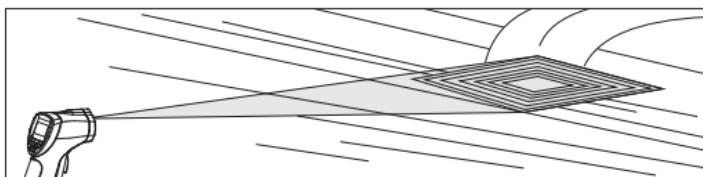


#### 12. D:S (Coeficiente de distância)

O termômetro Limit 96 tem um coeficiente de distância de 10:1, o que significa que, se um objeto for medido a partir de uma distância de 10 m, o instrumento irá mostrar o valor médio de 1 m em diâmetro (apresentado abaixo).

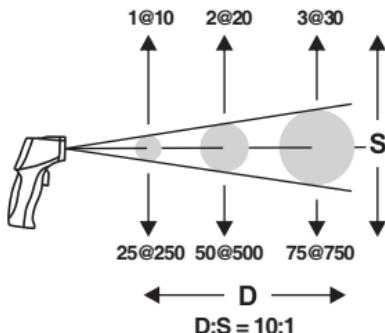

### 13. Campo visual

Certifique-se de que o alvo é maior do que o diâmetro dos dois pontos de laser. Quanto mais pequeno for o alvo, mais próxima deverá ser a distância de medição. A distância de medição sugerida deve ser aquela em que o diâmetro dos dois pontos de laser abrange menos de 75% da área de teste (apresentado abaixo).

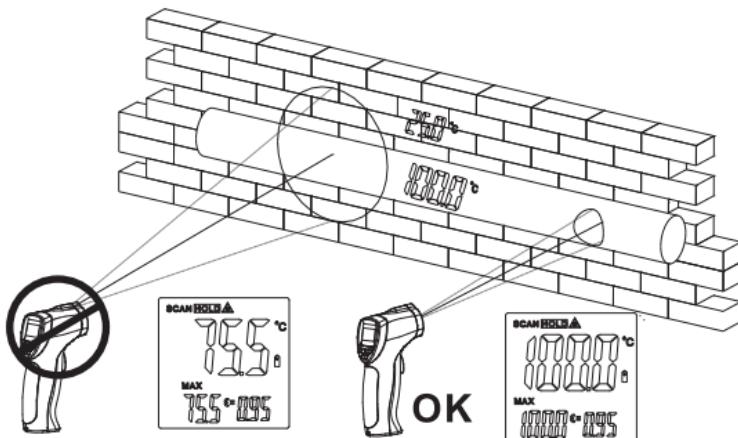

### 14. Emissividade

A caracterização da emissividade reflete a energia irradiada pelo material. A emissividade para a maioria dos materiais orgânicos, tintas ou superfícies oxidadas é de cerca de 0,95. A emissividade total dos metais e não metais selecionados é apresentada na tabela seguinte.

Superfícies medidas		Emissividade
Metal		
Alumínio	Oxidação	0,2-0,4
Liga A3003	Oxidação	0,3
	Áspero	0,1-0,3
Bronze	Polimento	0,3
	Oxidação	0,5
Cobre	Oxidação	0,4-0,8
	Placa de terminais elétricos	0,6
Hastelloy	Liga	0,3-0,8
	Oxidação	0,7-0,95
Inconel	Jato de areia	0,3-0,6
	Eletro-polimento	0,15
Ferro	Oxidação	0,5-0,9
	Corrosão	0,5-0,7
Ferro (fundido)	Oxidação	0,6-0,95
	Sem oxidação	0,2
	Fundido	0,2-0,3


Superfícies medidas		Emissividade
Não metal		
Amianto		0,95
Asfalto		0,95
Basalto		0,7
Carbono	Sem oxidação	0,8-0,9
	Grafite	0,7-0,8
	Carboneto de silício	0,9
Cerâmica		0,95
Barro		0,95
Betão		0,95
Tecido		0,9
Vidro	Vidro convexo	0,76-0,8
	Vidro liso	0,92-0,94
	Vidro de chumbo/boro	0,78-0,82
Chapas		0,96
Produtos em pedra		0,93
Gesso		0,8-0,95
Gelo		0,98

Superfícies medidas		Emissividade
Metal		
Ferro (forjado)	Passivação	0,9
Chumbo	Áspero	0,4
	Oxidação	0,2–0,6
Molibdénio	Oxidação	0,2–0,6
Níquel	Oxidação	0,2–0,5
Platina	Preto	0,9
Aço	Laminagem a frio	0,7–0,9
	Brunitura de chapa de aço	0,4–0,6
	Polimento de chapa de aço	0,1
Zinco	Oxidação	0,1

Superfícies medidas		Emissividade
Não metal		
Calcário		0,98
Papel		0,95
Plástico		0,95
Água		0,93
Terra		0,9–0,98
Madeira		0,9–0,95

### 15. Instalação ou substituição da pilha

- 15.1 Abra o compartimento da pilha (Pos. 8).  
 15.2 Instale ou substitua a pilha de 9 V.

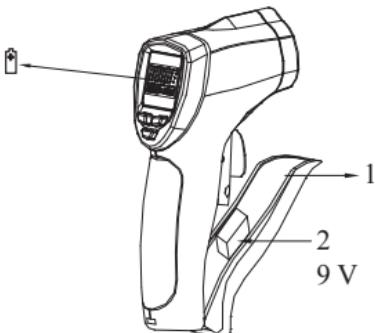

## Limit 96

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

#### Polski

#### Opis ogólny

LIMIT 96 jest profesjonalnym, bezdotykowym termometrem określającym temperaturę powierzchni obiektu poprzez pomiar promieniowania podczerwonego emitowanego przez tę powierzchnię. Kompaktowa i lekka konstrukcja, wygodna w posługiwaniu się.

#### Ostrzeżenie:

Aby uniknąć obrażeń wzroku, nie wolno kierować promienia laserowego bezpośrednio w oczy.



#### Cechy charakterystyczne

- Podwójny promień laserowy
- Wybór jednostki przez użytkownika °C lub °F
- Kompaktowa i ergonomiczna budowa
- Współczynnik odległości 10:1
- Automatyczna funkcja Data Hold
- Duży ekran z podświetleniem
- Funkcje MAX/MIN
- Funkcja alarmu

#### Dane techniczne Limit 96

Zakres pomiarowy IR:

-35°C ~ 800°C (-31°F ~ 1472°F)

Dokładność pomiaru IR:

-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ± 2.5°C (4.5°F)

20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ± 1% ± 1

300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 1.5% ± 1

Stosunek D:S:

10:1

Emissyjność:

0.1-1.0

Czas reakcji:

300 ms

Wrażliwość widmowa:

8 um ~ 14 um

Rozdzielcość temperaturowa:

0.1 °C (0.1 °F) <1000, 1 °F>1000

Powtarzalność pomiaru IR:

-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F): ± 1.3°C (2.3°F)

20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F): ± 0.5% ± 0.5°C

300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F): ± 0.8% ± 0.5°C

Liczba promieni laserowych:

2

Typ lasera:

CLASS II

Długość fali laserowej:

630 nm ~ 670 nm

Moc lasera:

< 1 mW

Zasilanie:

9 V (1604A, 6LR61)

Czas pracy baterii:

≤ 10 h

Wymiary przyrządu:

160 mm × 82 mm × 41.5 mm

Masa:

292 g

Temperatura pracy:

0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Wilgotność pracy:

< 90% RH (non-condensing)

Wysokość pracy n.p.m.:

2000 m

Wysokość przechowywania n.p.m.:

12000 m

Stopień ochrony:

IP4x


Odporność upadkowa:

1 m

PL


#### Części zewnętrzne

1. Sensor IR
2. Promień wskaźnika laserowego
3. Wyświetlacz LCD
4. Przycisk DOWN (w dół)/Podświetlenie
5. Przycisk UP (w góre)/Laser
6. Przycisk MODE (tryb pracy)
7. Spust (przycisk włączania pomiaru)
8. Pokrywka baterii
9. Rękawica pistoletowa

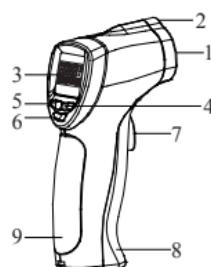


**Wyświetlane symbole**


SCAN	Pomiar temperatury
<b>HOLD</b>	Zatrzymanie wyniku pomiaru
△	Laser włączony
■	Pomiar bez trzymania spustu
(H-H)	Alarm progu górnego
L-L)	Alarm progu dolnego
8888	Wskazanie główne wyświetlacz
°C	Temperatura w skali Celsjusza
°F	Temperatura w skali Fahrenheita
!	Niski poziom baterii
MAX TK LOG MIN DIF AVG	Wybrana funkcja
8888	Wskazanie MAX/MIN (MAKS/MIN)
€=	Współczynnik emisjności

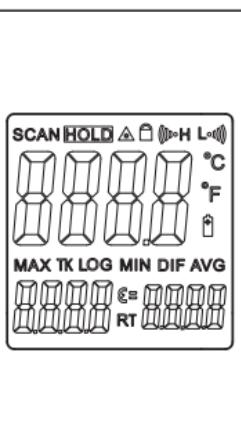**Sposób użycia:****1. Włączenie i wyłączenie zasilania**


- 1.1 Aby włączyć termometr nacisnąć spust (poz. 7), włączy się ekran LCD (poz. 3) oraz podświetlenie.
- 1.2 Przy braku działań przez okres 8 s termometr samoczynnie się wyłączy.

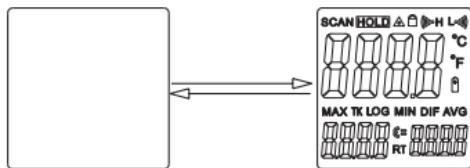**2. Pomiar aktywowany ręcznie**

- 2.1 Skierować na cel, naciąć spust. Pojawi się pulsujący symbol SCAN, sygnalizując że mierzona jest temperatura wskazywanego miejsca.
- 2.2 Zwolnić spust, zniknie symbol SCAN a pojawi się symbol HOLD, sygnalizując że pomiar jest zakończony, a na wyświetlaczu wskazywana jest ostatnia wartość z pomiaru.

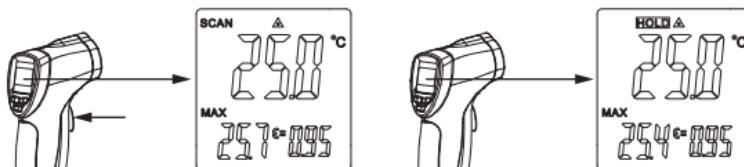
**3. Aktywacja promienia laserowego**

Włączenie lub wyłączenie promienia lasera dokonuje się przez naciśnięcie przycisku UP/Laser (poz. 5). Gdy ikona △ nie jest wyświetlana wówczas pomiar wykonywany jest bez wskazywania laserem.

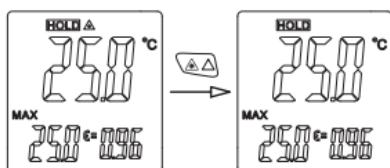**4. Ustawianie funkcji**

- 4.1 Wyboru funkcji lub wartości dokonuje się przyciskiem MODE (poz. 6).
- 4.2 Aby włączyć/wyłączyć funkcję lub zmienić wartość należy nacisnąć przycisk UP lub DOWN (poz. 4 lub 5).

**Uwaga:** Przy braku akcji przez 5 s przyrząd samoczynnie wyjdzie z trybu ustawiania.

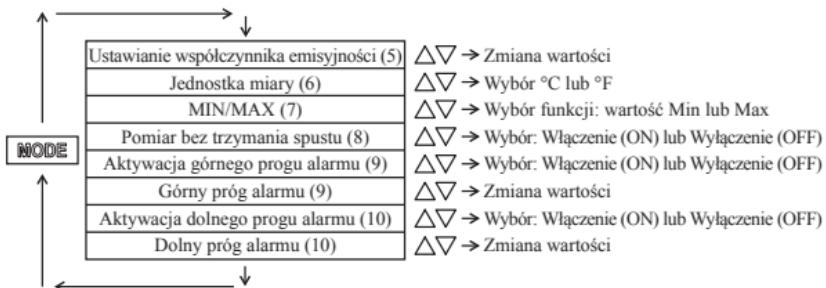


## 5. Ustawianie współczynnika emisyjności

- 5.1 Naciskać przycisk MODE 1x, aż zacznie migać symbol  $\epsilon =$  co umożliwia ustawienie współczynnika emisyjności (jak pokazano niżej).
- 5.2 Naciskając przyciski UP lub DOWN ustawić żądaną wartość współczynnika, zgodnie z tabelą Emisyjność.

**Uwaga:** Współczynnik emisyjności może być regulowany w zakresie od 0,01 do 1,0. Krótkie naciśnięcie powoduje zmianę wartości o 1 cyfrę, natomiast przytrzymanie klawisza wywołuje szybką zmianę wartości.


Przy braku akcji przez 5 s przyrząd samoczynnie wyjdzie z trybu ustawiania.

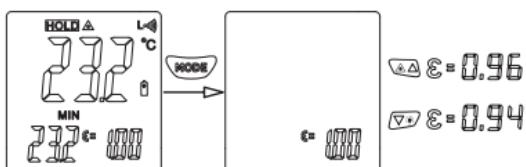

## 6. Ustawianie jednostki miary

- 6.1 Naciskać przycisk MODE 2x, aż zacznie migać symbol C lub F, co umożliwia wybór jednostki temperatury (jak pokazano niżej).
- 6.2 Naciśnięcie przycisku UP lub DOWN powoduje przełączanie pomiędzy skalami Celcjusza (°C) lub Fahrenheita (°F).

**Uwaga:** Przy braku akcji przez 5 s przyrząd samoczynnie wyjdzie z trybu ustawiania.

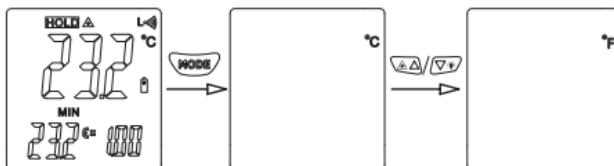


PL

## 7. Funkcje MAX/MIN (MAKS/MIN)

- 7.1 Naciskać przycisk MODE 3x uaktywnia możliwość wyboru funkcji spośród MAX/MIN.
- 7.2 Wyboru dokonuje się przez użycie przycisków UP (w górze) lub DOWN (w dół).
- 7.3 Wartość wybranej funkcji będzie wskazywana na wyświetlaczu pomocniczym.

MAX - na wyświetlaczu pomocniczym wskazywana jest najwyższa wartość z pomiaru.  
 MIN - na wyświetlaczu pomocniczym wskazywana jest najniższa wartość z pomiaru.

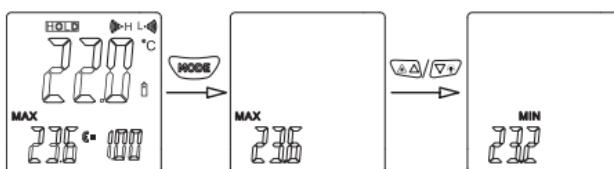


## 8. Pomiar bez trzymania spustu

- 8.1 Nacisnąć przycisk MODE 4x, aż zacznie migać symbol  $\blacksquare$ , co umożliwia ustawienie trybu pomiaru bez trzymania spustu (jak pokazano poniżej).
- 8.2 Naciśnięcie przycisku UP lub DOWN powoduje włączenie lub wyłączenie trybu pomiaru bez trzymania spustu. Przy braku akcji przez 5 s przyrząd samoczynnie wyjdzie z trybu ustawiania.

- 8.3 Gdy zostanie włączony tryb pracy bez trzymania spustu termometr będzie mierzył w sposób ciągły, od chwili naciśnięcia spustu.
- 8.4 Po ponownym naciśnięciu spustu, znikną symbole **H** i **SCAN** a pojawi się symbol **HOLD**, sygnalizując że pomiar jest zakończony, a wyświetlacz wskazuje ostatnią wartość z pomiaru.

**Uwaga:** Aby zapewnić dokładność pomiaru obiekt docelowy musi być większy niż średnica pola wyznaczonego dwoma punktami laserowymi. Należy też upewnić się, czy wybrana została prawidłowa wartość współczynnika emisjonalności.

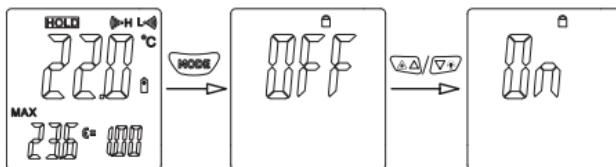


#### 9. Ustawianie górnego progu alarmu (H)

- 9.1 Naciśnij przycisk MODE 5x, aż zacznie migać symbol **H**, co umożliwi ustawienie wartości górnego progu alarmu (jak pokazano niżej).
- 9.2 Naciśnięcie przycisku UP lub DOWN powoduje włączenie lub wyłączenie tej funkcji.
- 9.3 Po włączeniu funkcji naciśnij przycisk MODE, wówczas pokaże się wartość progowa alarmu ustawiona ostatnio.
- 9.4 Naciskanie przycisku UP lub DOWN będzie powodowało zmianę tej wartości.

**Uwaga:** Ustawiona wartość musi być wyższa niż wartość dolnego progu alarmu. Krótkie naciśnięcie powoduje zmianę wartości o 1 cyfrę, natomiast przytrzymanie klawisza wywołuje szybką zmianę wartości.

Przy braku akcji przez 5 s przyrząd samoczynnie wyjdzie z trybu ustawiania.

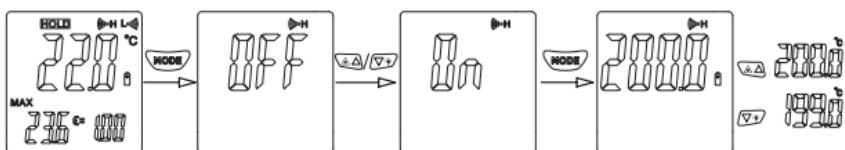


#### 10. Ustawianie dolnego progu alarmu (L)

- 10.1 Naciśnij przycisk MODE 7x, aż zacznie migać symbol **L**, co umożliwi ustawienie wartości dolnego progu alarmu (jak pokazano niżej).
- 10.2 Naciśnięcie przycisku UP lub DOWN powoduje włączenie lub wyłączenie tej funkcji.
- 10.3 Po włączeniu funkcji naciśnij przycisk MODE wówczas pokaże się wartość progowa alarmu ustawiona ostatnio.
- 10.4 Naciskanie przycisku UP lub DOWN będzie powodowało zmianę tej wartości.


**Uwaga:** Ustawiona wartość musi być niższa niż wartość górnego progu alarmu. Krótkie naciśnięcie powoduje zmianę wartości o 1 cyfrę, natomiast przytrzymanie klawisza wywołuje szybką zmianę wartości.

Przy braku akcji przez 5 s przyrząd samoczynnie wyjdzie z trybu ustawiania.

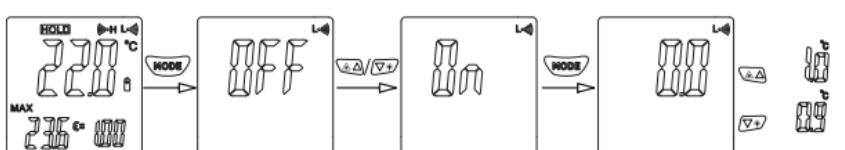


#### 11. Lokalizacja punktów gorących i zimnych

Wycelować termometr na obszar docelowy i włączyć pomiar, a następnie powoli przesuwając w górę i w dół przeskanować cały obszar, aż do ustalenia punktu o najwyższej lub najniższej temperaturze.

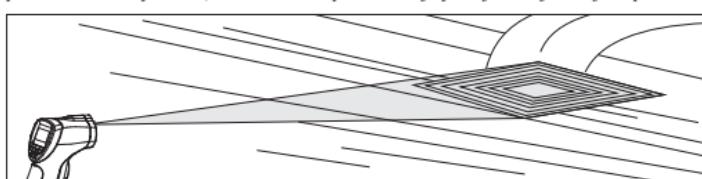


**12. D:S (współczynnik odległości)**

Limit 96 ma współczynnik odległości D:S równy 10:1, co oznacza, że jeśli obiekt jest mierzony z odległości 10 m, przyrząd wyświetli średnią wartość temperatury z obszaru o średnicy 1 m (jak pokazano poniżej).

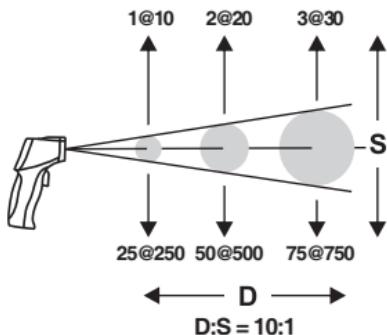**13. Pole pomiarowe**

Średnica pola pomiarowego wyznaczanego dwoma wyświetlonymi punktami laserowymi musi być mniejsza niż mierzony cel. Im mniejszy jest cel, tym mniejsza musi być odległość wykonywania pomiaru. Zaleca się, by odległość pomiarowa była taka, aby pole pomiarowe pokrywało mniej niż 75% pola mierzonego obszaru (jak pokazano poniżej).

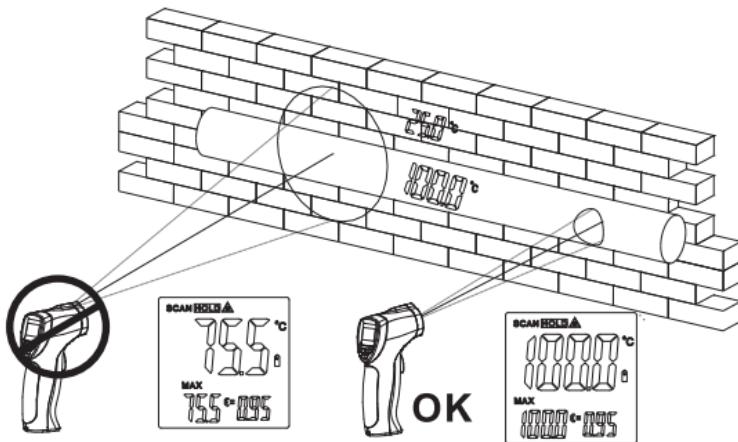**14. Emisyjność**

Współczynnik emisyjności charakteryzuje zdolność materiału do wypromieniowywania energii. W przypadku większości materiałów organicznych, farb i powierzchni oksydowanych współczynnik emisyjności wynosi 0,95. Wartości współczynnika emisyjności wybranych metali i niemetalu zestawione są w poniższej tabeli.

PL

Mierzona powierzchnia		Emisyjność
Metal		
Aluminium	Pow. oksydowana	0,2–0,4
Stop A3003	Pow. oksydowana	0,3
	Pow. szorstka	0,1–0,3
Brąz	Pow. nagniatana	0,3
	Pow. oksydowana	0,5
Miedź	Pow. oksydowana	0,4–0,8
	Elektryczne listwy zaciskowe	0,6
Hastelloy	Stop	0,3–0,8
	Pow. oksydowana	0,7–0,95
Inconel	Pow. piaskowana	0,3–0,6
	Pow. nagniatana elektr.	0,15


Mierzona powierzchnia		Emisyjność
Niemetal		
Azbest		0,95
Asfalt		0,95
Bazalt		0,7
Węgiel	Pow. nieoksydowana	0,8–0,9
	Grafit	0,7–0,8
	Węgiel krzemu	0,9
Ceramika		0,95
Gлина		0,95
Beton		0,95
Tkanina		0,9

Mierzona powierzchnia		Emisyjność
Metal		
Zelazo	Pow. oksydowana	0,5–0,9
	Pow. zardzewiala	0,5–0,7
Zelazo (odlew)	Pow. oksydowana	0,6–0,95
	Pow. nieoksydowana	0,2
	Odlew	0,2–0,3
Zelazo (kute)	Pow. pasywowa	0,9
Ołów	Pow. szorstka	0,4
	Pow. oksydowana	0,2–0,6
Molibden	Pow. oksydowana	0,2–0,6
Nikiel	Pow. oksydowana	0,2–0,5
Platyna	Pow. czarna	0,9
Stal	Walcowana na zimno	0,7–0,9
	Blacha stalowa nagniatana	0,4–0,6
	Blacha stalowa szlifowana	0,1
Cynk	Pow. oksydowana	0,1

Mierzona powierzchnia		Emisyjność
Niemetal		
Szkło	Szkło wypukłe	0,76–0,8
	Szkło gładkie	0,92–0,94
	Szkło ołowiowo-borowe	0,78–0,82
Płytki		0,96
Wyroby z kamienia		0,93
Tynk		0,8–0,95
Lód		0,98
Wapień		0,98
Papier		0,95
Tworzywa sztuczne		0,95
Woda		0,93
Gleba		0,9–0,98
Drewno		0,9–0,95

**15. Zakładanie i wymiana baterii**

- 15.1 Otworzyć pokrywkę baterii (poz. 8).  
 15.2 Założyć lub wymienić baterię 9 V.

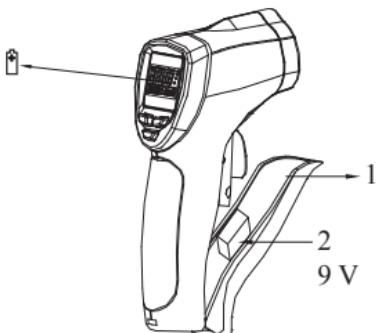

## Limit 96

### KASUTUSJUHEND

Eesti

#### Ülevaade

LIMIT 96 on professionaalne kontaktivaba infrapuna termomeeter, mis pinna temperatuuri mõõtmiseks mõõdab pinnalt kiirguvat infrapunast energiat. Kompaktset ja kerget seadet on lihtne kaasas kanda.

#### Hoiatus:

Silmade vigastamisest hoidumiseks ära vaata otse laserikiirde.



#### Omadused


- Kaks laserikiirt
- Kasutaja poolt valitav °C või °F
- Kompaktne ja ergonomiline disain
- Kauguse ja mõõteala suhe 10:1
- Automaatne andmete hoidmine
- Suur taustavalgustusega ekraan
- MAX/MIN funktsioonid
- Alarmini funktsioon

#### Limit 96 tehnilised andmed

IR mõõtepäirkond:	-35°C ~ 800°C (-31°F ~ 1472°F)
IR täpsus:	-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F); ± 2.5°C (4.5°F) 20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F); ± 1% ± 1 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F); ± 1.5% ± 1
D:S suhe:	10:1
Kiirgustegur:	0.1-1.0
Reaktsiooniaeg:	300 ms
Spektraaltundlikkus:	8 um ~ 14 um
Temperatuuri resolutsioon:	0.1 °C (0.1 °F) <1000, 1 °F>1000
IR korrapasavus:	-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F); ± 1.3°C (2.3°F) 20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F); ± 0.5% ± 0.5°C 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F); ± 0.8% ± 0.5°C
Laserikiirte arv:	2
Laseri tüüp:	CLASS II
Laseri laineplikkus:	630 nm ~ 670 nm
Laseri võimsus:	< 1 mW
Patarei tüüp:	9 V (1604A, 6LR61)
Patarei eluiga:	≤ 10 h
Toote mõõted:	160 mm × 82 mm × 41.5 mm
Mass:	292 g
Töökoha temperatuur:	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Töökoha õhuniiskus:	< 90% RH (non-condensing)
Töökoha max kõrgus merepinnast:	2000 m
Hoiukoha max kõrgus merepinnast:	12000 m
Kaitseaste:	IP4x
Kukkumiskatse:	1 m

#### Pos


1. IR andur
2. Laserikiirte
3. LCD ekraan
4. All/taustavalgustuse nupp
5. Üles/laseri nupp
6. Nupp MODE
7. Mõõtepäästik
8. Patarei kaas
9. Käepide

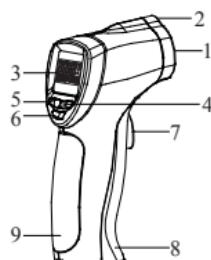


EE

**Kuvari sümblid**


<b>SCAN</b>	Temperatuuri mõõtmine
<b>HOLD</b>	Mõõtetulemuste hoidmine
<b>▲</b>	Laser SEES
<b>■</b>	Päästikuvaba mõõtmine
<b>(H-L)</b>	Ülemine alarmpiir
<b>L-H</b>	Alumine alarmpiir
<b>8888</b>	Esmane kuvatav väärthus
<b>°C</b>	Temperatuur °C
<b>°F</b>	Temperatuur °F
<b>!</b>	Madal patarei tase
<b>MAX TK LOG MIN DIF AVG</b>	Valitud funktsioon
<b>8888</b>	MAX/MIN väärthus
<b>€=</b>	Kiirgustegur

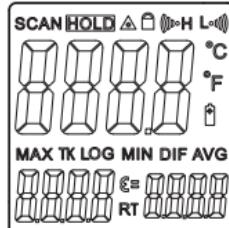**Kasutamine:****1. Toide SISSE ja VÄLJA**


- 1.1 Termomeeter, LCD ekraani (pos 7) ja taustavalgustuse sisselülitamiseks vajuta päästikule (pos 3).
- 1.2 Termomeeter lülitub automaatselt välja, kui seda ei kasutata 8 sekundi jooksul.

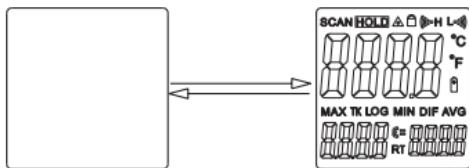**2. Käitsi mõõtmine**

- 2.1 Suuna termomeeter mõõdetavale pinnale, vajuta päästikule ja hoia. Ilmub SCAN ikoon, mis näitab, et toimub temperatuuri mõõtmine.
- 2.2 Vabasta päästik, mille järel SCAN ikoon kustub ja HOLD ikoon ilmub ekraanile, mis näitab, et mõõtmine on lõppenud ja mõõtetulemus kuvatakse ekraanil.

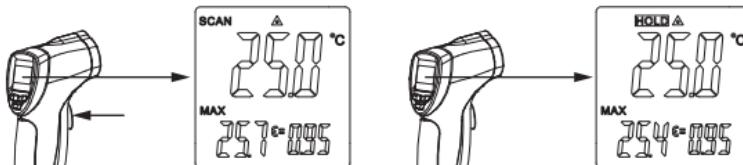
**3. Laserikiirte seadistamine**

Laserikiirte sisse või välja lülitamiseks vajuta üles/laseri nupule (pos 5). Kui ikoon ▲ kaob ekraanilt, saad saa mõõta ilma laserikiirita.

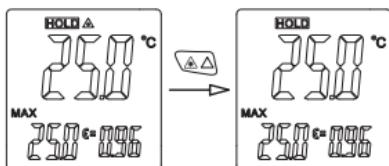**4. Funktsioonide seadistamine**

- 4.1 Vajuta funktsioonide või väärustute valimiseks nupule MODE (pos 6).
- 4.2 Sisse/välja lülitamiseks või väärustuse muutmiseks kasuta noolenupple (pos 4 ja 5).


**Märkus:** Aparaat väljub seadistamise olekust, kui 5 sekundi jooksul nuppuudele ei vajutata.

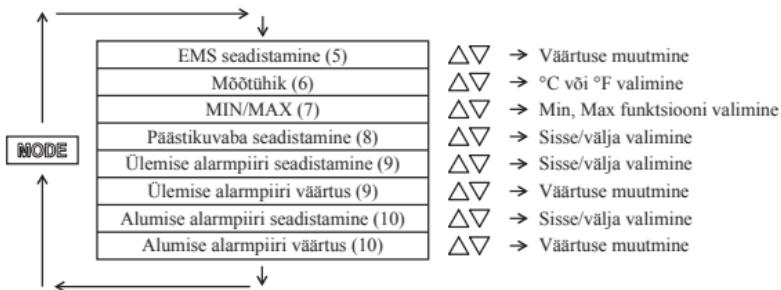

## 5. Kiirgusteguri seadistamine

- 5.1 Kiirgusteguri sisestamiseks vajuta MODE nupule 1 korda või kuni **ε=** sümbol hakkab vilkuma (näidatud allpool).
- 5.2 Vajuta noolenupule, kuni ekraanile ilmub kiirgustegurite tabelist valitud väärtus.


**Märkus:** Kiirgustegurit saab seadistada vahemikus 0,01 kuni 1,0. Nupule lühidalt vajutades saab väärtust 1 kaupa muuta, nupule pikemal vajutamisel hakkavad numbrid järjest muutuma. Aparaat väljub seadistamise olekust, kui 5 sekundi jooksul nuppuudele ei vajutata.

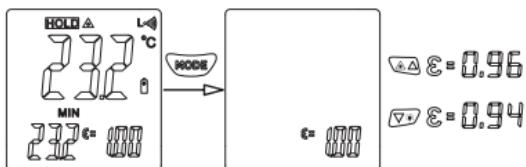

## 6. Mõõtühiku valimine

- 6.1 Mõõtühiku sisestamiseks vajuta MODE nupule 2 korda või kuni sümbool C või F hakkab vilkuma (näidatud allpool).
- 6.2 Celsius (°C) ja Fahrenheit (°F) vahetamiseks kasuta noolenupule.

**Märkus:** Aparaat väljub seadistamise olekust, kui 5 sekundi jooksul nuppuudele ei vajutata.

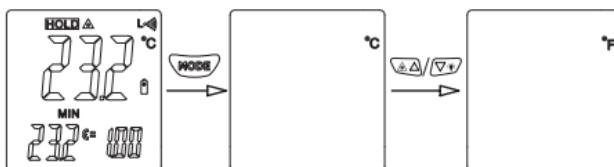


## 7. MAX/MIN funktsioonid

- 7.1 MAX/MIN funktsioonide valimiseks vajuta 3 kord nupule MODE (näidatud allpool).
- 7.2 Vajuta noolenuppuudele, et valida erinevaid funktsioone.
- 7.3 Valitud funktsiooni väärtus kuvatakse teisese näiduna.

MAX = näitab teisese näiduna kõrgeimat väärtust.

MIN = näitab teisese näiduna madalaimat väärtust.

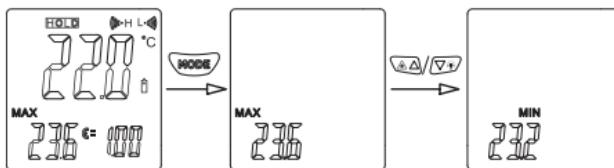


EE

## 8. Päästikuvaba mõõtmine

- 8.1 Päästikuvabaks mõõtmiseks vajuta 4 korda nupule MODE (näidatud allpool) või kuni **■** ikoon hakkab ekraanil vilkuma.
- 8.2 Päästikuvabate mõõtmise funktsiooni sisse või välja lülitamiseks vajuta üles- või alla-noolenupule. Aparaat väljub seadistamise olekust, kui 5 sekundi jooksul nuppuudele ei vajutata.
- 8.3 Kui on valitud päästikuvaba mõõtmise funktsioon, siis aparaat mõõtab pidevalt kuni päästikule vajutamiseni.
- 8.4 Vajuta uesti päästikule, ikoonid **■** ja SCAN kaovad, ikoon HOLD ilmub ekraanile, mis näitab, et mõõtmine on lõppenud ja mõõtmistulemus kuvatakse ekraanil.


**Märkus:** Korrektse mõõtmistulemuse saamiseks peab mõõdetav pind olema suurem kui kahe laseripunktiga määratud ring. Samuti on oluline valida korrektnie kiirusteguri väärus.

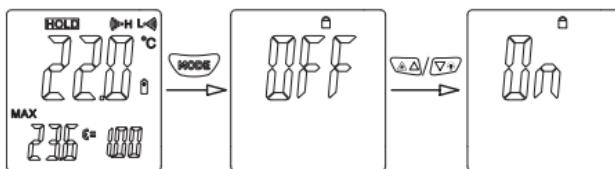

#### 9. Ülemise alarmpiiri seadistamine

- 9.1 Ülemise alarmpiiri sisestamiseks vajuta MODE nupule 5 korda või kuni sümbol H hakkab vilkuma (näidatud allpool).
- 9.2 Funktsiooni sisse või välja lülitamiseks vajuta üles- või alla-noolenupule.
- 9.3 Kui funktsioon on sisse lülitud, vajuta vääruse seadistamiseks nupule MODE.
- 9.4 Vääruse muutmiseks kasutata noolenupple.


**Märkus:** Sisestatud väärus peab olema kõrgem kui ALUMISE alarmpiiri väärus. Nupule lühidalt vajutades saab väärust 1 kaupa muuta, nupule pikemal vajutamisel hakkavad numbrid järist muutuma. Aparaat väljub seadistamise olekust, kui 5 sekundi jooksul nuppuude ei vajutata.

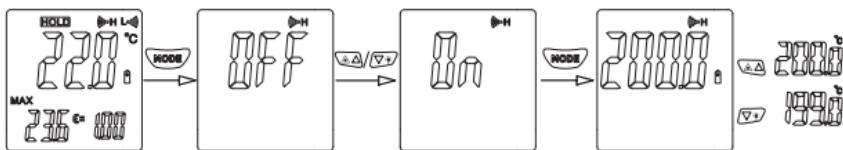

#### 10. Alumise alarmpiiri seadistamine


- 10.1 Alumise alarmpiiri sisestamiseks vajuta MODE nupule 7 korda või kuni sümbol L hakkab vilkuma (näidatud allpool).
- 10.2 Funktsiooni sisse või välja lülitamiseks vajuta üles- või alla-noolenupule.
- 10.3 Kui funktsioon on sisse lülitud, vajuta vääruse seadistamiseks nupule MODE.
- 10.4 Vääruse muutmiseks kasutata noolenupple.

**Märkus:** Sisestatud väärus peab olema madalam kui ülemise alarmpiiri väärus. Nupule lühidalt vajutades saab väärust 1 kaupa muuta, nupule pikemal vajutamisel hakkavad numbrid järist muutuma. Aparaat väljub seadistamise olekust, kui 5 sekundi jooksul nuppuude ei vajutata.

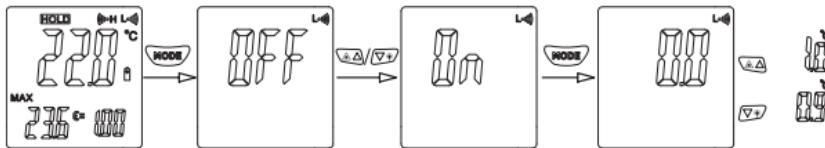


#### 11. Kõige kuumema ja kõige külmema punkti leidmine

Suuna termomeeter mõõdetavale pinnaale ja alusta mõõtmist. Seejärel termomeetrit aeglasealt üles-alla suunates liigu üle kogu pinna, kuni leiad kõige kuumema ja/või kõige külmema punkti.

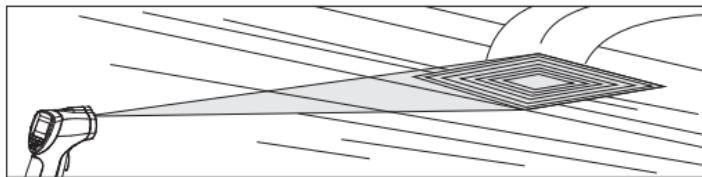


#### 12. D:S (kaugustegur)

Limit 96 kaugustegur on 10:1, mis tähendab, et kui mõõdetav pind asub 10 meetri kaugusel, siis aparaat näitab 1 meetrise läbimõõduga pinna keskmist temperatuuri (näidatud allpool).

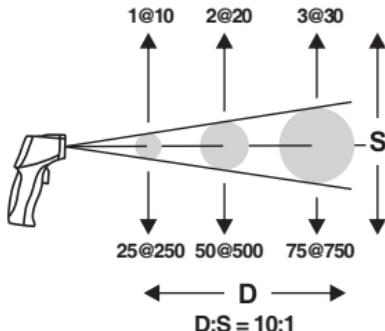

### 13. Nähtav pind

Kindlustu, et mõõdetav pind oleks suurem laserikiirtega piiratud ringist. Mida väiksem on mõõdetav pind, seda lähemalt tuleb mõõta. Soovitatav on valida mõõtmiskaugus nii, et laseripunktidega määratud pind ei ületaks 75% mõõdetavast pinnast (näidatud allpool).

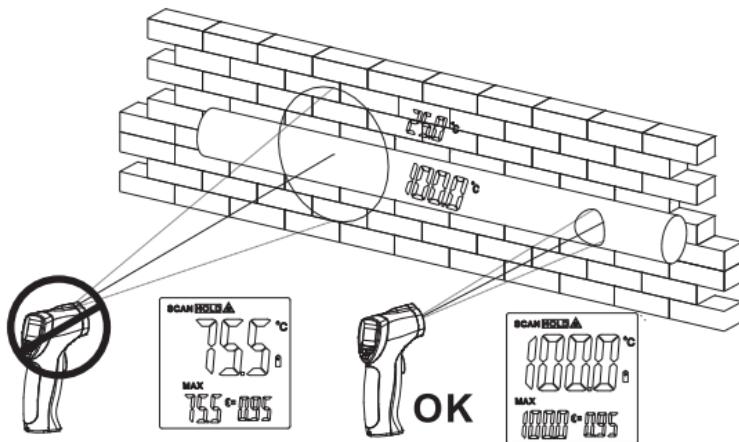

### 14. Kiirgustegur

Kiirgustegur iseloomustab materjali pinnalt kiirguvat energiat. Enamiku orgaaniliste materjalide, värvide ja oksüdeeritud pindade kiirgustegur on umbes 0,95. Valitud metallide ja mittemetallide kiirgustegurid on näidatud allpool olevas tabelis.

Mõõdetav pind		Kiirgustegur
Metall		
Alumiinium	Oksüdeeritud	0,2–0,4
A3003	Oksüdeeritud	0,3
sulam	Krobeline	0,1–0,3
Messing	Poleeritud	0,3
	Oksüdeeritud	0,5
Vask	Oksüdeeritud	0,4–0,8
	Elektriline klemmlist	0,6
Hastelloy	Kergsulam	0,3–0,8
	Oksüdeeritud	0,7–0,95
Inkonell	Läävaprtsititud	0,3–0,6
	Elektropoleeritud	0,15
Raud	Oksüdeeritud	0,5–0,9
	Rooste	0,5–0,7
Malm	Oksüdeeritud	0,6–0,95
	Oksüdeerimata	0,2
	Valandid	0,2–0,3

Mõõdetav pind		Kiirgustegur
Mittemetall		
Asbest		0,95
Asfalt		0,95
Basalt		0,7
Süsini	Oksüdeerimata	0,8–0,9
	Grafit	0,7–0,8
	Ränikarbiid	0,9
Keraamika		0,95
Savi		0,95
Betoon		0,95
Tekstiil		0,9
Klaas	Kumer klaas	0,76–0,8
	Sile klaas	0,92–0,94
	Pliibooriklaas	0,78–0,82
Plaadid		0,96
Kivitooted		0,93
Krohv		0,8–0,95


Mõõdetav pind		Kiirgustegur
Metall		
Raud	Passiveeritud	0,9
Plii	Krobeline	0,4
	Oksüdeeritud	0,2–0,6
Molübdeen	Oksüdeeritud	0,2–0,6
Nikkeli	Oksüdeeritud	0,2–0,5
Plaatina	Must	0,9
Teras	Külmvaltsitud	0,7–0,9
	Terasleht poleeritud	0,4–0,6
	Terasleht lihititud	0,1
Tsink	Oksüdeeritud	0,1

Mõõdetav pind		Kiirgustegur
Mittemetall		
Jää		0,98
Lubjakivi		0,98
Paber		0,95
Plastid		0,95
Vesi		0,93
Muld		0,9–0,98
Puit		0,9–0,95

### 15. Patarei paigaldamine või vahetamine

15.1 Ava patarei kaas (pos 8).

15.2 Paigalda või vaheta välja 9 V patarei.

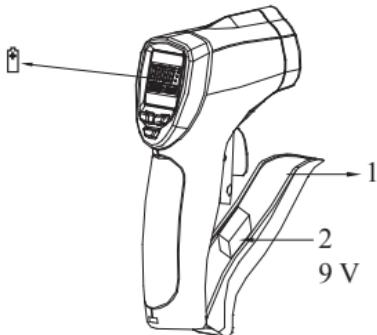

**Limit 96**  
**NAUDOTOJO VADOVAS**

**Lietuviškai**

**Apžvalga**

LIMIT 96 profesionalus nekontaktinis infraraudonųjų spinduliuų termometras gali nustatyti paviršiaus temperatūrą, matuodamas infraraudonąjį spinduliuotę, kurią skleidžia matuojamas paviršius. Kompaktiško lengvo dizaino, lengva naštis.

**Įspėjimas.**

Norėdami išvengti akių sužalojimų, nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį.



**Savybės**

- Du lazerio spinduliai
- Naudotojas gali pasirinkti °C arba °F
- Kompaktiškas ir ergonomiškas dizainas
- Atstumo iki taško santykis 10:1
- Automatinis duomenų išlaikymas
- Didelis ekranas su apšvietimu
- MAX / MIN / DIF / AVG funkcija
- Ispėjamojo signalo funkcija

**Limit 96“ specifikacijos**

IR matavimo diapazonas:

-35°C ~ 800°C (-31°F~1472°F)

IR tikslumas:

-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F); ±2.5°C (4.5°F)

D:S santykis:

20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F); ±1% ± 1

Spinduliaivimo geba:

300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F); ±1.5% ± 1

Atsako laikas:

10:1

Spektrinis atsakas:

0.1-1.0

Temperatūros skiriamoji geba:

300 ms

IR pakartojamumas:

8 um ~ 14 um

Lazerio spindulio kokybė:

0.1 °C (0.1 °F) <1000, 1 °F>1000

Lazerio tipas:

-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F); ± 1.3°C (2.3°F)

Lazerio bangos ilgis:

20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F); ± 0.5% ± 0.5°C

Lazerio galia:

300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F); ± 0.8% ± 0.5°C

Baterijos tipas:

2

Baterijos eksploatavimo laikas:

CLASS II

Gaminio dydis:

630 nm ~ 670 nm

Svoris:

< 1 mW

Eksplloatacinė temperatūra:

9 V (1604A, 6LR61)

Maksimali drėgmė, kurioje gali veikti prietaisas:

≤ 10 h

Maksimalus aukštis, kuriame gali veikti prietaisas:

160 mm × 82 mm × 41.5 mm

Maksimalus aukštis, kuriame prietaisas gali būti talpinamas:

292 g

Apsaugos lygis:

0°C ~ 50°C (32°F~122°F)

Kritimo bandymas:

< 90% RH (non-condensing)

2000 m


12000 m

IP4x

1 m

**Padėtys**


1. IR jutiklis
2. Lazerio rodiklio spindulys
3. LCD ekranas
4. Mygtukas Žemyn / foninis apšvietimas
5. Mygtukas Aukštyn / lazeris
6. Režimo mygtukas
7. Matavimo jungiklis
8. Maitinimo elemento dangtelis
9. Rankena

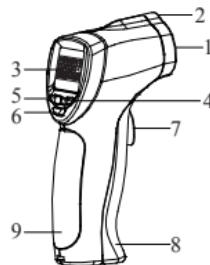


LT

**Ekrano simbolis**


<b>SCAN</b>	Temperatūros matavimas
<b>HOLD</b>	Matavimo duomenų fiksavimas
<b>▲</b>	Lazerio ĮJUNGTAS
<b>■</b>	Suveikimo atstumo matavimas
<b>(H-H)</b>	Didelės vertės įspėjimas
<b>L-L</b>	Mažos vertės įspėjimas
<b>8888</b>	Pagrindiniame ekrane rodoma vertė
<b>°C</b>	Temperatūra Celsius laipsniais
<b>°F</b>	Temperatūra Farenheito laipsniais
<b>!</b>	Senka baterija
<b>MAX TK LOG MIN DIF AVG</b>	Pasirinkta funkcija
<b>8888</b>	MAX / MIN parodymai
<b>€=</b>	Emisijų sklidumo faktorius

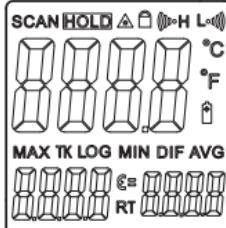**Prietaiso naudojimas:****1. Įjungimas ir išjungimas**


- 1.1 Paspaudami matavimo jungiklį (7) įjungsite termometrą, išjungs termometras, LCD ekranas (3) ir foninis apšvietimas.
- 1.2 Nieko nenuspaудus 8 sekundes, termometras išsijungs automatiškai.

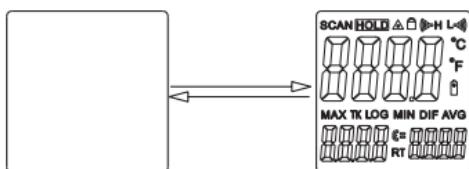**2. Rankinis matavimas**

- 2.1 Nusitaikę į norimą objektą nuspauskite ir palaikykite mygtuką. SCAN piktograma rodo, kad temperatūra matuojama.
- 2.2 Atleiskite mygtuką, ir SCAN piktograma išnyks, o jos vietoje pasirodys HOLD piktograma. Tai reiškia, kad matavimas sustabdytas ir ekrane bus rodoma paskutinė išmatuota temperatūra.

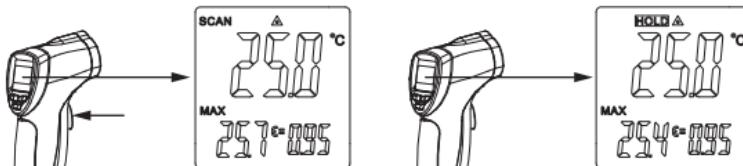
**3. Lazerio spindulio nustatymas**

Paspauskite foninio apšvietimo / lazerio mygtuką (5) norėdami įjungti arba išjungti lazerio spindulį. Kai **▲** piktograma iš ekrano išsijungia, galite išmatuoti be lazerio spindulio.

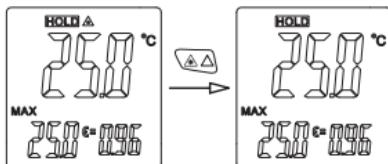**4. Funkcijų nustatymas**

- 4.1 Spauskite REŽIMO mygtuką (6) norėdami pasirinkti tarp funkcijų ir verčių.
- 4.2 Spauskite mygtuką AUKŠTYN arba ŽEMYN (4 ir 5) norėdami įjungti / išjungti arba pakeisti vertę.


**Pastaba.** Nieko nepaspaudus 5 sekundes, prietaisas išeis iš nustatymų.

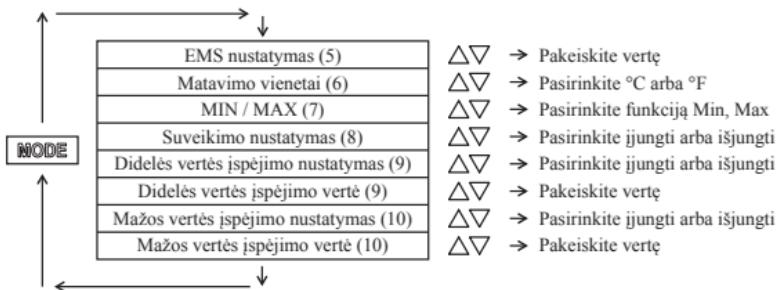

### 5. Spinduliaivimo gebos nustatymas

- 5.1 Paspauskite mygtuką Režimas 1 kartų arba kol pradės mirksėti **E=** simbolis, kad galėtumėte perėiti į spinduliaivimo gebos nustatymą (žr. žemiau).
- 5.2 Paspausdami mygtuką su rodykle AUKŠTYN arba ŽEMYN pasirinkite norimą vertę pagal spinduliaivimo verčių lentelę.


**Pastaba.** Spinduliaivimo gebą galima reguliuoti intervalais nuo 0,01 iki 1,0. Trumpai spaudžiant mygtuką vertė keisiasi po 1 skaitmenį, laikant mygtuką nuspauštą vertės keisis greitai. Nieko nepaspaudus 5 sekundes, prietaisas išeis iš nustatymų.

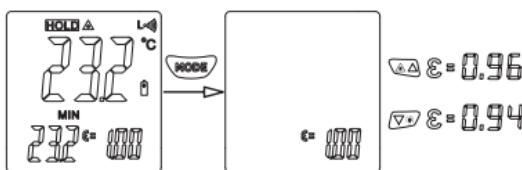

### 6. Matavimo vienetų nustatymas

- 6.1 Paspauskite mygtuką Režimas 2 kartus arba kol pradės mirksėti C arba F simbolis, kad galėtumėte perėiti į temperatūros vienetų nustatymą (žr. žemiau).
- 6.2 Paspauskite mygtuką su rodykle AUKŠTYN arba ŽEMYN, norėdami persijungti tarp Celsiusiaus (°C) ir Farenheito (°F) laipsnių.

**Pastaba.** Nieko nepaspaudus 5 sekundes, prietaisas išeis iš nustatymų.

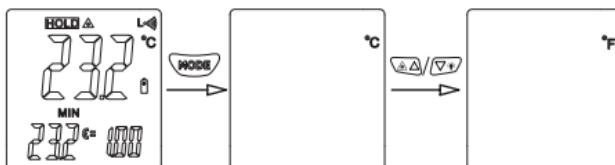


### 7. MAX / MIN funkcija

- 7.1 Paspauskite mygtuką MODE 3, norėdami pasirinkti MAX / MIN funkciją (parodyta žemiau).
- 7.2 Paspauskite mygtuką su rodykle AUKŠTYN arba ŽEMYN, norėdami persijungti tarp skirtingų funkcijų.
- 7.3 Pasirinktos funkcijos vertė bus rodoma antriname ekrane.

MAX = antriniame ekrane bus rodoma aukščiausia vertė.


MIN = antriniame ekrane bus rodoma žemiausia vertė.

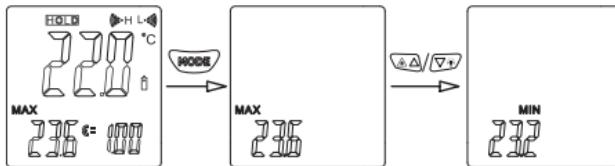

### 8. Suveikimo atstumo matavimas

- 8.1 Paspauskite mygtuką Režimas 4 kartus, norėdami perėiti į matavimo atstumo nustatymą (žr. žemiau) arba kol **H** pikogramma pradeda mirkseti LCD ekrane.
- 8.2 Paspauskite mygtuką su rodykle AUKŠTYN arba ŽEMYN, norėdami ijjungti arba išjungti suveikimo funkciją. Nieko nepaspaudus 5 sekundes, prietaisas išeis iš nustatymų.
- 8.3 Kai yra pasirinkta suveikimo atstumo funkcija, termometras matuos tol, kol paspausite jungiklį.
- 8.4 Atleiskite jungiklį ir **SCAN** pikogramma išnyks, o jos vietoje pasirodys HOLD pikogramma. Tai reiškia, kad matavimas sustabdytas ir ekrane bus rodoma paskutinė išmatuota temperatūra.


**Pastaba.** Norint užtikrinti tikslius rezultatus, matuojamas objektas turi būti didesnis už abu lazerių taškus. Taip pat įsitinkinkite, kad pasirinkote teisingą spinduliaivimo vertę.

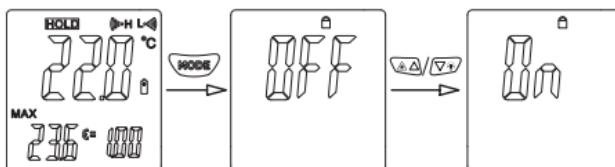

#### 9. HIGH įspėjamojo signalo nustatymas

- 9.1 Paspauskite mygtuką Režimas 5 kartus arba kol pradės mirksči simbolis H, kad galėtumėte pereiti į didelės vertės ribos signalo nustatymą (žr. žemiau).
- 9.2 Paspauskite mygtuką su rodykle AUKŠTYN arba ŽEMYN, norėdami ijjungti arba išjungti funkciją.
- 9.3 Ijungtoje padėtyje paspauskite mygtuką REŽIMAS, norėdami peržiūrėti nustatyta signalinę vertę.
- 9.4 Paspauskite mygtuką su rodykle AUKŠTYN arba ŽEMYN, norėdami pakeisti vertę.


**Pastaba.** Ši vertė turi būti didesnė už LOW įspėjamojo signalo vertę. Trumpai spaudžiant mygtuką vertę keisios po 1 skaitmenį, laikant mygtuką nuspauštą vertės keisies greitai. Nieko nepaspaudus 5 sekundes, prietaisas išeis iš nustatymų.

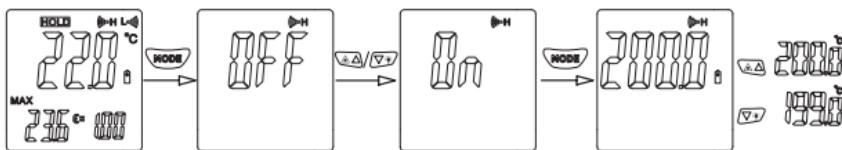

#### 10. Mažos vertės įspėjamojo signalo nustatymas


- 10.1 Paspauskite mygtuką Režimas 7 kartus arba kol pradės mirksči simbolis L, kad galėtumėte pereiti į mažos vertės ribos signalo nustatymą (žr. žemiau).
- 10.2 Paspauskite mygtuką su rodykle AUKŠTYN arba ŽEMYN, norėdami ijjungti arba išjungti funkciją.
- 10.3 Ijungtoje padėtyje paspauskite mygtuką REŽIMAS, norėdami peržiūrėti nustatyta signalinę vertę.
- 10.4 Paspauskite mygtuką su rodykle AUKŠTYN arba ŽEMYN, norėdami pakeisti vertę.

**Pastaba.** Ši vertė turi būti mažesnė už HIGH įspėjamojo signalo vertę. Trumpai spaudžiant mygtuką vertę keisios po 1 skaitmenį, laikant mygtuką nuspauštą vertės keisies greitai. Nieko nepaspaudus 5 sekundes, prietaisas išeis iš nustatymų.

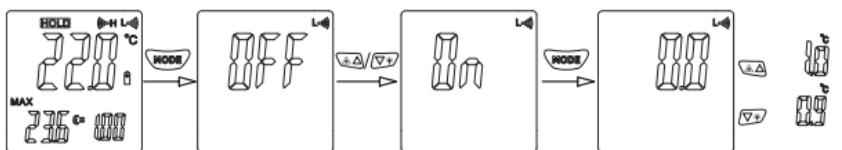


#### 11. Raskite šilumos ir šalčio tašką

Nukreipkite termometrą į objektą ir pradėkite matuoti, tada lėtai judindami termometrą aukštyn ir žemyn išmatuokite visą objekto paviršių, kol bus nustatytas šilumos ir (arba) šalčio taškas.

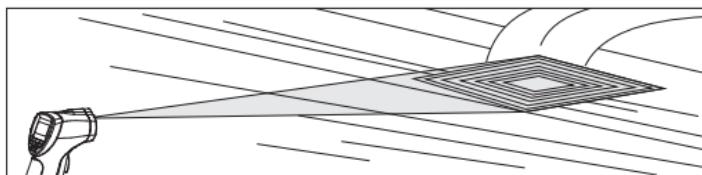


#### 12. D:S (atstumo koeficientas)

„Limit 96“ turi 10:1 D:S. Tai reiškia, kad jei objektas matuojamas iš 10 m atstumo, prietaisas parodys vidutinę 1 m skersmens temperatūrą (parodyta žemiau).

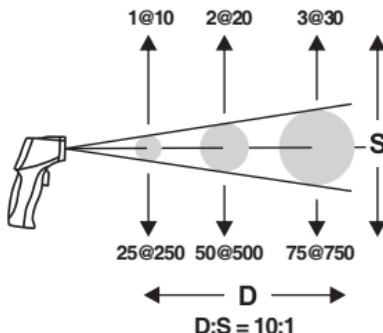

### 13. Optinis laukas

Įsitikinkite, kad matuojamas objektas yra didesnis už abu lazerio taškus. Kuo mažesnis objeketas, tuo iš arčiau reikia matuoti. Rekomenduojamas matavimo atstumas: abiejų lazerių taškai turėtų apšviesi mažiau negu 75 % viso matuojamo objekto.

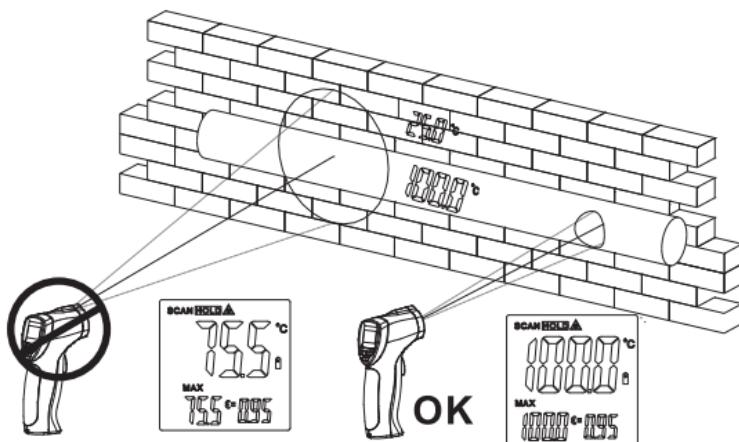

### 14. Spinduliaivimo geba

Spinduliaivimo gebos apibūdinimas atspindi medžiagos spinduliuojamą energiją. Daugumos organinių medžiagų, dažų ar oksiduotų paviršių spinduliaivimo geba yra apie 0,95. Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta kurių metalų ir nemetalų spinduliaivimo geba.

Išmatuoti paviršiai		Spinduliaivimo geba
Metalas		
Aluminis	Oksidacija	0,2–0,4
A3003 lydinys	Oksidacija	0,3
	Šiurkštus paviršius	0,1–0,3
Žalvaris	Poliruotas paviršius	0,3
	Oksidacija	0,5
Varis	Oksidacija	0,4–0,8
	Elektros gnybtų skydas	0,6
„Hastelloy“	Lydinys	0,3–0,8
Nikelio lydinys	Oksidacija	0,7–0,95
	Smėliu šliuotas paviršius	0,3–0,6
	Elektropoliruotas paviršius	0,15
Geležis	Oksidacija	0,5–0,9
	Rūdys	0,5–0,7


Išmatuoti paviršiai	Spinduliaivimo geba	
Nemetalas		
Asbestas	0,95	
Asfaltas	0,95	
Bazaltas	0,7	
Anglis	Neoksidacija	0,8–0,9
	Grafitas	0,7–0,8
	Silicio karbidas	0,9
Keramika	0,95	
Molis	0,95	
Betonas	0,95	
Audinys	0,9	
Stiklas	Išgaubtas stiklas	0,76–0,8
	Lygus stiklas	0,92–0,94
	Švino-boro stiklas	0,78–0,82
Plokštelės	0,96	
Akmens gaminiai	0,93	
Tinkas	0,8–0,95	

Išmatuoti paviršiai		Spinduliaivimo geba
Metalas		
Ketus	Oksidacija	0,6-0,95
	Neoksidacija	0,2
	Liejinys	0,2-0,3
Kalta geležis	Pasyvacija	0,9
Švinas	Šiurkštus paviršius	0,4
	Oksidacija	0,2-0,6
Molibdenas	Oksidacija	0,2-0,6
Nikelis	Oksidacija	0,2-0,5
Platina	Juodas	0,9
Plienas	Šaltasis valcavimas	0,7-0,9
	Poliruoto plieno plokštėlė	0,4-0,6
	Nutrinto plieno plokštėlė	0,1
Cinkas	Oksidacija	0,1

Išmatuoti paviršiai	Spinduliaivimo geba
Nemetalas	
Ledas	0,98
Kalkakmenis	0,98
Popierius	0,95
Plastikas	0,95
Vanduo	0,93
Dirvožemis	0,9-0,98
Medis	0,9-0,95

### 15. Maitinimo elemento įstatymas arba pakeitimas

- 15.1 Atidarykite maitinimo elemento dangtelį (8)  
 15.2 Įstatykite arba pakeiskite 9 V maitinimo elementą.

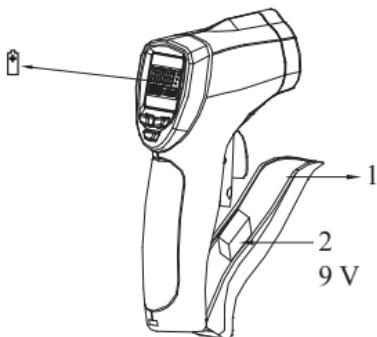

**Limit 96  
LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA**

Latviski

**Pārskats**

LIMIT 96 profesionālais bezkontakta infrasarkanais termometrs nosaka virsmas temperatūru, mērot infrasarkano enerģiju, ko izstaro mērķa virsma. Kompakts un viegls dizains, viegli pārnēsāt.

**Brīdinājums!**

Lai izvairītos no acu ievainojumiem, neskaitieties tieši lāzera starā.


**Īpašbas**


- Divkārši lāzera starī
- Lietotājs izvēlas °C vai °F
- Kompakts un ergonomisks dizains
- Attāluma un laukuma attiecība 10:1
- Automātiska datu paturēšana
- Liels ekrāns ar fona apgaismojumu
- MAX/MIN funkcijas
- Brīdinājuma funkcija

**Limit 96 specifikācija**

IS mērījumu diapazons:	-35°C ~ 800°C (-31°F ~ 1472°F)
IS precīzitātē:	-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F); ±2.5°C (4.5°F) 20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F); ±1% ± 1 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F); ±1.5% ± 1
Attāluma un laukuma attiecība:	10:1
Emisivitāte:	0.1-1.0
Reakcijas laiks:	300 ms
Spektrālā reakcija:	8 um ~ 14 um
Temperatūras izšķirtspēja:	0.1 °C (0.1 °F) <1000, 1 °F>1000
IS atkārtojamība:	-35°C ~ 20°C (-58°F ~ 68°F); ± 1.3°C (2.3°F) 20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F); ± 0.5% ± 0.5°C 300°C ~ 800°C (572°F ~ 1472°F); ± 0.8% ± 0.5°C
Lāzera staru skaits:	2
Lāzera tips:	CLASS II
Lāzera vilņa garums:	630 nm ~ 670 nm
Lāzera jauda:	< 1 mW
Baterijas veids:	9 V (1604A, 6LR61)
Baterijas darbības laiks:	≤ 10 h
Instrumenta izmēri:	160 mm × 82 mm × 41.5 mm
Svars:	292 g
Darba temperatūra:	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Darba vides mitrums:	< 90% RH (non-condensing)
Darba augstums:	2000 m
Glabāšanas augstums:	12000 m
Aizsardzības klase:	IP4x
Krišanas tests:	1 m


**Pozīcijas**

1. IS sensors
2. Lāzera rādītāja stars
3. LCD displejs
4. Lejup vērstās bultipas/fona apgaismojuma taustiņš
5. Augšup vērstās bultipas/lāzera taustiņš
6. Režīma taustiņš
7. Mērišanas iedarbināšanas mēlīte
8. Baterijas vāciņš
9. Rokturis

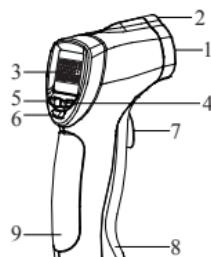


**Displeja simbols**


<b>SCAN</b>	Temperatūras mērišana
<b>HOLD</b>	Mēriņumu dati bloķēti
<b>▲</b>	Lāzers ieslēgts
<b>■</b>	Mērišana bez mēlītes spiešanas
<b>(H-L)</b>	Augstākās robežvērtības brīdinājums
<b>L-(H)</b>	Zemākās robežvērtības brīdinājums
<b>8888</b>	Galvenā displeja vērtība
<b>°C</b>	Temperatūra Celsija grādos
<b>°F</b>	Temperatūra Fārenheita grādos
<b>□</b>	Zems akumulatora uzlādes līmenis
<b>MAX TK LOG MIN DIF AVG</b>	Atlasītā funkcija
<b>8888</b>	MAX/MIN rādījums
<b>€=</b>	Emisivitātes koeficients

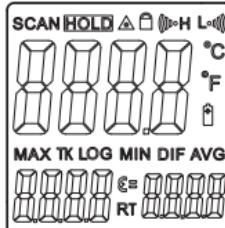**Darbības:****1. Ieslēgšana un izslēgšana**


- Spiediet mērišanas mēlīti (7. poz.), lai ieslēgtu termometru, iedegsies LCD ekrāns (3. poz.) un fona apgaismojums.
- Termometrs automātiski izslēdzas, ja netiek darbināts 8 sekundes.

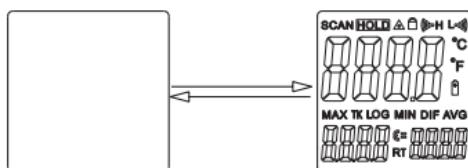**2. Manuāla mērišana**

- Nomērkējiet, tad piespiediet un turiet mēlīti. Ikona SCAN (Skenēt) norādīs, ka tiek mērīta mērķa temperatūra.
- Atlaidiet mēlīti, ikona SCAN pazudīs, parādīsies ikona HOLD (Paturēt), kas norāda, ka mēriņums apturēts un displejā tiks saglabāta pēdējā vērtība.

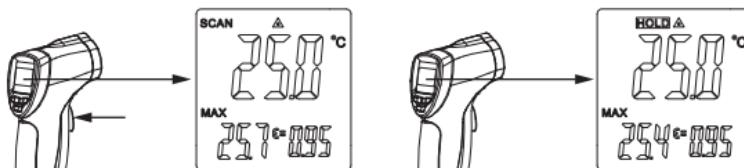**3. Lāzera stara iestatīšana**

Spiediet augšup vērstās bultiņas/lāzera taustiņu (5. pozīcija), lai ieslēgtu vai izslēgtu lāzera starus. Kad ▲ ikona pazūd no displeja, varat mērīt bez lāzera stara.

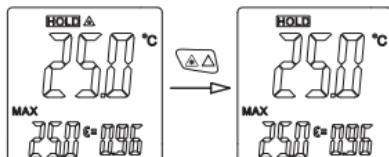


LV

**4. Funkciju iestatīšana**

- Nospiediet režīma taustiņu (6. poz.), lai pārslēgtos starp funkcijām un vērtībām.
- Spiediet augšup vai lejup vērstās bultiņas pogu (4. un 5. poz.), lai ieslēgtu/izslēgtu vai mainītu vērtību

**Piezīme.** Ja netiek veiktas darbības, instruments izies no iestatīšanas pēc 5 sekundēm.

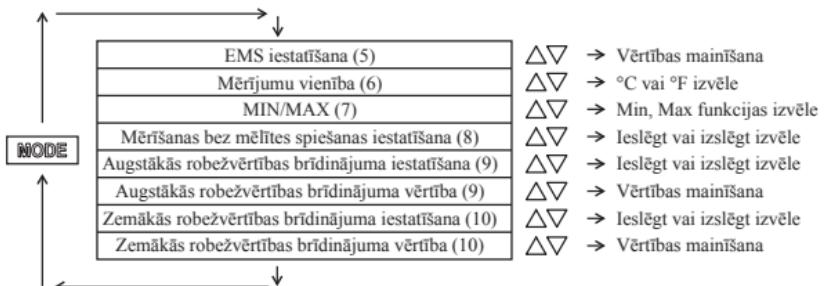


- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| $\triangle \nabla$ | → Vērtības mainīšana         |
| $\triangle \nabla$ | → °C vai °F izvēle           |
| $\triangle \nabla$ | → Min, Max funkcijas izvēle  |
| $\triangle \nabla$ | → Ieslēgt vai izslēgt izvēle |
| $\triangle \nabla$ | → Ieslēgt vai izslēgt izvēle |
| $\triangle \nabla$ | → Vērtības mainīšana         |
| $\triangle \nabla$ | → Ieslēgt vai izslēgt izvēle |
| $\triangle \nabla$ | → Vērtības mainīšana         |

## 5. Emisivitātes iestatīšana

- Nospiediet režīma taustiņu 1 reizes vai līdz sāk mirgot simbols,  $\text{E} =$  lai ieietu emisivitātes iestatīšanā (parādīts tālāk).
- Spiediet augšup vai lejup vērstās bultiņas pogu, lai atlasītu vajadzīgo vērtību saskaņā ar emisivitātes vērtību tabulu.

**Piezīme.** Emisivitāti var regulēt no 0,01 līdz 1,0. Piespiezot taustiņu ūsu brīdi, vērtība tiks mainīta par vienu skaitli ik reizi; ja taustiņu tur nospiestu, vērtība mainīsies nepārtraukti.


Ja netiek veiktas darbības, instruments izies no iestatīšanas pēc 5 sekundēm.

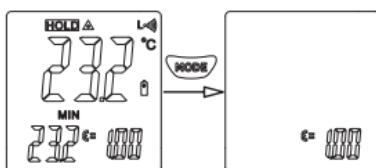

## 6. Vienības iestatīšana

- Nospiediet režīma taustiņu 2 reizes vai līdz sāk mirgot C vai F, lai ieietu temperatūras mērvienības iestatīšanā (parādīts tālāk).
- Spiediet augšup vai lejup vērstās bultiņas taustiņu, lai pārslēgtos starp Celsius (°C) vai Fārenheita (°F) grādiem.

**Piezīme.** Ja netiek veiktas darbības, instruments izies no iestatīšanas pēc 5 sekundēm.

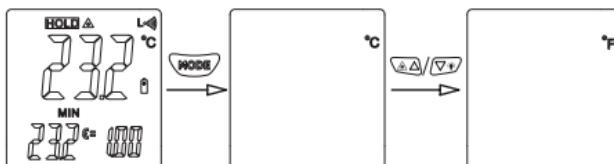


## 7. MAX/MIN funkcijas

- Pēc ieslēgšanas piespiediet režīma taustiņu tris vienreiz, lai pārslēgtos starp funkcijām MAX/MIN (parādīts tālāk).
- Spiediet augšup vai lejup pogu, lai pārslēgtos starp funkcijām.
- Sekundārajā displejā rādis izvēlētās funkcijas vērtību.

MAX = sekundārajā displejā rāda augstāko vērtību.

MIN = sekundārajā displejā rāda zemāko vērtību.

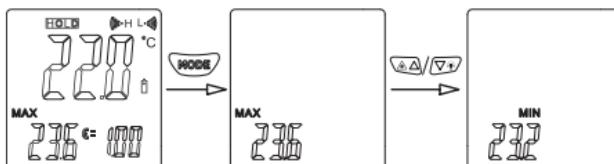


LV

## 8. Mērišana bez mēlītes spiešanas

- Spiediet režīma taustiņu 4 reizes, lai ieietu mērišanas bez mēlītes spiešanas iestatīšanā (parādīts tālāk) vai līdz LCD displejā sāk mirgot  $\blacksquare$  ikona.
- Spiediet augšup vai lejup vērstās bultiņas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu mērišanu bez mēlītes spiešanas. Ja netiek veiktas darbības, instruments izies no iestatīšanas pēc 5 sekundēm.
- Kad atlasīta mērišana bez mēlītes spiešanas, termometrs nepārtraukti mēris, līdz tiek nospiesta mēlīte.

8.4 Spiediet mēlīti vēlreiz, SCAN (Skenēt) ikona pazudīs, parādīsies ikona HOLD (Paturēt), kas norāda, ka mērišana apturēta un displejā tiks saglabāta pēdējā vērtība.

**Piezīme.** Mērķim jābūt lielākam nekā abu lāzera staru laukuma diametram, lai iegūtu precīzu rādījumu. Atcerieties izvēlēties arī pareizu emisivitātes vērtību.

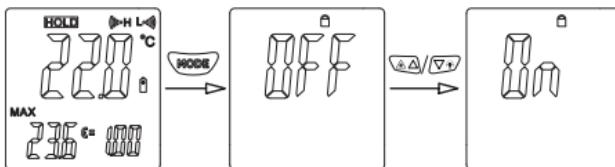


#### 9. Augstākās robežvērtības brīdinājuma iestatīšana

- 9.1 Nospiediet režīma taustiņu 5 reizes vai līdz sāk mirgot simbols H, lai ieietu augstākās robežvērtības brīdinājuma iestatīšanā (parādīts tālāk).
- 9.2 Spiediet augšup vai lejup vērstās bultiņas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju.
- 9.3 Kad funkcija ieslēgta, nospiediet režīma taustiņu, lai redzētu iestatīto brīdinājuma līmeni.
- 9.4 Ar augšup vai lejup vērstās bultiņas taustiņu mainiet vērtību.

**Piezīme.** Vērtībai jābūt augstākai nekā zemākās robežvērtības brīdinājumam. Nospiežot taustiņu ūsu brīdi, vērtība tiks mainīta par vienu skaitil ik reizi; ja taustiņu tur nospiestu, vērtība mainīsies nepārtrauktī.

Ja netiek veiktais darbības, instruments izies no iestatīšanas pēc 5 sekundēm.

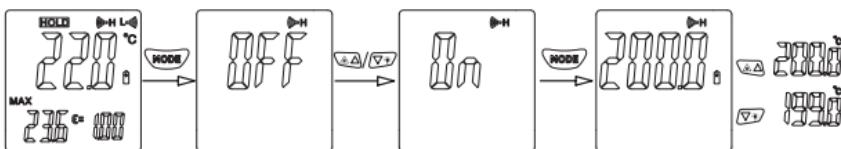


#### 10. Zemākās robežvērtības brīdinājuma iestatīšana

- 10.1 Nospiediet režīma taustiņu 7 reizes vai līdz sāk mirgot simbols L, lai ieietu zemākās robežvērtības brīdinājuma iestatīšanā (parādīts tālāk).
- 10.2 Spiediet augšup vai lejup vērstās bultiņas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju.
- 10.3 Kad funkcija ieslēgta, nospiediet režīma taustiņu, lai redzētu iestatīto brīdinājuma līmeni.
- 10.4 Ar augšup vai lejup vērstās bultiņas taustiņu mainiet vērtību.


**Piezīme.** Vērtībai jābūt zemākai nekā augstākās robežvērtības brīdinājumam. Nospiežot taustiņu ūsu brīdi, vērtība tiks mainīta par vienu skaitil ik reizi; ja taustiņu tur nospiestu, vērtība mainīsies nepārtrauktī.

Ja netiek veiktais darbības, instruments izies no iestatīšanas pēc 5 sekundēm.

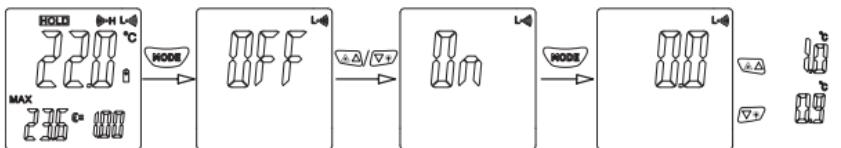


#### 11. Karstā un aukstā punkta atrašana

Mērķējiet termometru pret virsmu un sāciet mērīt, tad lēnām virziet augšu un lejup, lai aptvertu visu apgalbu, līdz tiek atrasts karstais un/vai aukstais punkts.

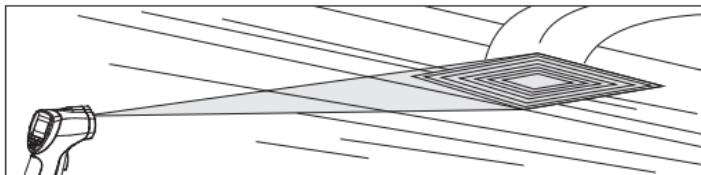


#### 12. D:S (attāluma un laukuma attiecība)

Termometram Limit 96 D:S attiecība ir 10:1, kas nozīmē, ka, ja objekts tiek mērits no attāluma 10 m, instruments rādis vidējo vērtību no 1 m diametrā (parādīts tālāk).

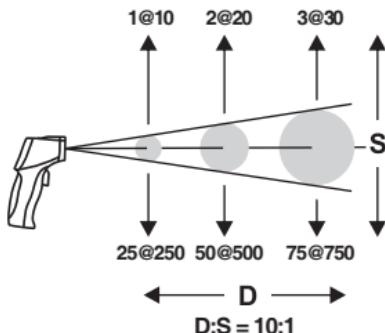

### 13. Vizuālais lauks

Nodrošiniet, ka mērkis ir lielāks nekā abu läzera staru laukuma diametrs. Jo mazāks mērkis, jo tuvākam jābūt mērīšanas attālumam. Ieteicamais mērīšanas attālums ir abu läzera staru laukuma diametrs mazāks nekā 75 % no mērāmā laukuma (parādīts tālāk).

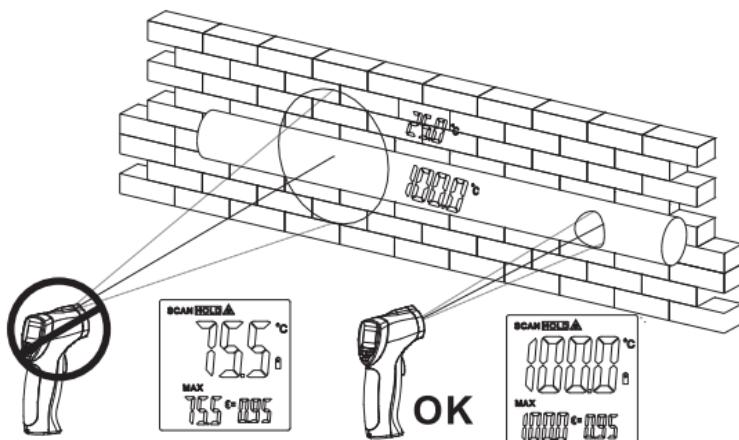

### 14. Emisivitāte

Emisivitāte atspoguļo materiāla izstaroto energiju. Emisivitāte vairumam organisko materiālu, krāsu un oksidēto virsmu ir apmēram 0,95. Noteiktu metālu un nemetālu emisivitāte ir norādīta šajā tabulā.

Mēritās virsmas		Emisivitāte
Metāls		
Alumīnijss	Oksidēta	0,2–0,4
A3003	Oksidēta	0,3
Sakausējums	Raupja	0,1–0,3
Misiņš	Pulēta	0,3
	Oksidēta	0,5
Varš	Oksidēta	0,4–0,8
	Elektriskā spaiļu plāksne	0,6
Hastelloy	Sakausējums	0,3–0,8
	Oksidēta	0,7–0,95
Inconel	Smilšu strūklota	0,3–0,6
	Elektropulēta	0,15
Dzelzs	Oksidēta	0,5–0,9
	Rūsējusi	0,5–0,7
Dzelzs (lieta)	Oksidēta	0,6–0,95
	Neoksidēta	0,2
	Lējums	0,2–0,3


Mēritās virsmas		Emisivitāte
Nemetāls		
Azbests		0,95
Asfalts		0,95
Bazalts		0,7
Ogleklis	Neoksidēta	
	Graūts	
	Siličija karbīds	
Keramika		0,95
Māls		0,95
Betons		0,95
Audums		0,9
Stikls	Izliekts stikls	0,76–0,8
	Gluds stikls	0,92–0,94
	Svina-bora stikls	0,78–0,82
Plāksnes		0,96
Akmens izstrādājumi		0,93
Apmetums		0,8–0,95
Ledus		0,98

Mērītās virsmas		Emisivitāte
Metāls		
Dzelzs (kalta)	Pasivēta	0,9
Svins	Raupja	0,4
	Oksidēta	0,2–0,6
	Molibdēns	0,2–0,6
Nikelis	Oksidēta	0,2–0,5
Platīns	Melna	0,9
Tērauds	Auksti velmēta	0,7–0,9
	Pulēta tērauda plāksne	0,4–0,6
	Matēta tērauda plāksne	0,1
Cinks	Oksidēta	0,1

Mērītās virsmas		Emisivitāte
Nemetāls		
Kalķakmens		0,98
Papīrs		0,95
Plastmasa		0,95
Ūdens		0,93
Augsne		0,9–0,98
Koks		0,9–0,95

**15. Baterijas ielikšana vai maiņa**

- 15.1 Atveriet baterijas vāciņu (8. poz.).  
 15.2 Ielieciet vai nomainiet 9 V bateriju.

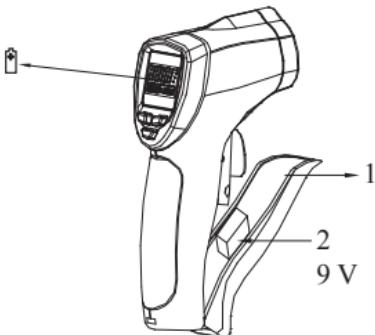



[www.limit-tools.com](http://www.limit-tools.com)

